




Baumer

Passion for Sensors

Montage- und Betriebsanleitung
Installation and operating instructions

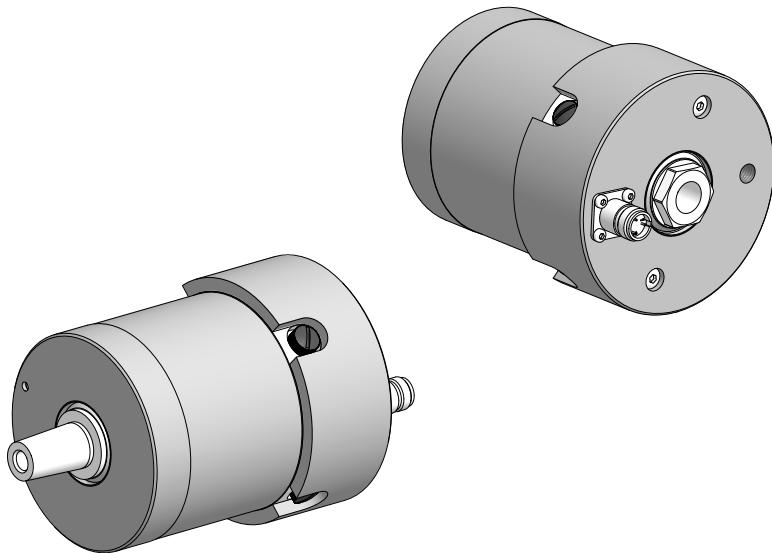

HTL 10.50
Tachogenerator

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|------------|--|-----------|
| 1 | Allgemeine Hinweise | 1 |
| 2 | Sicherheitshinweise | 3 |
| 3 | Vorbereitung | 5 |
| 3.1 | Lieferumfang | 5 |
| 3.2 | Zur Montage erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten) | 6 |
| 3.3 | Erforderliches Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten) | 6 |
| 4 | Montage | 7 |
| 4.1 | Schritt 1 | 7 |
| 4.2 | Schritt 2 | 8 |
| 4.3 | Schritt 3 | 9 |
| 4.4 | Schritt 4 - Drehmomentstütze | 10 |
| 4.5 | Schritt 5 | 11 |
| 5 | Abmessung | 12 |
| 6 | Elektrischer Anschluss | 13 |
| 6.1 | Pinbelegung SOURIAU Gerätestecker | 13 |
| 7 | Betrieb und Wartung | 14 |
| 7.1 | Austausch der Kohlebürsten | 14 |
| 8 | Technische Daten | 15 |
| 8.1 | Technische Daten - elektrisch | 15 |
| 8.2 | Technische Daten - mechanisch | 15 |
| 8.3 | Daten nach Typ | 16 |
| 8.4 | Ersatzschaltbild | 16 |
| 9 | Zubehör | 19 |

Table of contents

| | | |
|------------|--|----|
| 1 | General notes | 2 |
| 2 | Security indications | 4 |
| 3 | Preparation | 5 |
| 3.1 | <i>Scope of delivery</i> | 5 |
| 3.2 | <i>Required for mounting (not included in scope of delivery)</i> | 6 |
| 3.3 | <i>Required tools (not included in scope of delivery)</i> | 6 |
| 4 | Mounting | 7 |
| 4.1 | <i>Step 1</i> | 7 |
| 4.2 | <i>Step 2</i> | 8 |
| 4.3 | <i>Step 3</i> | 9 |
| 4.4 | <i>Step 4 - Torque arm</i> | 10 |
| 4.5 | <i>Step 5</i> | 11 |
| 5 | Dimension | 12 |
| 6 | Electrical connection | 13 |
| 6.1 | <i>Pin assignment SOURIAU connector</i> | 13 |
| 7 | Operation and maintenance | 14 |
| 7.1 | <i>Replace of the carbon brushes</i> | 14 |
| 8 | Technical data | 17 |
| 8.1 | <i>Technical data - electrical ratings</i> | 17 |
| 8.2 | <i>Technical data - mechanical design</i> | 17 |
| 8.3 | <i>Data according to type</i> | 18 |
| 8.4 | <i>Replacement switching diagram</i> | 18 |
| 9 | Accessories | 19 |

1 Allgemeine Hinweise

1.1 Zeichenerklärung:

**Gefahr**

Warnung bei möglichen Gefahren

**Hinweis zur Beachtung**

Hinweis zur Gewährleistung eines einwandfreien Betriebes des Produkts

**Information**

Empfehlung für die Produkthandhabung

1.2 Der **Tachogenerator HTL 10.50** ist ein **Präzisionsgerät**, das mit Sorgfalt nur von technisch qualifiziertem Personal gehandhabt werden darf.

1.3 Die zu erwartende Lebensdauer des Tachogenerators hängt von den Kugellagern ab, die mit einer Dauerschmierung ausgestattet sind.

1.4 Der Tachogenerator ist **wartungsfrei**. Lebensdauer der Kohlebürsten unter normalen Bedingungen $\geq 10^9$ Umdrehungen. Ein Wechsel der Kohlebürsten ist nur vorsorglich erforderlich.

1.5  Der **Lagertemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen -15 °C bis +70 °C.

1.6  Der **Betriebstemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen -30 °C bis +130 °C, am Gehäuse gemessen.

1.7  **EU-Konformitätserklärung** gemäß den europäischen Richtlinien.

1.8 Wir gewähren **2 Jahre Gewährleistung** im Rahmen der Bedingungen des Zentralverbandes der Elektroindustrie (ZVEI).

1.9 Der Tachogenerator darf nur wie in dieser Anleitung beschrieben geöffnet werden. **Reparaturen oder Wartungsarbeiten**, die ein vollständiges Öffnen des Tachogenerators erfordern, sind vom Hersteller durchzuführen.

1.10 Bei **Rückfragen** bzw. **Nachlieferungen** sind die auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Daten, insbesondere Typ und Seriennummer, unbedingt anzugeben.

1.11 Alle Bestandteile des Tachogenerators sind nach **länder spezifischen Vorschriften zu entsorgen**.



1 General notes

1.1 Symbol guide:

**Danger**

Warnings of possible danger

**General information for attention**

Informations to ensure correct product operation

**Information**

Recommendation for product handling

1.2 **The tachogenerator HTL 10.50 is a precision rotary device which must be handled with care by skilled personnel only.**

1.3 **The expected operating life of the device depends on the ball bearings, which are equipped with a permanent lubrication.**

1.4 **The tachogenerator is maintenance-free.** Life time of the carbon brushes under normal conditions $\geq 10^9$ revolutions. Replacement of the carbon brushes is only a recommended precaution.

1.5  **The storage temperature range of the device is between -15 °C and +70 °C.**

1.6  **The operating temperature range of the device is between -30 °C and +130 °C, measured at the housing.**

1.7  **EU Declaration of Conformity meeting to the European Directives.**

1.8 **We grant a 2-year warranty in accordance with the regulations of the ZVEI (Central Association of the German Electrical Industry).**

1.9 **The tachogenerator may be only opened as described in this instruction. Repair or maintenance work that requires opening the tachogenerator completely must be carried out by the manufacturer.**

1.10 **In the event of queries or subsequent deliveries, the data on the device type label must be quoted, especially the type designation and the serial number.**

1.11 **Tachogenerator components are to be disposed of according to the regulations prevailing in the respective country.**





2.1

Verletzungsgefahr durch rotierende Wellen

Haare und Kleidungsstücke können von rotierenden Wellen erfasst werden.

- Vor allen Arbeiten alle Betriebsspannungen ausschalten und Maschinen stillsetzen.

2.2 **Zerstörungsgefahr durch mechanische Überlastung**

- Die vorgegebenen Abstände und/oder Winkel unbedingt einhalten.

2.3 **Zerstörungsgefahr durch mechanischen Schock**

Starke Erschütterungen, z. B. Hammerschläge, können zur Zerstörung des Gerätes führen.

- Niemals Gewalt anwenden. Bei sachgemäßer Montage lässt sich alles leichtgängig zusammenfügen.
- Für die Demontage geeignetes Abziehwerkzeug benutzen.

2.4

Zerstörungsgefahr durch Verschmutzung

Schmutz kann im Tachogenerator zu dessen Beschädigung führen.

- Während aller Arbeiten am Tachogenerator auf absolute Sauberkeit achten.
- Bei der Demontage niemals Öl oder Fett in das Innere des Tachogenerators gelangen lassen.

2.5

Zerstörungsgefahr durch klebende Flüssigkeiten

Klebende Flüssigkeiten können die Magnete und Kohlebürsten beschädigen. Die Demontage eines mit der Achse verklebten Tachogenerators kann zu dessen Zerstörung führen.

2.6

Explosionsgefahr

Den Tachogenerator nicht in Bereichen mit explosionsgefährdeten bzw. leicht entzündlichen Materialien verwenden. Durch eventuelle Funkenbildung können diese leicht Feuer fangen und/oder explodieren.

2 Security indications



2.1 Risk of injury due to rotating shafts

Hair and clothes may become tangled in rotating shafts.

- Before all work switch off all operating voltages and ensure machinery is stationary.

2.2 Risk of destruction due to mechanical overload

- It is essential that the specified clearances and/or angles are observed.

2.3 Risk of destruction due to mechanical shock

Violent shocks, e. g. due to hammer impacts, can lead to the destruction of the device.

- Never use force. Assembly is simple when correct procedure is followed.
- Use suitable puller for disassembly.

2.4 Risk of destruction due to contamination

Dirt penetrating inside the tachogenerator can damage the tachogenerator.

- Absolute cleanliness must be maintained when carrying out any work at the tachogenerator.
- When dismantling, never allow lubricants to penetrate the tachogenerator.

2.5 Risk of destruction due to adhesive fluids


Adhesive fluids can damage the magnets and the carbon brushes. Dismounting a tachogenerator, secured to a shaft by adhesive may lead to the destruction of the unit.

2.6 Explosion risk

Do not use the tachogenerator in areas with explosive and/or highly inflammable materials. They may explode and/or catch fire by possible spark formation.


3 Vorbereitung

3.1 Lieferumfang

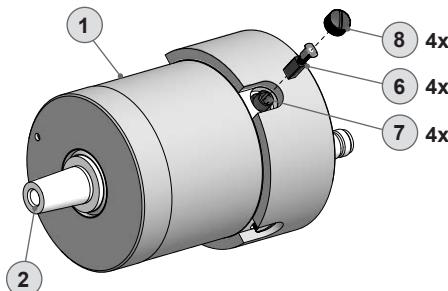


3 Preparation

3.1 Scope of delivery

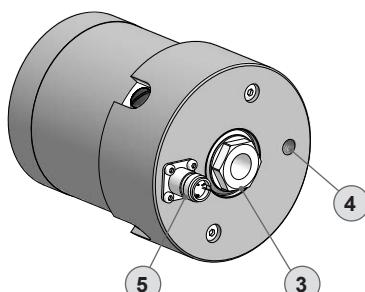


- | | |
|--|--|
| 1 Gehäuse | 1 Housing |
| 2 Konuswelle ø20 mm K1:10 | 2 Cone shaft ø20 mm K1:10 |
| 3 Schlüsselfläche SW 25 mm | 3 Spanner flat 25 mm a/f |
| 4 Bohrung M10 zum Anbau einer Drehmomentstütze | 4 Bore M10 for mounting a torque arm |
| 5 SOURIAU Gerätestecker 8533-0WS08-03PN | 5 SOURIAU connector 8533-0WS08-03PN |
| 6 Kohlebürste, auch als Zubehör erhältlich, Bestellnummer: 11056390 | 6 Carbon brush, also available as accessory, order number: 11056390 |
| 7 Köcherhalter | 7 Tubular holder |
| 8 Kappe | 8 Cap |

3.2

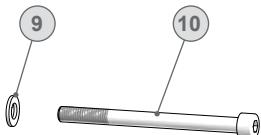**Zur Montage erforderlich
(nicht im Lieferumfang enthalten)**

- 9** Federring 8, DIN 7980
- 10** Zylinderschraube M8, ISO 4762
- 11** Drehmomentstütze,
kundenspezifisch mit Kugelgelenken M10
- 12** Abstandshalter mit Bohrung M10,
kundenspezifisch
- 13** Sechskantschraube M10, ISO 4017
- 14** Scheibe B10, ISO 7090
- 15** Gewindestange M10, kundenspezifisch
- 16** Scheibe B10, ISO 7090
- 17** Selbstsichernde Mutter M10, ISO 10511

3.2

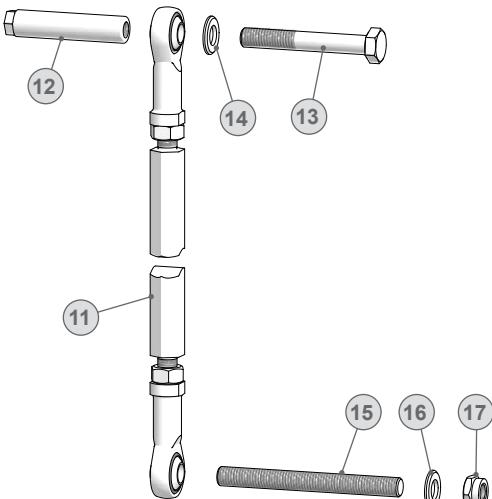**Required for mounting
(not included in scope of delivery)**


- 9** Spring washer 8, DIN 7980
- 10** Cylinder screw M8, ISO 4762
- 11** Torque arm,
customized with ball joints M10
- 12** Spacer with bore M10,
customized
- 13** Hexagon screw M10, ISO 4017
- 14** Washer B10, ISO 7090
- 15** Thread rod M10, customized
- 16** Washer B10, ISO 7090
- 17** Self-locking nut M10, ISO 10511

3.3


**Erforderliches Werkzeug
(nicht im Lieferumfang enthalten)**

- 18** Werkzeugset als Zubehör erhältlich,
Bestellnummer: 11068265

3.3

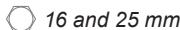**Required tools
(not included in scope of delivery)**

- 18** Tool kit available as accessory,
order number: 11068265

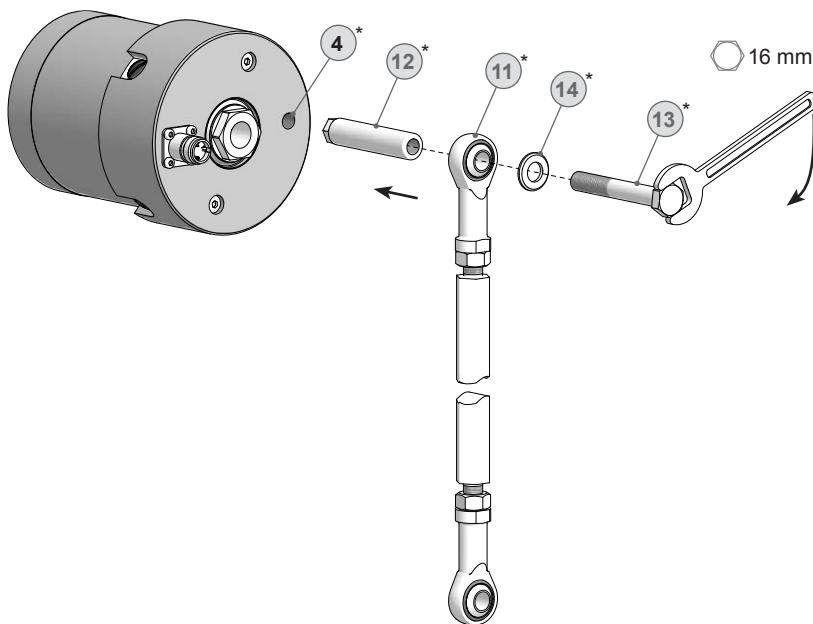
4 Montage**4.1 Schritt 1****4 Mounting****4.1 Step 1**

* Siehe Seite 5 oder 6

See page 5 or 6

4.2 Schritt 2

4.2 Step 2

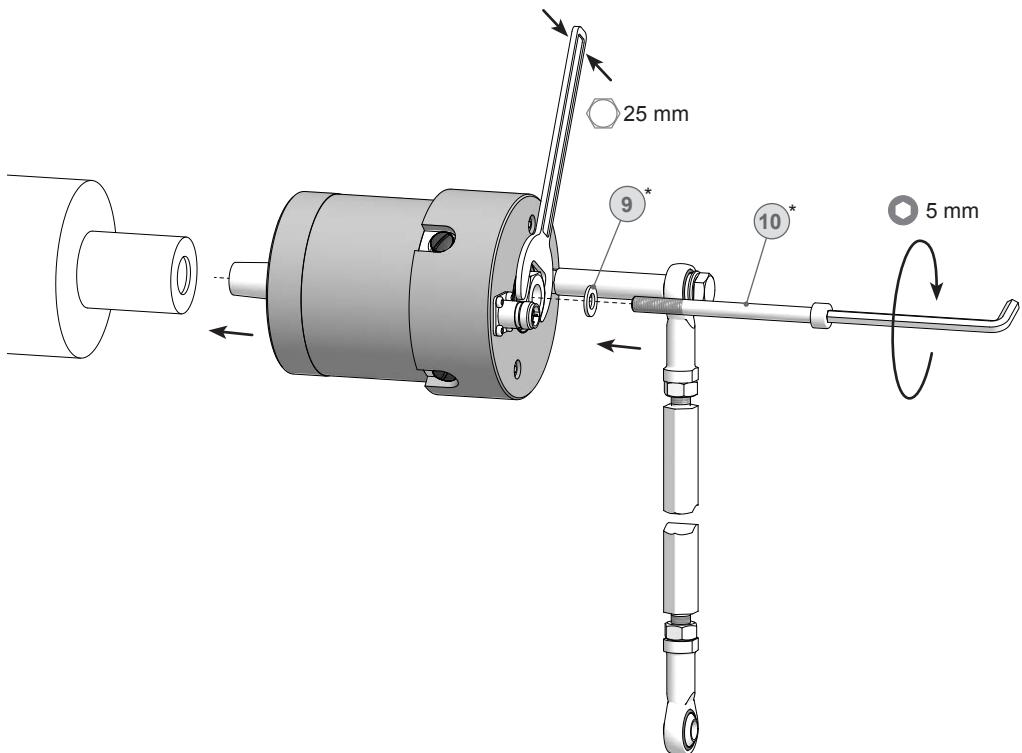

* Siehe Seite 6
See page 6



Motorwelle einfetten!



Lubricate motor shaft!




Die Antriebswelle sollte einen möglichst kleinen Rundlauffehler aufweisen. Rundlauffehler verursachen Vibrationen, die die Lebensdauer des Tachogenerators verkürzen können.



The drive shaft should have as less runout as possible. Any radial deviation can cause vibrations, which can shorten the lifetime of the tachogenerator.

4.3 Schritt 3


4.3 Step 3

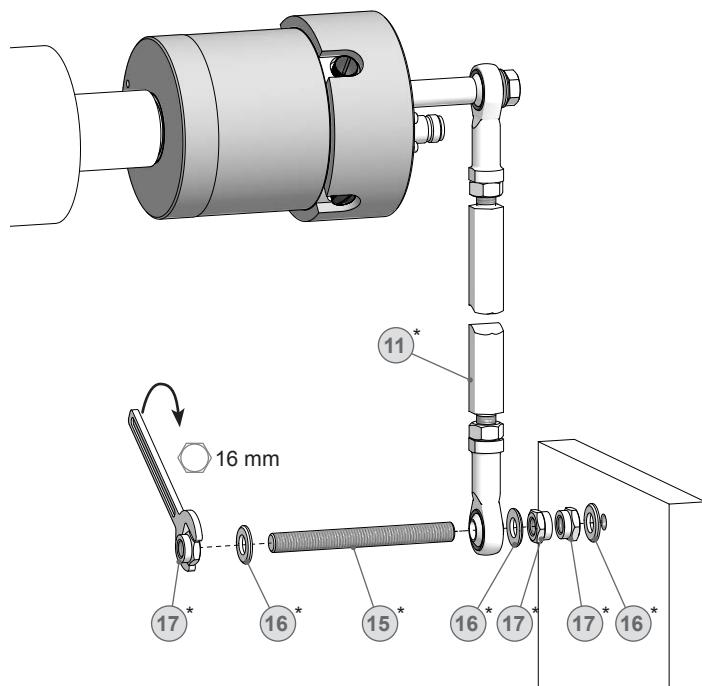

* Siehe Seite 6
See page 6

4.4 Schritt 4 - Drehmomentstütze

4.4 Step 4 - Torque arm

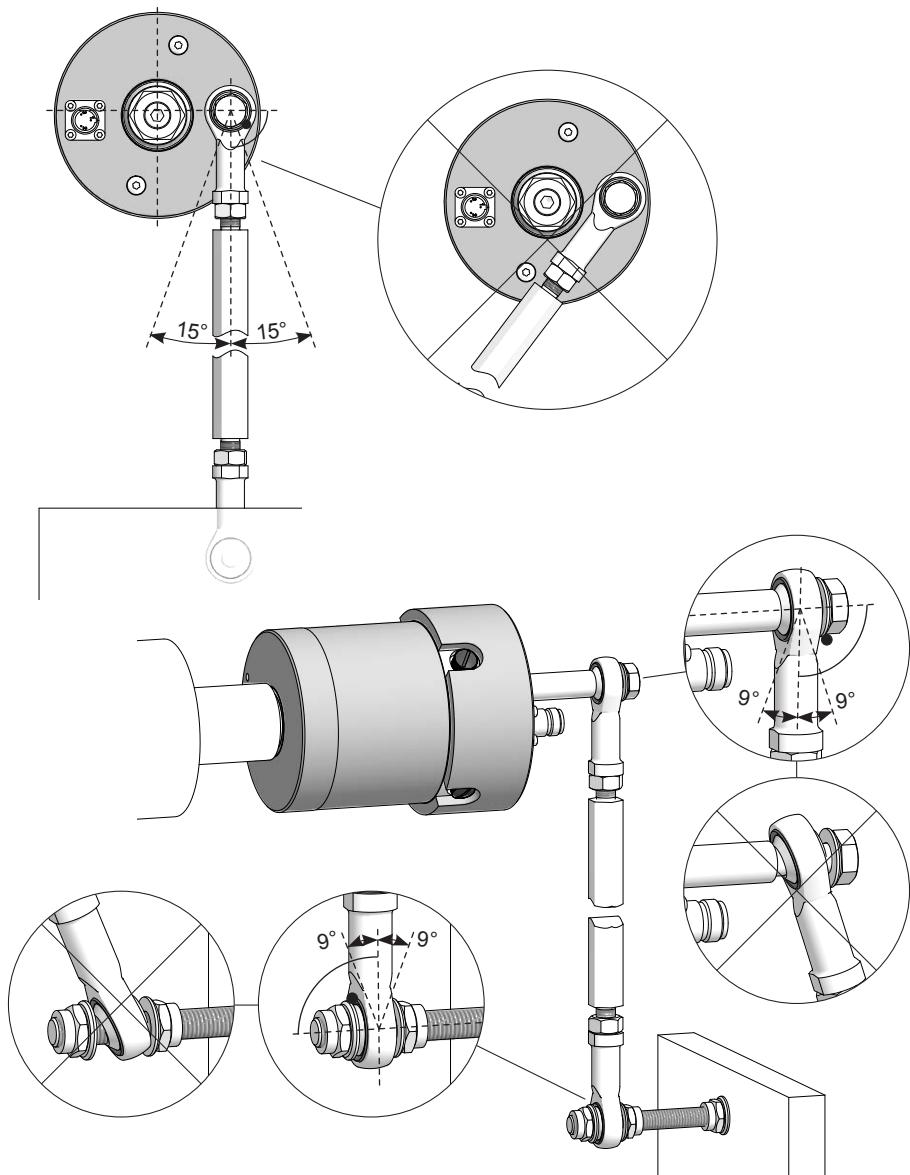


Die Montage der Drehmomentstütze sollte spielfrei erfolgen.



The torque arm should be mounted free from clearance.

4.5 Schritt 5

4.5 Step 5

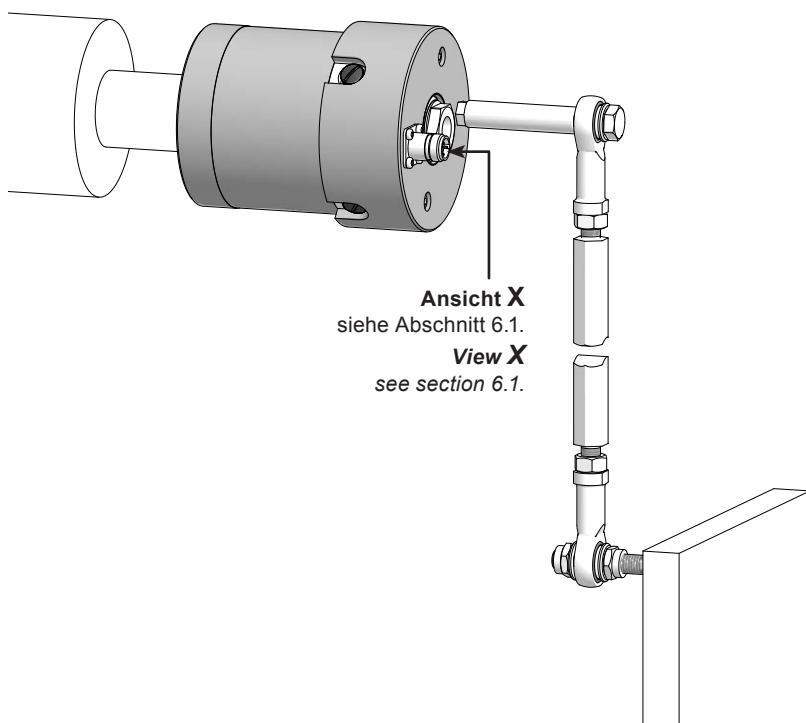


Wir empfehlen, den Tachogenerator so zu montieren, dass der Kabelanschluss keinem direkten Wassereintritt ausgesetzt ist.




We recommend to mount the tachogenerator in such a manner that the cable connection is not directly exposed to water.

5 Abmessung

5 Dimension

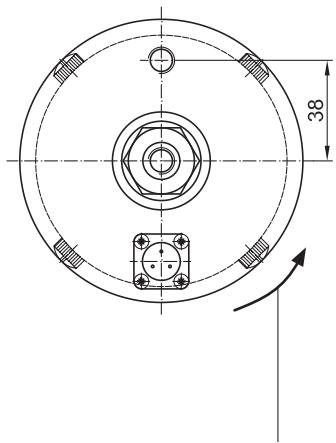

Positive Drehrichtung
Positive rotating direction

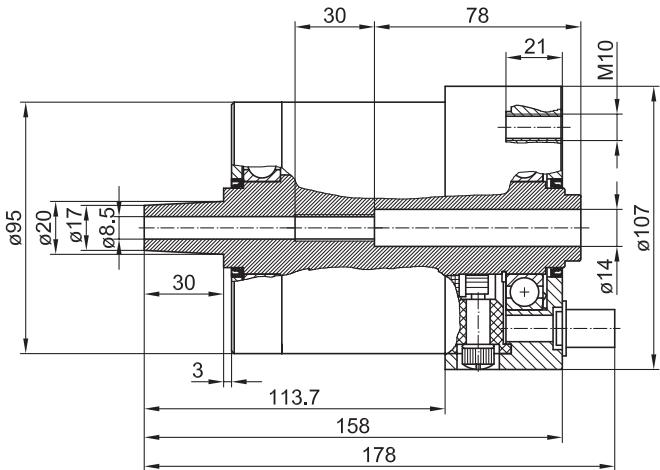

All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)

6 Elektrischer Anschluss

6.1 Pinbelegung SOURIAU Gerätestecker

Polarität bei positiver Drehrichtung,
siehe Abschnitt 5.

6 Electrical connection

6.1 Pin assignment SOURIAU connector


Polarity at positive rotating direction,
see section 5.

Ansicht X

SOURIAU Gerätestecker
siehe Abschnitt 4.5.

View X

SOURIAU connector
see section 4.5.

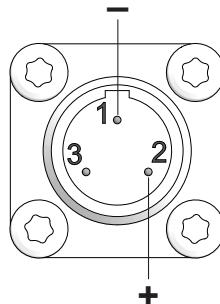

7 Betrieb und Wartung

7.1 Austausch der Kohlebürsten

Bei Erreichen der minimalen Bürstenlänge (L) von 8,1 mm sollten die Bürsten ausgetauscht sowie der Kommutatorraum mit trockener Pressluft ausgeblasen werden, damit weiterhin ein einwandfreier Betrieb gewährleistet ist.


6* Kohlebürste, als Zubehör erhältlich,
Bestellnummer: 11056390

7 Operation and maintenance

7.1 Replace of the carbon brushes

When the minimum brush length (L) of 8,1 mm is reached , the brushes should be replaced and the commutator area should be cleaned with dry compressed air in order to ensure perfect operation.

6* Carbon brush, available as accessory,
order number: 11056390

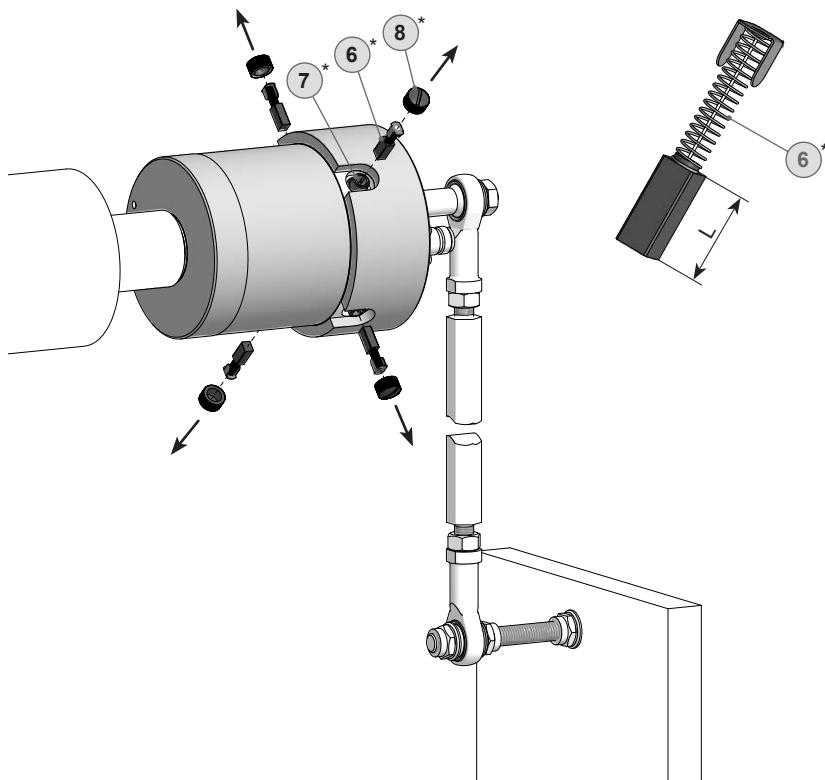

* Siehe Seite 5

See page 5

8 Technische Daten

8.1 Technische Daten - elektrisch

| | |
|--|---|
| • Reversiertoleranz: | ≤0,1 % |
| • Linearitätstoleranz: | ≤0,15 % |
| • Temperaturkoeffizient: | ±0,05 %/K (Leerlauf) |
| • Isolationsklasse: | B |
| • Kalibriertoleranz: | ±1,5 % |
| • Oberwellen: | 1 % |
| • Klimatische Prüfung: | Feuchte Wärme, konstant (IEC 60068-2-3, Ca) |
| • Leistung: | 3 W (Drehzahl >3000 U/min) |
| • Ankerkreis-Zeitkonstante (τ_A): | <6 µs |
| • Leerlaufspannung: | 107,3 mV pro U/min |
| • Störfestigkeit: | EN 61000-6-2:2005 |
| • Störaussendung: | EN 61000-6-3:2007/A1:2011 |

8.2 Technische Daten - mechanisch


| | |
|---------------------------|---|
| • Baugröße (Flansch): | ø95 mm |
| • Wellenart: | ø17 mm Konuswelle 1:10 |
| • Schutzart DIN EN 60529: | IP56 |
| • Drehmoment: | 20 Ncm |
| • Trägheitsmoment Rotor: | 7 kgcm² |
| • Werkstoffe: | Gehäuse: Edelstahl Welle: Edelstahl |
| • Betriebstemperatur: | -30...+130 °C |
| • Widerstandsfähigkeit: | IEC 60068-2-6:2007 Vibration 10 g, 10-2000 Hz IEC 60068-2-27:2008 Schock 200 g, 6 ms |
| • Anschluss: | SOURIAU Gerätestecker 8533-0WS08-03PN |
| • Masse ca.: | 3,8 kg |

8.3 Daten nach Typ


| Typ | Leerlaufspannung (DC) | Min. erforderlicher Lastwiderstand in Abhängigkeit vom Drehzahlbereich [U/min] | | | Max. Betriebs- drehzahl | Anker- Wider- stand | Anker- Induktivität |
|-------------|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|
| | U_0 [mV/ U/min] | 0-1000: R_L [kΩ] | 0-3000: R_L [kΩ] | 0- n_{max} : R_L [kΩ] | n_{max} [U/min] | R_A (20°C) [Ω] | L_A [mH] |
| HTL10.50L/4 | 107,3 | ≥ 12 | ≥ 38 | --- | 3000 | 250 | --- |

8.4 Ersatzschaltbild

Polarität bei positiver Drehrichtung, siehe Abschnitt 5:

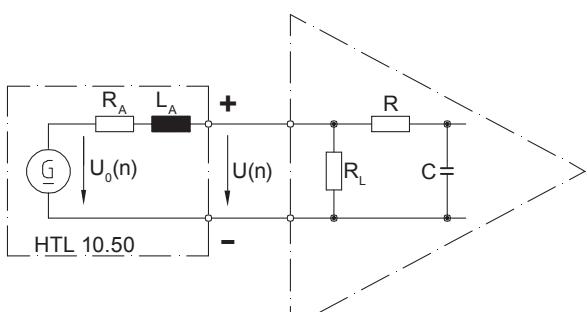

$$\tau_{RC} \approx R \cdot C \quad \tau_A \approx \frac{L_A}{R_A}$$

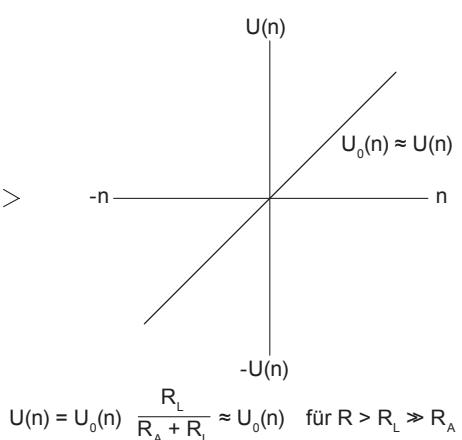

8**Technical data****8.1****Technical data - electrical ratings**

- *Reversal tolerance:* $\leq 0.1\%$
- *Linearity tolerance:* $\leq 0.15\%$
- *Temperature coefficient:* $\pm 0.05\%/\text{K}$
- *Isolation class:* *B*
- *Calibration tolerance:* $\pm 1.5\%$
- *Harmonics:* 1 %
- *Climatic test:* *Humid heat, constant (IEC 60068-2-3, Ca)*
- *Performance:* 3 W (speed >3000 rpm)
- *Armature-circuit time-constant (τ_A):* $< 6 \mu\text{s}$
- *Open-circuit voltage:* 107.3 mV per rpm
- *Interference immunity:* EN 61000-6-2:2005
- *Emitted interference:* EN 61000-6-3:2007/A1:2011

8.2**Technical data - mechanical design**



- *Size (flange):* $\varnothing 95 \text{ mm}$
- *Shaft type:* $\varnothing 17 \text{ mm cone shaft } 1:10$
- *Protection DIN EN 60529:* IP56
- *Torque:* 20 Ncm
- *Rotor moment of inertia:* 7 kgcm²
- *Materials:* *Housing: stainless steel
Shaft: stainless steel*
- *Operating temperature:* -30...+130 °C
- *Resistance:* IEC 60068-2-6:2007
Vibration 10 g, 10-2000 Hz
IEC 60068-2-27:2008
Shock 200 g, 6 ms
- *Connection:* SOURIAU connector 8533-0WS08-03PN
- *Weight approx.:* 3.8 kg

8.3 Data according to type

| Type | Open-circuit voltage (DC) | Minimum load required depending on speed range [rpm] | | | Maximum operating speed | Armature resistance | Armature inductance |
|-------------|---------------------------|--|-----------|----------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | U_0 [mV/rpm] | 0-1000: | 0-3000: | 0- n_{max} : | n_{max} [rpm] | R_A (20°C) [Ω] | L_A [mH] |
| HTL10.50L/4 | 107.3 | ≥ 12 | ≥ 38 | --- | 3000 | 250 | --- |

8.4 Replacement switching diagram

Polarity for positive rotating direction, see section 5:

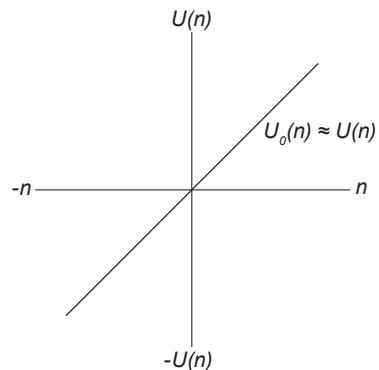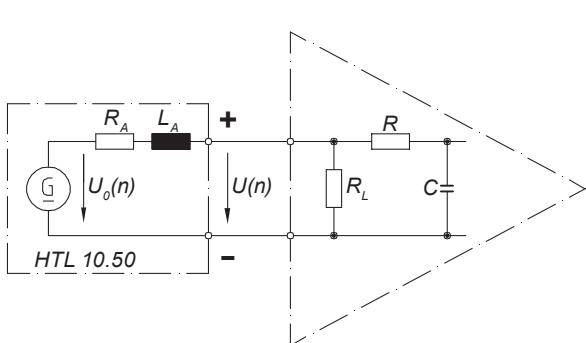

$$\tau_{RC} \approx R \cdot C$$

$$\tau_A \approx \frac{L_A}{R_L}$$

$$U(n) = U_0(n) \frac{R_L}{R_A + R_L} \approx U_0(n) \quad \text{for } R > R_L \gg R_A$$

Zubehör

- Kohlebürste
Bestellnummer: 11056390
- Werkzeugset,
Bestellnummer: 11068265

(6)*

(18)*

Accessories

- *Carbon brush,*
order number: 11056390
- *Tool kit,*
order number: 11068265

(6)*

(18)*

* Siehe Abschnitt 3

* See section 3

Originalsprache der Anleitung ist Deutsch. Technische Änderungen vorbehalten.
Original language of this instruction is German. Technical modifications reserved.



Baumer

Baumer Hübner GmbH

P.O. Box 12 69 43 · 10609 Berlin, Germany

Phone: +49 (0)30/69003-0 · Fax: +49 (0)30/69003-104

info@baumerhuebner.com · www.baumer.com/motion