

HENQ 1100 Drehgeber Prüfgerät Encoder Analyzer

Betriebssanleitung Operation Instruction



Allgemeine Hinweise

Zeichenerklärung:



Warnung bei möglichen Gefahren

- Hinweis zur Beachtung Hinweis zur Gewährleistung eines einwandfreien Betriebes des Produkts
- Information Empfehlung

Empfehlung für die Produkthandhabung

Das Baumer Hübner **EN**coder Quality Measurement System HENQ 1100 ist ein Präzisionsgerät, das mit Sorgfalt gehandhabt werden muss und nur von technisch qualifiziertem Personal bedient werden darf.

EU-Konformitätserklärung gemäß den europäischen Richtlinien.

Wir gewähren **2 Jahre Gewährleistung** im Rahmen der Bedingungen des Zentralverbandes der Elektroindustrie (ZVEI).

Bei Rückfragen bzw. Nachlieferungen sind die auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Daten, insbesondere Typ und Seriennummer, unbedingt anzugeben.

Alle Bestandteile des Gebers sind nach länderspezifischen Vorschriften zu entsorgen.







General notes

Symbol guide:



1

Danger Warnings of possible danger

General information for attention

Informations to ensure correct product operation

Information

Recommendation for product handling

The Baumer Hübner **EN**coder **Q**uality Measurement System **HENQ 1100**, is a precision device which must be handled with care by skilled personnel only.

EU-Declaration of Conformity meeting to the European Council Directives.

We offer a **2-year warranty** in accordance with the regulations of the ZVEI (Central Association of the German Electrical Industry).

In the event of **queries** or **subsequent deliveries**, the data on the device type label must be quoted, especially the type designation and the serial number.

Encoder components are to be **disposed** of according to the **regulations prevailing in the respective country**.









Inhaltsverzeichnis

1	Ein	Einleitung 1				
2	Ge	Gerätefunktionen 1				
3	Тес	chnische Daten2				
4	Inb	etriebnahme				
	4.1	Anschluss des Drehgebers	3			
	4.2	Auswertung von Sinussignalen	3			
	4.3	Anschluss der Spannungsversorgung an den HENQ 1100	3			
		4.3.1 HENQ 1100 mit Akku-Option	3			
	4.4	Eingabe der Drehgeberdaten (Menü F5)	4			
	4.5	Messung der Geberversorgung (Menü F4)	4			
	4.6	Überprüfung der Signalpegel (Menü F3)	4			
	4.7	Darstellung der Messwerte als Text (Menü F2)	4			
	4.8	Darstellung der Messwerte als Grafik (Menü F1)	5			
5	An	schlüsse	7			
	5.1	Anschlüsse am Gerät	7			
	5.2	Stromversorgung des Drehgebers	8			
	5.2	Steckerbelegungen				
		5.2.1 Ansicht A: Steckerbelegung Drehgeberanschluss	9			
		5.2.2 Ansicht B: Steckerbelegung Ausgangsseite	9			
6	Be	dienung	10			
	6.1	Menüführung - Navigation	10			
	6.2	Menübeschreibung	11			
		6.2.1 Parametereingabe (Menü F5)	11			
		6.2.1.1 Untermenü "ENCODER"	13			
		6.2.2 Grafische Darstellung der Messwerte (Menü F1)	14			
		6.2.3 Darstellung der Messwerte als Text (Menü F2)	15			
		6.2.4 Überprüfung der Signalpegel (Menü F3)	16			
		6.2.5 Messung der Geberversorgung (Menü F4)	16			
_		6.2.6 Fehlermeldungen	17			
7	PC	-Programm	18			
	7.1	Systemvorraussetzungen / Installation	18			
	7.2	Register "Settings"	19			
	7.3	Register "Speed & Position"				
	7.4	Register "Pulses & Levels"	21			
	7.5	Register "Power" 22				

Table of contents

1	Int	roduction	1	
2	Instrument functions1			
3	Technical data			
4	Setup			
	4.1	Connecting the encoder		
	4.2	Evaluation of sinewave signals	3	
	4.3	Connecting the supply voltage for the HENQ 1100	3	
		4.3.1 HENQ 1100 with accumulator option	3	
	4.4	Entering the encoder data (menu F5)	4	
	4.5	Measuring the encoder supply (menu F4)	4	
	4.6	Checking the signal levels (menu F3)	4	
	4.7	Display measurements as text (Menü F2)	4	
	4.8	Display measurements as graphics (Menü F1)	5	
5	Со	nnections	7	
	5.1	Connections on the device	7	
	5.2	Power supply of the encoder	8	
	5.2	Pin assignments	9	
		5.2.1 View A: Pin assignment encoder	9	
		5.2.2 View B: Pin assignment output side	9	
6	Ор	eration	10	
	6.1	Menu structure - Navigation	10	
	6.2	Menu description	11	
		6.2.1 Parameter setting (menu F5)	11	
		6.2.1.1 Submenu "ENCODER"	13	
		6.2.2 Display measurements as graphics (menu F1)	14	
		6.2.3 Display measurements as text (Menu F2)		
		6.2.4 Checking the signal level (menu F3)	16	
		6.2.5 Measuring the encoder supply (Menu F4)		
		6.2.6 Error messages	17	
7	РС	Programm		
	7.1	System requirements / Installation	18	
	7.2	Register "Settings"	19	
	7.3	Register "Speed & Position"		
	7.4	Register "Pulses & Levels"		
	7.5	Register "Power"		

Das Baumer Hübner **EN**coder **Q**uality Measurement System **HENQ 1100** ist ein Handheld-Gerät zur Prüfung von inkrementellen Drehgebern mit HTL-/TTL- oder sin/cos-Ausgangssignalen. Eine schnelle Signalverarbeitung erlaubt auch das Aufspüren sporadischer Fehler, hervorgerufen beispielsweise durch Störungen auf den Signalleitungen oder kurzzeitigen Spannungseinbrüchen der Stromversorgung. Darüber hinaus werden Winkellage und Drehzahl kontinuierlich angezeigt.

Neben Baumer Hübner Drehgebern können auch Geber anderer Hersteller mit entsprechenden Ausgangssignalen angeschlossen werden.

Die Geberspannungsversorgung erfolgt entweder über den HENQ 1100 oder extern. Damit ist ein separater Betrieb des Gebers, getrennt von seiner üblichen Versorgung, ebenso möglich wie ein "Mithorchen" in der laufenden Anlage.

Die Bedienung des Gerätes erfolgt über eine eingebaute, benutzerfreundliche Tastatur und ein hintergrundbeleuchtetes vierzeiliges LC-Display.

Durch Abspeichern können die Werte mehrerer Drehgeber gesammelt und ausgewertet werden.

Über die integrierte RS-485-Schnittstelle (optional RS-232 oder USB-RS-485-Wandler) kann ein Laptop oder PC angeschlossen werden.

Dann ermöglicht eine Windows-Messapplikation die kontinuierliche Anzeige und Aufzeichnung der aktuellen Daten einschließlich möglicher Fehler des Drehgebers oder dessen Verkabelung. Dabei sind auch statistische Auswertungen möglich.

In benutzerdefinierten Profilen kann man Ansprechschwellen als Parameter, wie z.B.

- zulässiger Phasenversatz
- zulässiges Puls-Pausen-Verhältnis

programmieren.

Neben der Anzeige auf dem LC-Display wird das Auftreten von Fehlern durch einen eingebauten Summer akustisch signalisiert.

2 Gerätefunktionen

- Kontinuierliche Überwachung und Anzeige
 - von Drehzahl, Winkellage und Lage des Nullimpulses
 - des Phasenversatzes zwischen K1 und K2 (bzw. A und B)
 - des **Puls-Pausen-Verhältnisses** von K1 und K2 (bzw. A und B)
 - des Spannungsbereichs der Geber-Ausgangssignale 1)
 - der Spannungsversorgung, Stromaufnahme sowie der daraus errechneten aufgenommenen Leistung des Gebers
- Kontinuierliche Fehlerüberwachung
 - Eliminieren von Signalstörungen durch adaptive Filterung
 - Vergleich der Soll-/Ist-Strichzahl 2)
 - Fehler im Zusammenhang mit dem Nullimpuls
 - Überprüfung der Quadraturkodierung durch Auswertung der Spursignale und des Nullimpulses
- Individuelle Fehlermeldungen
- Windows-Appikationssoftware f
 ür den PC zur grafischen Anzeige und statistischen Auswertung der Messdaten
- Aufzeichnung von Messdaten und Fehlermeldungen in einem Logbuch auf PC
- ¹⁾ nicht verfügbar für Sinusgeber
- ²⁾ nur bei vorhandenem Nullimpuls

1 Introduction

The Baumer Hübner **EN**coder **Q**uality Measurement System **HENQ 1100** is a hand-held instrument for the testing of incremental encoders that produce HTL/TTL or sin/cos signals.

Fast signal processing also facilitates the detection of sporadic errors, such as those caused by interference in the signal leads or short voltage drop-outs in the power supply. The angular position and speed are in addition displayed continuously.

As well as Baumer Hübner incremental encoders, encoders from other manufacturers that put out TTL/HTL or sin/cos signals can also be connected.

Power is fed to the encoder either via the HENQ 1100 or externally. So the encoder can be run separately, disconnected from its normal supply, or one can tap into a system that is running.

The operation of the instrument is carried out through the built-in user friendly keypad and a 4-line LCD with background lighting.

The memory makes it possible to collect measurements from several encoders and evaluate them.

It is possible to connect a laptop or PC via the integrated RS-485 interface (optional RS-232 or USB-RS-485-converter).

Then a Windows measurement application enables a continuous display and recording of current data, including any errors in the encoder or its wiring. Statistical evaluation is also possible.

User-defined profiles can be used to program various thresholds as parameters, for instance:

- permissible phase shift
- permissible pulse/pause ratio

Errors are signaled not only visually, through the LCD, but also acoustically, by a built-in buzzer.

2 Instrument functions

- Continuous monitoring and display of
 - the speed, angular position, and position of the zero pulse
 - the phase shift between K1 and K2 (or A and B)
 - the pulse/pause ratio for K1 and K2 (or A and B)
 - the voltage range of the encoder output signals 1)
 - the **supply voltage** and **current drawn** by the encoder, with the **power consumption** calculated from these values
- Continuous error monitoring
 - elimination of signal disturbances through adaptive filtering
 - comparision of the nominal/actual number of pulses per
 - turn²⁾
 - errors in connection with the **zero pulse**
 - check of the quadrature coding by evaluation of the track signals and the zero pulse
- Individual error messages
- Windows applications software for the PC, for graphical display and statistical evaluation of the measurements
- Recording of measurements and error messages in a logbook on the PC
- ¹⁾ not available for sine encoders
- ²⁾ only if a zero pulse is available

2

2 Gerätefunktionen

Instrument functions

Anzeige im Klartext: *Display in plain text:*

- Winkellage Angular position
- Lage des Nullimpulses relativ zur Einschaltlage Zero pulse position relative to the switching on position
- Drehzahl
 Speed
- Spannung und Strom Voltage and current
- Fehlermeldungen Error messages

Hubner :: Encoder Error Detection :: v1.4 Speed & Position Pulses & Levels Power Settings Speed [rpm] Speed Chart [rpm] 0 -1500 1500 70 60 3000 50 -3000 40 30 20 4500 -4500 [rpm] 10 0 6000 -6000 <u>R</u>eset n 5 10 15 20 25 30 Encode Speed Distribution (rpm) 293,5° Position 154,9° Zero Pulse: Speed 54 rpm 60 65 70 30 35 40 45 50 55 75 54 rpm

Abb. 1: Anzeige der Daten über ein Auswerteprogramm. (siehe Abschnitt 7)

Fig. 1: Data display via measurement programm. (see section 7)

3 Technische Daten

3 Technical data

HENQ 1100		
Betriebsspannung Supply voltage		U _B = +9 +30 V
max. Stromaufnahme Maximum current consumption		500 mA
zulässige Umgebungstemperatur Permissible ambient temperature		+10 +50 °C
Geber / Encoder		
max. Ausgabefrequenz Maximum output frequency		250 kHz
Spannungsversorgung durch den HENQ 1100 Encoder power supplied from the HENQ 1100	oder/or	U ₁ = U _B - 1 V U ₂ = 5 V
max. Stromaufnahme bei Versorgung durch den HENQ 1100 (begrenzt durch Polymersicherung) Maximum current consumption with encoder power supplied from the HENQ 1100 (limited by polymer fuse)		300 mA
Spannungsversorgung extern External supply voltage	oder/or	$U_1 = U_{REG1}$ $U_2 = U_{REG2}$
max. Stromaufnahme bei externer Spannungsversorgung (begrenzt durch Polymersicherung) Maximum current consumption with externer supply voltage (limited by polymer fuse)		500 mA

4 Inbetriebnahme

4.1 Anschluss des Drehgebers

Der Drehgeber wird an die 15polige SUB-D-Buchse, die sich in der linken Seitenwand des HENQ 1100 befindet, angeschlossen (siehe **Abb. 2**). Dabei ist zu beachten, dass aus Sicherheitsgründen jeweils nur die Pins im Geberstecker zu belegen sind, die für den entsprechenden Geber auch tatsächlich benötigt werden (betrifft vor allem die Pins zur Versorgungsspannung 5 V oder 9 ... 30 V). Optional sind vorkonfektionierte Kabel mit Stecker für die verschieden Gebertypen erhältlich.

Geberseitig werden die Kabel mit offenen Kabelenden geliefert.

4.2 Auswertung von Sinussignalen

Die Auswertung der Signale von Sinus-Gebern ist nur eingeschränkt möglich, da die differentiellen Signale des Gebers vor Auswertung durch den HENQ 1100 in TTL-Signale gewandelt werden. Deswegen ist eine Überprüfung der Pegel nicht möglich. Am Ausgang des HENQ 1100 wird immer ein TTL-Geber nachgebildet, das heißt, Sinussignale können **nicht** zur Ausgangsseite durchgeschleift werden.

4.3 Anschluss der Spannungsversorgung an den HENQ 1100

Der HENQ 1100 benötigt zur einwandfreien Funktion eine Versorgungsspannung von 9 ... 30 V. Die Strombelastbarkeit muss mindestens 500 mA betragen.

Der Anschluss erfolgt über eine zweipolige Rundbuchse in der rechten Seitenwand mit dem Innenleiter als Pluspol (siehe **Abb. 3** bzw. **Abb. 7**).

Der Drehgeber wird entweder über die Spannungsversorgung des HENQ 1100 (siehe **Abb. 4**), oder über den Frequenzumrichter bzw. die Steuerung/Regelung (siehe **Abb. 5**) versorgt. Die Auswahl hierzu erfolgt im Menü **F5** im Unterpunkt **INT/EXT** (**INT:** HENQ 1100, **EXT:** Umrichter, Steuerung, Regelung).

4.3.1 HENQ 1100 mit Akku-Option

Der HENQ 1100 kann optional mit einem Akku ausgestattet werden (12-Volt-Akkublock mit integrierter Ladeschaltung), das einen netzunabhängigen Betrieb von bis zu 5 Stunden erlaubt. Sinkt die Akkuspannung während des Betriebs unterhalb den zulässigen Wert von ca. 12 V, warnt das Gerät mit der Meldung "Low Battery Voltage". Wird das Gerät dann nicht ausgeschaltet und die Batteriespannung fällt weiter, aktiviert sich der Tiefentladeschutz des Akkus, der das Gerät automatisch ausschaltet. Ein Einschalten ist danach erst wieder möglich, nachdem der Akku aufgeladen wurde. Um den Akku vollständig zu laden, empfiehlt es sich, den HENQ 1100 über ca. fünf Stunden am Steckernetzteil anzuschließen. Der Ladevorgang wird automatisch beendet, sobald der Akku vollständig geladen ist, die Spannungsübersicht (Menü F4) zeigt dann ca. 13 V an.Um die Betriebszeit zu erhöhen, kann ein mit Akkuoption ausgerüsteter HENQ 1100 über den On/Off Schalter ausgeschaltet werden.

Ist der HENQ 1100 an das Steckernetzteil angeschlossen, wird mit dem On/Off Schalter zwischen Ladebetrieb (Display ist ohne Anzeige und Displaybeleuchtung ist inaktiv) und Messbetrieb umgeschaltet. Bei einem HENQ 1100 ohne Akkuoption ist der On/Off Schalter ohne Funktion. Im Messbetrieb findet kein Laden des Akkus statt.

Auch im Akkubetrieb ist eine Versorgung des Gebers durch den HENQ 1100 möglich, dabei beeinflusst die Stromaufnahme des Gebers maßgeblich die netzunabhängige Betriebszeit.

4 Setup

4.1 Connecting the encoder

The incremental encoder is connected to the 15-pole SUB-D socket that is fitted on the left side of the HENQ 1100 (see **fig. 2**). Please note that, in the interest of functional reliability, you should only wire up those pins in the encoder plug that are actually required for the particular encoder (applies in particular to the pins for the supply voltage 5 V oder 9 ... 30 V).

As an option, prefabricated cables with plug connectors are available for the various types of encoder.

These cables have open cable ends on the encoder side.

4.2 Evaluation of sinewave signals

Evaluation of the signals from sinewave encoders can only be performed to a limited extent, since the differential signals from the encoder are converted into TTL signals. It is therefore not possible to check the levels.

The output from the HENQ 1100 is always a simulated TTL source, so that it is **not** possible to make a daisy-chain signal loop.

4.3 Connecting the supply voltage for the HENQ 1100

For proper operation, the HENQ 1100 requires a supply voltage of 9 ... 30 V. The supply must be able to carry a current load of at least 500 mA.

The connection is made through a 2-pole round socket on the right side of the instrument with the inner conductor as positive pole (see **fig. 3** or **fig. 7**).

The encoder power is supplied either from the the HENQ 1100 (see fig. 4) or from the frequency inverter or the control system (see-fig.5). The selection is made in menu **F5** INT/EXT (INT: HENQ 1100, EXT: Controller).

4.3.1 HENQ 1100 with accumulator option

The HENQ 1100 can optionally be fitted with an accumulator (12 V block accumulator with integrated charging circuitry) that enables operation independently of the electrical supply for up to 5 hours. If, during this operation, the accumulator voltage falls below the permissible level of approx. 12 V, then the device will produce a "Low Battery Voltage" warning. If the device is then not switched off, and the accumulator voltage continues to drop, then the protection against complete discharge of the accumulator is activated, which will automatically switch off the device. It will then only be possible to switch on the device again when the accumulator has been recharged. To fully recharge the accumulator, it is recommended that the HENQ 1100 is attached to the plug-in power supply for about 5 hours. Charging will automatically be ended as soon as the accumulator is fully recharged, and the voltage indicator (Menu **F4**) will show about 13 V. In order to increase the operating time, a HENQ 1100 that is fitted with the accumulator option can be switched off by the On/Off switch.

If the HENQ 1100 is connected to the plug-in power supply, then the On/Off switch changes it from charging mode (no display indication, display lighting is inactive) to measurement mode and back again. On a HENQ 1100 without the accumulator option, the On/ Off switch has no function. The accumulator is not charged up in measurement mode.

In accumulator operation, the encoder can still be supplied from the HENQ 1100, whereby the current consumption of the encoder will decisively influence the operating time.

4.4 Eingabe der Drehgeberdaten (Menü **F5**)

Der HENQ 1100 bietet die Möglichkeit, beliebige Geber mit TTL (RS-422)-, HTL- oder sin/cos-Ausgangssignalen anzuschließen.

Die Geberdaten werden im Menü **F5** folgendermaßen eingegeben:

Wird das Gerät zusammen mit Drehgebern der Firma Baumer Hübner verwendet, so kann im Menüpunkt ENCODER (Abb. 12.1) der entsprechende Gebertyp (1-40) ausgewählt werden. Aufgrund der Vielzahl der Baumer Hübner Typen beschränkt sich die Auswahl auf die zur Zeit gängigsten Modelle. Nach Auswahl des Gebertypen werden die Parameter MaxSpeed, inv.Sig., ZeroPuls, with K2, Reflevel und Pulse-No zur Kontrolle angezeigt.

Sofern Ihr Geber nicht im Auswahlmenü vertreten ist, wählen Sie im Menüpunkt ENCODER die Einstellung '0' (User Setting) (Abb. 12.2). Dann können die Parametrierdaten über die Menüpunkte inv.Sig., ZeroPuls, with K2, RefLevel und Pulse-No (Abb. 11 + 12.2) individuell von Hand eingegeben werden.

4.5 Messung der Geberversorgung (Menü **F4**)

Nach Anschluss eines Drehgebers empfiehlt es sich, die Geberversorgung zu überprüfen (siehe **Abschnitt 6.2.5**).

Der HENQ 1100 bietet dazu im Menü **F4** die Möglichkeit, sowohl die an seinem Geberanschluss anliegenden Versorgungsspannungen (5 V und 9 ... 30 V) als auch die Stromaufnahme (in mA) und die Leistungsaufnahme (in mW) anzuzeigen.

Dadurch lassen sich Verkabelungsfehler (Kurzschluss bzw. Kabelbruch) bzw. ein Geberdefekt leicht erkennen.

In der letzten Zeile der Displayanzeige wird zudem die Stromaufnahme des im HENQ 1100 integrierten Ausgangstreibers dargestellt. Diese ist nur dann von Null verschieden, wenn die vom HENQ 1100 gelieferten Gebersignale an eine Steuerung weitergereicht werden (siehe **Abb. 5**).

4.6 Überprüfung der Signalpegel (Menü **F3**)

In diesem Menü können die Signalpegel des Drehgebers überprüft werden.

Die Auswertung der Signale von Sinus-Gebern ist nur eingeschränkt möglich, da die differentiellen Signale des Gebers vor Auswertung durch den HENQ 1100 in TTL-Signale gewandelt werden. Deswegen ist eine Überprüfung der Pegel nicht möglich.

Im Stillstand werden die momentanen Pegel **high** (H) und **low** (L) der Gebersignale angezeigt. Ist der Pegel undefiniert bzw. ist kein entsprechendes Signal vorhanden ("offener" Eingang), so erscheint Y?/.

4.7 Darstellung der Messwerte als Text (Menü F2)

Im Menü **F2** werden folgende Messwerte als Text dargestellt (siehe auch **Abschnitt 6.2.3**):

Anzeige 1:

Drehzahl in Umdrehungen pro Minute (+00072 rpm)

Bei Drehgebern, die zwei um 90° phasenverschobene Signale K1 und K2 aufweisen, erfolgt durch das Vorzeichen die Angabe der Drehrichtung, bei Drehgebern mit nur einem Ausgangssignal K1 erscheint lediglich der Betrag.

4.4 Entering the encoder data (menu F5)

The HENQ 1100 makes provision for the attachment of any encoder with TTL (RS-422), HTL or sin/cos output signals.

The encoder data are entered in menu **F5** as follows:

If the device is used in conjunction with encoders from Baumer Hübner, then the appropriate type (1-40) can be selected in the menu item ENCODER (fig. 12.1). Because of the large number of Baumer Hübner encoder types, the field for selection is restricted to the most common models available at present. When the encoder type has been selected, the parameters MaxSpeed, inv.Sig., ZeroPuls, with K2, RefLevel and Pulse-No are displayed for checking.

If your encoder is not present in the selection menu, select `0' (User Setting) (**fig. 12.2**) in the menu item **ENCODER**. Then you can set the encoder parameters through the menu items **inv.Sig.**, **ZeroPuls**, with K2, **RefLevel** and **Pulse-No** (**fig. 11 + 12.2**) individually by hand.

4.5 Measuring the encoder supply (menu F4)

After connecting up a incremental encoder, it is recommended to check the supply to the encoder (see **section 6.2.5**)

For this purpose, the HENQ 1100 offers the option in menu **F4** of displaying the supply voltages present at the encoder connection (5 V and 9 ... 30 V), the current drawn (in mA) and the power consumption (in mW).

This makes it easy to detect wiring errors, such as a short-circuit or cable break, or an encoder fault.

The current drawn by the output driver that is integrated in the HENQ 1100 is shown in the last line of the display. This will only be non-zero if the encoder signals provided by the HENQ 1100 are passed on to a control system (see **fig. 5**).

4.6 Checking the signal levels (menu F3)

The signal levels of the encoder can be checked in this menu.

Evaluation of the signals from sinewave encoders can only be performed to a limited extent, since the differential signals from the encoder are converted into TTL signals. It is therefore not necessary to check the levels.

At standstill, the momentary **high** (H) and **low** (L) levels of the encoder signals will be displayed. If the level is undefined or there is no corresponding signal (open input), then the `?' symbol will appear.

When the encoder is rotating, correct signal levels will be acknowledged by a \sqrt{r} mark.

4.7 Display measurements as text (Menü F2)

In menu **F2** the following measurements are displayed as text (see also **section 6.2.3**):

Display 1:

Speed in revolutions per minute (+00072 rpm)

For encoders that provide two signals in quadrature (K1 and K2, with a 90° phase shift), the mathematical sign determines the direction of rotation. For encoders with a single K1 signal output, only the magnitude is shown.

Anzeige 2:

Puls-Pausen-Verhältnis des Signals K1 (K1=50:50)

Die erste Zahl gibt die prozentuale Zeitdauer des high-Pegels gegenüber der gesamten Periodendauer an. Die zweite Zahl entspricht der prozentualen Zeitdauer des low-Pegels.

Anzeige 3:

Puls-Pausen-Verhältnis des Signals K2 (K2=48:52)

Die erste Zahl gibt die prozentuale Zeitdauer des high-Pegels gegenüber der gesamten Periodendauer an. Die zweite Zahl entspricht der prozentualen Zeitdauer des low-Pegels.

Beachte:

Bei starken Beschleunigungsvorgängen wird prinzipbedingt das Puls-Pausen-Verhältnis beeinflusst.

Anzeige 4:

Winkellage (A=29.0°)

Anzeige der aktuellen Winkellage in Grad.

Anzeige 5:

Phasenversatz zwischen K1 und K2 (P=089°)

Der angezeigte Wert gibt den Phasenversatz in Grad zwischen steigender Flanke von K1 relativ zu steigender Flanke von K2 an.

Beachte:

Ist das Puls-Pausen-Verhältnis der Gebersignale K1 und/ oder K2 von 50:50 verschieden, so erhält man prinzipbedingt je nach Drehrichtung unterschiedliche Werte für den Phasenversatz zwischen K1 und K2.

Bei starken Beschleunigungsvorgängen wird prinzipbe dingt auch die Berechnung des Phasenversatzes beeinflusst.

Anzeige 6:

Position des Referenzsignals (z=282°)

Der Wert gibt die Position des Referenzsignals in Grad an, bezogen auf die Position des Drehgebers beim Einschalten der Versorgungsspannung des HENQ 1100 bzw. bei Geberwechsel.

4.8 Darstellung der Messwerte als Grafik (Menü F1)

Zur Online-Darstellung der Messwerte dient eine grafische Balkenanzeige.

Im einzelnen werden angezeigt (siehe auch Abschnitt 6.2.2):

Spalte 1:

Betrag der Drehzahl (links daneben zusätzlich im Klartext und ggf. mit Vorzeichen).

Dabei entspricht der oberste Balken dem im Menü **F5** im Unterpunkt MaxSpeed eingetragenem Drehzahlwert.

Display 2:

Pulse/pause ratio of the K1 signal (K1=50:50)

The first figure indicates the duration of the high level as a percentage of the entire cycle. The second figure indicates the duration of the low level of the K1 signal, as a percentage.

Display 3:

Pulse/pause ratio of the K2 signal (K2=48:52)

The first figure indicates the duration of the high level as a percentage of the entire cycle.

The second figure indicates the duration of the low level , as a percentage.

Please note:

Principle limitations mean that the pulse/pause ratio will be affected during rapid acceleration.

Display 4:

Angular position (A=29.0°)

Display of the angular position, in degrees.

Display 5:

Phase shift between K1 und K2 (P=089°)

The displayed value is the phase shift (in degrees) between the rising edge of the K1 signal and the rising edge of the K2 signal.

Please note:

If the pulse/pause ratio of the encoder signals K1 and/or K2 is other than 50:50, then there will be different values measured for the phase shift between K1 and K2, depending on the direction of rotation.

Principle limitations also mean that the calculation of the phase shift will be affected during rapid acceleration.

Display 6:

Position of the reference signal (z=282°)

This value gives the position (in degrees) of the reference signal relative to the position of the encoder after the supply voltage for the HENQ 1100 is switched on or the encoder changed.

4.8 Display measurements as graphics (Menü F1)

A bar graph display is used for online presentation of the measured values.

The values indicated are (see also section 6.2.2):

Column 1:

The speed value (shown at left, next to plain text with mathematical sign).

The scaling is made so that the highest bar corresponds to the value for the menu item MaxSpeed set in menu F5

Spalte 3 und 4:

Aktuelle Position und Position des Referenzsignals bezogen auf die Position des Drehgebers beim Einschalten des HENQ 1100 bzw. bei Geberwechsel.

Der unterste Balken entspricht dabei 0°, der oberste 360°.

Spalte 6 und 7:

Puls-Pausen-Verhältnis der Gebersignale K1 und ggf. K2, wobei die Mitte des Balkens dem Verhältnis 50:50 entspricht. Der oberste bzw. der unterste Wert entspricht dabei dem im Menü **F5** eingestellten maximalen Fehler MS _ Error (beispielsweise 30:70 bzw. 70:30).

Spalte 9:

Phasenversatz von K1 relativ zur steigenden Flanke von K2, wobei die Mitte des Balkens 90° entspricht.

Im Menü **F5** kann im Unterpunkt **PhaseErr** die maximal erlaubte Abweichung des Phasenversatzes eingestellt werden.

Der unterste Balken entspricht dabei [90° - PhaseErr], der oberste [90° + PhaseErr].

Falls ein Referenzsignal vorhanden ist, wird sein erstmaliges Erscheinen mit einem $\kappa 0= \kappa t$ über der Drehzahl quittiert. Sollte nun der Referenzsignal auch nur einmalig fehlen, wird dies erkannt und $\kappa 0=$ ERR angezeigt.

Column 3 and 4:

This value gives the position and the position of the reference signal relative to the position of the encoder after the supply voltage for the HENQ 1100 is switched on or the encoder changed.

The lowest bar corresponds to 0° and the highest corresponds to $360^\circ.$

Column 6 and 7:

The pulse/pause ratio of the encoder signals K1 and/or K2, whereby the middle of the bar corresponds to a 50:50 ratio. The highest or lowest value, respectively, refers to the maximum error MS_Error as set up in menu **F5** (for example 30:70 resp. 70:30).

Column 9:

The phase shift of K1 relative to the rising edge of K2, whereby the middle of the bar corresponds to 90° .

In menu **F5** the maximum permitted phase shift can be set up in the menu item **PhaseErr**.

The lowest bar corresponds to a [90° - PhaseErr] and the highest corresponds to a [90° + PhaseErr].

If a reference signal is available, its first appearance is acknowledged by K0=OK!.

If the reference signal fails then even once, this will be detected and signaled by K0=ERR.

5 Anschlüsse

5.1 Anschlüsse am Gerät

5 Connections

5.1 Connections on the device



5.2 Stromversorgung des Drehgebers

Der Drehgeber wird entweder über die Spannungsversorgung des HENQ 1100 (INT) (Abb. 4) oder über den Frequenzumrichter bzw. die Steuerung/Regelung (EXT) (Abb. 5) versorgt.

Die Auswahl erfolgt im Menü **F5** im Unterpunkt INT/EXT (Abb. 10).

5.2 Power supply of the encoder

The encoder power is supplied either from the HENQ 1100 (INT) (fig. 4) or from the frequency inverter or the control system (EXT) (fig. 5).

The selection is made in menu **F5**, menu item INT/EXT (fig. 10).



Encoder supply from the HENQ 1100



External power supply for the encoder

Abb. 5:

Fig. 5:

5

5.3 Steckerbelegungen

5.3.1 Ansicht A:

Г

Steckerbelegung Drehgeberanschluss

Eingang / Input Buchse / Female connector	
87654321	

5.3 Pin assignments

5.3.1 View A:

Pin assignment encoder

Abb. 6 _____ *Fig.* 6

SUB-D 15-polig SUB-D 15-pole	Signalr Signal I	name name	SUB-D 15-polig SUB-D 15-pole	Signalname Signal name
1	K1	A+	9	U ₁ = 9 - 30 V
2	K1	A–	10	U ₁ = 9 - 30 V
3	K2	B+	11	U ₂ = 5 V
4	K2	В-	12	U ₂ = 5 V
5	K0	R+	13	GND
6	K0	R–	14	GND
7	N/C		15	GND
8	N/C			

5.3.2 Ansicht B:

Steckerbelegung Ausgangsseite

^{5.3.2} View B: Pin assignment output side

RS-485 (optional: RS-232) Buchse / <i>Female connector</i>	Ausgang / Output Stecker / Male connec	tor
$\bigcirc \begin{array}{c} 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ \bigcirc & & & & & \\ 9 & 8 & 7 & 6 \\ \end{array} \\ \bigcirc \\ 9 & 8 & 7 & 6 \\ \end{array} \\ \bigcirc \\ \bigcirc \\ \end{array} \\ \bigcirc \\ \bigcirc \\ \bigcirc \\ \\ \\ \\ \\ \\$	1 2 3 4 5 6 7 8	Abb. 7 <i>Fig. 7</i>

(j)

RS-485	Signalname Signal name
1	B (D-)
2	A (D+)
3	B (D-)
8	A (D+)

Signalname Signal name
RX
ТХ
GND
RTS

SUB-D 15-polig SUB-D 15-pole	Signalname Signal name	
1	K1	A+
2	K1	A-
3	K2	B+
4	K2	В-
5	K0	R+
6	KO	R–
7	N/C	
8	N/C	
9	U _{REG1} = 9 - 30 V	von Steuerung from control unit
10	U _{REG1} = 9 - 30 V	von Steuerung from control unit
11	U _{REG2} = 5 V	von Steuerung from control unit
12	U _{REG2} = 5 V	von Steuerung from control unit
13	GND	
14	GND	
15	GND	

Die Ausgangssignale des HENQ 1100 sind immer differentiell!

Signale von Sinusgebern können nicht durchgeschleift werden.

The output signals of the HENQ 1100 are always differential!

It is not possible to make a daisy-chain signal loop with sinewave signals.



6

6.2 Menübeschreibung

6.2.1 Parametereingabe (Menü F5)

Der HENQ 1100 bietet die Möglichkeit, beliebige Geber mit TTL (RS-422)-, HTL- oder sin/cos-Ausgangssignalen anzuschließen.

Die Geberdaten werden im Menü **F5** folgendermaßen eingegeben:

Wird das Gerät zusammen mit Drehgebern der Firma Baumer Hübner verwendet, so kann im Menüpunkt ENCODER (Abb. 12.1) der entsprechende Gebertyp (1-40) ausgewählt werden. Aufgrund der Vielzahl der Baumer Hübner Typen beschränkt sich die Auswahl auf die zur Zeit gängigsten Modelle. Nach Auswahl des Gebertypen werden die Parameter MaxSpeed, inv.Sig., ZeroPuls, with K2, RefLevel und Pulse-No zur Kontrolle angezeigt.

Sofern Ihr Geber nicht im Auswahlmenü vertreten ist, wählen Sie im Menüpunkt ENCODER die Einstellung '0' (User Setting) (Abb. 12.2). Dann können die Parametrierdaten über die Menüpunkte inv.Sig., ZeroPuls, with K2, RefLevel und Pulse-No (Abb. 11 + 12.2) individuell von Hand eingegeben werden.

6.2 Menu description

6.2.1 Parameter setting (menu F5)

The HENQ 1100 makes provision for the attachment of any encoder with TTL (RS-422), HTL or sin/cos output signals.

The encoder data are entered in menu **F5** as follows:

If the device is used in conjunction with encoders from Baumer Hübner, then the appropriate type (1-40) can be selected in the menu item ENCODER (fig. 12.1). Because of the large number of Baumer Hübner encoder types, the field for selection is restricted to the most common models available at present. When the encoder type has been selected, the parameters MaxSpeed, inv.Sig., ZeroPuls, with K2, RefLevel and Pulse-No are displayed for checking.

If your encoder is not present in the selection menu, select '0' (User Setting) (fig. 12.2) in the menu item ENCODER. Then you can set the encoder parameters through the menu items inv.Sig., ZeroPuls, with K2, RefLevel and Pulse-No (fig. 11 + 12.2) individually by hand.

Abb. 9

Fig. 9

on

		MaxSpeed: 3500
		Glitch : 1
		MS_Error: 30:70
Errors:	on/off	off: Fehlermeldungen werden unterdrückt (für Fehlersuche) off: Error messages will be disabled (for error search)
MaxSpeed:	#####	maximale Drehzahl maximum speed
Glitch:	#	$0 \le \# \le 7$
		Einstellung des Störungsfilters Settings of the glitch filter
		 # = 0: aus - Signale werden nach dem Komparator direkt an den Ausgang geleitet off - after the comparator the signals will be directed straight to the output = 1: an - Pulse, die kleiner als t = 750 ns sind, werden unterdrückt
		 on - pulse, smaller than t = 750 ns will be disabled = 2: an - Pulse, die kleiner als t = 1,25 μs sind, werden unterdrückt on - pulse, smaller than t = 1,25 μs will be disabled Filter-Parameter t Filter parameter t
		 an - Pulse, die kleiner als t = 1,75 μs sind, werden unterdrückt on - pulse, smaller than t = 1,75 μs will be disabled an - Pulse, die kleiner als t = 2,25 μs sind, werden unterdrückt on pulse, smaller than t = 2,25 μs will be disabled
		= 5: an - Pulse, smaller than $t = 2,75 \ \mu s$ will be disabled on - pulse, smaller than $t = 2,75 \ \mu s$ will be disabled OUT
		= 6: an - Pulse, die kleiner als t = 3,25 μs sind, werden unterdrückt on - pulse, smaller than t = 3,25 μs will be disabled
		= 7: an - Pulse, die kleiner als t = 3,75 μs sind, werden unterdrückt on - pulse, smaller than t = 3,75 μs will be disabled K2(B)
MS _ Error:	##:##	Puls-Pausen-Fehler: Einstellung der max. Abweichung pulse/pause error: setting the max. deviation

→Errors :

		PhaseEr	r: 18°	Abb. 10 Fig. 10
		Output	: on	
)→INT/EXT	: INT	
		Backlit	e: on	
PhaseErr:	##	Schwellwert für den Pha Threshold value for the p	senversatz ohase shift	
Output:	on/off	Ausgangstreiber kann be The output driver can be	ei Bedarf abgeschalter switched off if require	t werden ed
INT/EXT:	INT/EXT	INT = Versorgung des Di EXT = externe Versorgui INT = Encoder power su EXT = external supply fo	rehgebers über HENO ng des Drehgebers pplied via HENQ 1100 or the encoder	Q 1100; D;
Backlite:	on/off	Hintergrundbeleuchtung Background lighting on/c	an/aus off	
Im Menüpunkt tierte Signale v	inv.Sig. (Abb. 11 + 14) orliegen.	wird eingestellt, ob inver-	The menu item inv inverted signals are	r.Sig. (fig. 11 + 14) indicates whether or not available.
Mit ZeroPul signal vorhand	 (Abb. 11 + 14) wird eing en ist. 	gestellt, ob ein Referenz-	ZeroPuls (fig. 11 signal is available.	+ 14) is used to set whether or not a reference
Über with K um 90° phaser	2 (Abb. 11 + 15) wird ange iverschobene Spur K2 vorh	egeben, ob neben K1 eine handen ist.	Use with K2 (fig (90° phase shift rela	 11 + 15) to define whether or not a K2 track tive to K1) is available
Die Signalpege RefLevel (A	HTL/TTL und sin/cos wer Abb. 12 + 15) eingegeben.	den über den Menüpunkt	The signal level is ty item RefLevel (fi g	pe in as HTL, TTL or sin/cos through the menu g. 12 + 15).
Die Anzahl de (Abb. 12 + 15)	r Pulse pro Umdrehung w eingestellt.	verden über Pulse-No	The number of pulse	s per turn is set by Pulse-No (fig. 12 + 15).
		Backlit	e: on	Abb. 11 <i>Fig. 11</i>
		inv.Sig.	: yes	
		ZeroPuls	s: yes	
		→with K2	: yes	
inv.Sig.:	yes/no	invertierte Signale ja/nein Inverted signals yes/no	1	
ZeroPuls:	yes/no	Referenzsignal ja/nein Reference signal yes/no		
with K2:	yes/no	K2 ja/nein K2 yes/no		
F	RefLevel :	HTL Abb. 12.1 Fig. 12.1	RefLev	eL: HTL Abb. 12.2 Fig. 12.2
F	^{>} ulse-No :	2048	Pulse-N	No: 2048
E	ENCODER :→	1	ENCODE	$R \rightarrow 0$
ŀ	<u>+0g 10 DN 1</u>	L024I	User S	etting
RefLevel:	TTL/HTL/SIN	Referenzpegel und Pege Reference level and level (TTL \rightarrow TTL; HTL \rightarrow HTL	I für den Ausgangstrei <i>I for output driver</i> .; SIN → TTL* ⁾)	ber
Pulse-No:	#####	Anzahl der Impulse <i>Number of pulses</i>		
ENCODER:	#	Drehgeberdatenbank (# = 1 40: vordefinierte Encoder database (# = 1 40: predefined H	e Hübner-Gebertypen Hübner encoder types;	; # = 0: Benutzereingabe) # = 0: <i>User setting)</i>
###########	##	Drehgebername Encoder name		
*) Be Aus	≱i Auswahl "Ref⊥evel gang ein TTL-Geber nach	= SIN [™] wird am ngebildet.	*) If "Ref	Level = SIN" is selected, the output s a TTL source

6.2.1.1 Untermenü "ENCODER"



Abb. 13 *Fig. 13*

Bei Auswahl des Menüpunktes ENCODER erscheint nach Drücken der Taste "Config" folgendes Untermenü zum Editieren der Drehgeberdatenbank (Taste "Esc" beendet das Menü):

If the menu item ENCODER is selected, the following submenu will appear for editing the encoder database after pressing the "**Config**" key (the Esc key ends the menu):

HOG 10 DN	1024I	Abb. 14 <i>Fig. 14</i>
MaxSpeed:	3500	
⇒inv.Sig. :	yes	
ZeroPuls :	yes	
ZeroPuls :	yes	Abb. 15 <i>Fig. 15</i>

Zeruruis		yes	Fig. 15
with K2	•	yes	
RefLevel	:	HTL	
→Pulse-No	:	2048	

NAME:	##############	Name auf der Tastatur eingeben Enter the name with the keyboard
MaxSpeed:	#####	maximale Drehzahl <i>maximum speed</i>
inv.Sig.:	yes/no	invertierte Signale ja/nein inverted signals yes/no
ZeroPuls:	yes/no	Referenzsignal ja/nein <i>Reference signal yes/no</i>
with K2:	yes/no	K2 ja/nein <i>K2 yes/no</i>
RefLevel:	TTL/HTL/SIN	Referenzpegel und Pegel für den Ausgangstreiber Reference level and level for output driver (TTL \rightarrow TTL; HTL \rightarrow HTL; SIN \rightarrow TTL [*])
Pulse-No:	#####	Anzahl der Impulse Number of pulses

*) Bei Auswahl "RefLevel = SIN" wird am Ausgang ein TTL-Geber nachgebildet. * If "Reflevel = SIN" is selected, the output simulates a TTL source

6.2.2 Grafische Darstellung der Messwerte (Menü F1) 6.2.2 Display measurements as graphics (menu F1)



Zur Online-Darstellung der Messwerte dient eine grafische Balkenanzeige.

Im einzelnen werden angezeigt:

Spalte 1:

6

Betrag der Drehzahl (links daneben zusätzlich im Klartext und ggf. mit Vorzeichen).

Dabei entspricht der oberste Balken dem im Menü **F5** im Unterpunkt MaxSpeed eingetragenem Drehzahlwert.

Spalte 3 und 4:

Aktuelle Position und Position des Referenzsignals bezogen auf die Position des Drehgebers beim Einschalten des HENQ 1100 bzw. bei Geberwechsel.

Der unterste Balken entspricht dabei 0°, der oberste 360°.

Spalte 6 und 7:

Puls-Pausen-Verhältnis der Gebersignale K1 und ggf. K2, wobei die Mitte des Balkens dem Verhältnis 50:50 entspricht.

Der oberste bzw. der unterste Wert entspricht dabei dem im Menü **F5** eingestellten maximalen Fehler MS _ Error (beispielsweise 30:70 bzw. 70:30).

Spalte 9:

Phasenversatz von K1 relativ zur steigenden Flanke von K2, wobei die Mitte des Balkens 90° entspricht.

Im Menü **F5** kann im Unterpunkt **PhaseErr** die maximal erlaubte Abweichung des Phasenversatzes eingestellt werden.

Der unterste Balken entspricht dabei [90° – PhaseErr], der oberste [90° + PhaseErr].



Falls ein Referenzsignal vorhanden ist, wird sein erstmaliges Erscheinen mit einem $\kappa 0=o\kappa!$ (Abb. 16) quittiert.

Sollte nun der Referenzsignal auch nur einmalig fehlen, wird dies erkannt und KO=ERR (Abb. 17) angezeigt.

A bar graph display is used for online presentation of the measured values.

The values indicated are:

Column 1:

The speed value (shown at left, next to plain text with mathematical sign).

The scaling is made so that the highest bar corresponds to the value for the menu item MaxSpeed set in menu **F5**

Column 3 and 4:

This value gives the position and the position of the reference signal relative to the position of the encoder after the supply voltage for the HENQ 1100 is switched on or the encoder changed.

The lowest bar corresponds to 0° and the highest corresponds to $360^\circ\!.$

Column 6 and 7:

The pulse/pause ratio of the encoder signals K1 and/or K2, whereby the middle of the bar corresponds to a 50:50 ratio.

The highest or lowest value, respectively, refers to the maximum error MS _ Error as set up in menu F5 (for example 30:70 resp. 70:30).

Column 9:

The phase shift of K1 relative to the rising edge of K2, whereby the middle of the bar corresponds to 90° .

In menu **F5** the maximum permitted phase shift can be set up in the menu item **PhaseErr**.

The lowest bar corresponds to a $[90^{\circ} - PhaseErr]$ and the highest corresponds to a $[90^{\circ} + PhaseErr]$.

Abb. 17:Anzeigefeld (Menü F1)Fig. 17:Display (menu F1)

If a reference signal is available, its first appearance is acknowledged by $\kappa_0=0\kappa!$ (fig. 16).

If the reference signal fails then even once, this will be detected and signaled by K0=ERR (**fig. 17**).

6.2.3 Darstellung der Messwerte als Text (Menü F2)

Anzeige 1:

Drehzahl in Umdrehungen pro Minute (+00072 rpm)

Bei Drehgebern, die zwei um 90° phasenverschobene Signale K1 und K2 aufweisen, erfolgt durch das Vorzeichen die Angabe der Drehrichtung, bei Drehgebern mit nur einem Ausgangssignal K1 erscheint lediglich der Betrag.

Anzeige 2:

Puls-Pausen-Verhältnis des Signals K1 (K1=50:50)

Die erste Zahl gibt die prozentuale Zeitdauer des **high**-Pegels gegenüber der gesamten Periodendauer an. Die zweite Zahl entspricht der prozentualen Zeitdauer des **low**-Pegels.

Anzeige 3:

Puls-Pausen-Verhältnis des Signals K2 (K2=48:52)

Die erste Zahl gibt die prozentuale Zeitdauer des **high**-Pegels gegenüber der gesamten Periodendauer an. Die zweite Zahl entspricht der prozentualen Zeitdauer des **low**-Pegels.

Beachte:

Bei starken Beschleunigungsvorgängen wird prinzipbedingt das Puls-Pausen-Verhältnis beeinflusst.

Anzeige 4:

Winkellage (A=29.0°)

Anzeige der aktuellen Winkellage in Grad.

Anzeige 5:

Phasenversatz zwischen K1 und K2 (P=089°)

Der angezeigte Wert gibt den Phasenversatz in Grad zwischen steigender Flanke von K1 relativ zu steigender Flanke von K2 an.

Beachte:

Ist das Puls-Pausen-Verhältnis der Gebersignale K1 und/ oder K2 von 50:50 verschieden, so erhält man prinzipbedingt je nach Drehrichtung unterschiedliche Werte für den Phasenversatz zwischen K1 und K2.

Bei starken Beschleunigungsvorgängen wird prinzipbedingt auch die Berechnung des Phasenversatzes beeinflusst.

Anzeige 6:

Position des Referenzsignals (z=282°)

Der Wert gibt die Position des Referenzsignals in Grad an, bezogen auf die Position des Drehgebers beim Einschalten der Versorgungsspannung des HENQ 1100 bzw. bei Geberwechsel.

6.2.3 Display measurements as text (Menu F2)

Abb. 18: Anzeigefeld (Menü F2) (Werte als Beispiel) Fig. 18: Display (menu F2) (values as example)

Display 1:

Speed in revolutions per minute (+00072 rpm)

For encoders that provide two signals in quadrature (K1 and K2, with a 90° phase shift), the mathematical sign determines the direction of rotation. For encoders with a single K1 signal output, only the magnitude is shown.

Display 2:

Pulse/pause ratio of the K1 signal (K1=50:50)

The first figure indicates the duration of the **high** level as a percentage of the entire cycle. The second figure indicates the duration of the **low** level of the K1 signal, as a percentage.

Display 3:

Pulse/pause ratio of the K2 signal (K2=48:52)

The first figure indicates the duration of the **high** level as a percentage of the entire cycle. The second figure indicates the duration of the **low** level , as a percentage.

Please note:

Principle limitations mean that the pulse/pause ratio will be affected during rapid acceleration.

Display 4:

Angular position (A=29.0°)

Display of the angular position, in degrees.

Display 5:

Phase shift between K1 und K2 (P=089°)

The displayed value is the phase shift (in degrees) between the rising edge of the K1 signal and the rising edge of the K2 signal.

Please note:

If the pulse/pause ratio of the encoder signals K1 and/or K2 is other than 50:50, then there will be different values measured for the phase shift between K1 and K2, depending on the direction of rotation.

Principle limitations also mean that the calculation of the phase shift will be affected during rapid acceleration.

Display 6:

Position of the reference signal (z=282°)

This value gives the position (in degrees) of the reference signal relative to the position of the encoder when the supply voltage for the HENQ 1100 is switched on or the encoder changed.

Überprüfung der Signalpegel (Menü F3) 6.2.4

In diesem Menü können die Signalpegel des Drehgebers überprüft werden.

Die Auswertung der Signale von Sinus-Gebern ist nur eingeschränkt möglich, da die differentiellen Signale des Gebers vor Auswertung durch den HENQ 1100 in TTL-Signale gewandelt werden. Deswegen ist eine Überprüfung der Pegel nicht möglich.

Im Stillstand werden die momentanen Pegel high (H) und low (L) des Gebersignals angezeigt. Ist der Pegel undefiniert bzw. ist kein entsprechendes Signal vorhanden ("offener" Eingang), so erscheint '?'. Bei Drehung des Drehgebers werden korrekte Signalpegel mit \sqrt{r} quittiert.

Signa	lLevel	Check	
К1:√	/K1:√	uK1:J	
К5:Ղ	/K5:1	uK2:√	
K0:L	/K0:H	uK0:L	

Abb. 19:

Anzeigefeld (Menü F3) bei geringer Drehzahl Fig. 19:

Display (menu **F3**) at low speed

Signa	lLevel	Check	K#
K1 :L	/K1:H	uK1 :L	/12
K5:H	/K2:L	uK2:H	/ h
K0:L	/K0:H	uK0:L	uß

Abb. 20:

Anzeigefeld (Menü F3) bei Stillstand: momentane Werte werden angezeigt

Fig. 20:

Display (menu **F3**) at standstill: momentary values are displayed

Messung der Geberversorgung (Menü F4) 6.2.5

Nach Anschluss eines Drehgebers empfiehlt es sich, die Geberversorgung zu überprüfen.

Der HENQ 1100 bietet dazu im Menü **F4** die Möglichkeit, sowohl die an seinem Geberanschluss anliegenden Versorgungsspannungen (5 V und 9 ... 30 V) als auch die Stromaufnahme (in mA) und die Leistungsaufnahme (in mW) anzuzeigen.

Dadurch lassen sich Verkabelungsfehler (Kurzschluss bzw. Kabelbruch) bzw. ein Geberdefekt leicht erkennen.

In der letzten Zeile der Displayanzeige wird zudem die Stromaufnahme des im HENQ 1100 integrierten Ausgangstreibers dargestellt. Diese ist nur dann von Null verschieden, wenn die vom HENQ 1100 gelieferten Gebersignale an eine Steuerung weitergereicht werden (siehe Abb. 5).

The signal levels of the encoder can be checked in this menu.

Evaluation of the signals from sinewave encoders can only be performed to a limited extent, since the differential signals from the encoder are converted into TTL signals. It is therefore not possible to check the levels.

Checking the signal level (menu F3)

At standstill, the momentary high (H) and low (L) levels of the encoder signal will be displayed. If the level is undefined or there is no corresponding signal (open input), then the `?' symbol will appear. When the encoder is rotating, correct signal levels will be acknowledged by a \sqrt{r} mark.

undefinierter Pegel
undefined level

?

L

н

/K#

uK#

6.2.4

HTL: Pegel < 20% Referenzpegel / TTL: Pegel < 1 V Referenzpegel HTL: level < 20% reference level / TTL: level < 1 V reference level

- HTL: Pegel > 80% / TTL: Pegel > 2,5 V HTL: level > 80% / TTL: level > 2,5 V
- beide Pegel wurden erreicht both level are achieved
- Signal signal

invertiertes Signal inverted signal

erkannter Pegel identified level

Measuring the encoder supply (Menu F4) 6.2.5

After connecting up a incremental encoder, it is recommended to check the supply to the encoder.

For this purpose, the HENQ 1100 offers the option in menu **F4** of displaying the supply voltages present at the encoder connection (5 V and 9 ... 30 V), the current drawn (in mA) and the power consumption (in mW).

This makes it easy to detect wiring errors, such as a short-circuit or cable break, or an encoder fault.

The current drawn by the output driver that is integrated in the HENQ 1100 is shown in the last line of the display. This will only be non-zero if the encoder signals provided by the HENQ 1100 are passed on to a control system (see fig. 5).

[∨][mA][mW] U1:23,2 77 1786 U2:4,9 0 0	Abb. 21: Anzeigefeld (Menü F4) Ausführung ohne Akku Fig. 21: Display (menu F4)	U1 U2	HTL - Versorgungsspannung (+9 +30 V) HTL supply voltage (+9 +30 V) 5 V Versorgungsspannung
ID=019mA	Version without accumulator	UB	5 V supply voltage Akku-Spannung
[V][mA] [mW] U1 :23.2 77 1786 U2 : 4.9 0 0 UB : 12.7 ID=019mA	Abb. 21a: Anzeigefeld (Menü F4) Ausführung mit Akku Fig. 21a: Display (menu F4) Version with accumulator	ID	(nur in mit Akku ausgerüsteten Geräten) Accumulator supply voltage (only in devices equipped with accumulator) Stromverbrauch des Ausgangstreibers Current consumption of the output driver

6

6.2.6 Fehlermeldungen	6.2.6 Error messages
Dead channel	Spursignal fehlt (bei Gebern mit zwei um 90° versetzten Kanälen) Signal is missing (for encoder with two channels displaced by 90°)
Quadrature Error	unlogisch auftretende Signale / Zustände (bei Gebern mit zwei um 90° versetzten Kanälen) illogical signals occurring / status (by encoder with two channels displaced by 90°)
Glitch detected	Störimpuls aufgetreten <i>Glitch occurred</i>
Missed Pulses or wrong PULSE-No	Fehlende "Pulse" oder falsche Pulszahl Missing pulses or wrong number of pulses
Low Voltage	U_1 oder U_2 zu klein U_1 oder U_2 too small
Sticky pin	Signalpegel nicht erreicht Did not reach signal level
Mark-Space	Abweichung des Puls-Pausen-Verhätnisses ist größer als der eingestellte Wert Deviation of pulse/pause ratio is larger than the set value (Default 30:70)
MaxSpeed	Maximal eingestellte Drehzahl überschritten Maximum speed setting exceeded
Phase	Phasenversatz ist größer als der eingestellte Wert (Default ±18° vom nominalen Wert 90°) Phase shift is larger than the set value (Default ±18° of nominal value 90°)
Missed ZeroPulse	Fehlender Nullimpuls <i>Missing zero pulse (reference signal)</i>
ZeroPulse incorrect	Referenzsignal fehlerhaft Incorrect reference signal
Output Error	Überlasteter Ausgangstreiber Output driver overloaded
Low Battery Voltage	Akku muss geladen werden (nur in mit Akku ausgerüsteten Geräten) Accumulator must be recharched (only in devices equipped with accumulator)

Bei Erscheinen einer Fehlermeldung die Bestäti- gungstaste drücken, um die ggf. nächste Meldung zu sehen.			
Um die Fehlermeldungen abzuschalten im Menü F Errors auf off stellen (siehe Abschnitt 6.2.1).			

When an error message appears, press the enter key to see the next message

To disable error messages, set the value Errors to off in the menu **F5** (see section 6.2.1).

7 PC-Programm

7.1 Systemvorraussetzungen / Installation

Betriebssyteme:

Windows 2000, Windows XP (Windows ME/98 auf Anfrage)

Installation der Software:

Auf der im Lieferumfang enhaltenden CD befindet sich die Software und eine Gerätebeschreibung des HENQ 1100 sowie Treiber des Schnittstellenkonverters.

Nach Einlegen der CD geben Sie bitte unter \Rightarrow Start \Rightarrow Ausführen folgende Kommandozeile ein:

X:\HENQ1100\Installer\SetupHENQ1100.exe

(X = Buchstabe Ihres CD-Laufwerks)

Alternativ können Sie die Setup-Datei auch mit der Durchsuchen-Schaltfläche wählen.

Nach der Installation kann das Programm unter \Rightarrow Start \Rightarrow Programme \Rightarrow HENQ1100 gestartet werden.

Die Inbetriebnahme des optional erhältlichen USB-485-MINI-Wandler entnehmen Sie bitte der beigelegten Beschreibung. Eine detailierte Installationsbeschreibung befindet sich im Verzeichnis \ USB-485-Mini*.pdf.

Nutzen Sie diese auch bei Fragen zur Deinstallation.

Deinstallation der Software:

Öffnen Sie unter \Rightarrow Systemsteuerung den Eintrag Software. Suchen Sie in der darauf erscheinenden Liste den Eintrag **HENQ1100 User Interface**. Markieren Sie diesen und klicken Sie auf **Ändern/Entfernen**.

7 PC Programm

7.1 System requirements / Installation

Operating systems:

Windows 2000, Windows XP (Windows ME/98 on request)

Installation of the software:

On the CD that is included in the delivery package you can find the software and device description for the HENQ 1100, as well as drivers for the interface converter.

After inserting the CD, enter the following command line in \Rightarrow Start \Rightarrow Run:

X:\HENQ1100\Installer\SetupHENQ1100.exe

(X = letter for your CD drive)

Alternatively, you can also use the "Search" button to select the setup file.

After installation, the programm can be started by \Rightarrow Start \Rightarrow Programs \Rightarrow HENQ 1100.

The commissioning of the optionally available USB-485-MINI converter can be found in the accompanying description. A detailed description of the installation can be found in the \USB-485-Mini*. pdf directory.

Please refer to this for questions about de-installation as well.

De-installation of the Software:

 $ln \Rightarrow$ System Controls (Control Panel), open the entry for Software. In the list that now appears, look for the **HENQ1100 User Interface** entry. Mark this entry and click on **Change/Delete**.

7.2 Register "Settings"

Auf der Registerkarte "Settings" können Einstellungen zur Datenübertragung vorgenommen werden.

Je nach verwendetem Schnittstellenkonverter muss die Echo-Unterdrückung "suppress serial send feedback" entweder ein- oder ausgeschaltet werden. Standardmäßig ist diese Option ausgeschaltet.

Wenn der optional erhältliche USB-485-MINI verwendet wird, sollte sichergestellt sein, dass dieser vor dem Programmstart an den PC angeschlossen wurde.

Um die Datenerfassung zu starten, wählt man zunächst den COM-Port aus und klickt dann auf die Schaltfläche "Start".

Für eine Aufzeichnung der Messwerte muss über die Schaltfläche "**Open**" ein log-file (Textdatei) geöffnet werden.

Der Modus "**Slow capture**" speichert die Messwerte im Sekundentakt, wobei die Aufzeichnungsrate bei Fehlern erhöht wird.

Im Modus "Only Errors" werden Werte nur bei Fehlermeldungen aufgezeichnet.

Die so gespeicherte *.txt-Datei im Windows(ANSI)-Format kann zum Beispiel in EXCEL importiert und weiter bearbeitet werden. Folgende Einstellungen sollten beim Importieren beachtet werden:

Trennzeichen:	Semikolon [;]	
	E/4	

- Texterkennungszeichen: Anführungszeichen ["]
- Dezimaltrennzeichen: Punkt [.]
- 1000er-Trennzeichen: keins

Messwerte werden wie folgt aufgezeichnet:

[Time/s];[Winkel/°];[Speed/rpm];"Fehlermeldung mit Zeit- und Datumsstempel"

Beispiel eines Logfiles:

0.000;217.969;-26;"" 0.031;213.179;-30;"" 0.063;203.159;-32;"07.04.2005 13:07:32 - Glitch detected" 0.094;197.534;-36;"" 0.125;191.777;-33;"" 0.156;186:724;-30""

7.2 Register "Settings"

In the register card "**Settings**" you can make settings for data transmission.

The echo suppression "**suppress serial send feedback**" must be switched on or off, depending on which interface converter is used. The default setting for this option is off.

If the USB-485-MINI (available as an option) is used, then care must be taken that it is connected to the PC before the programm is started up.

To start the data acquisition, first select the COM port and then click on the "Start" button.

In order to record the measurements, the "**Open**" button must be used to open a log file (text file).

The "**Slow capture**" mode saves the measurements at one second intervals, whereby the recording rate is speeded up in the event of an error.

In the "**Only Errors**" mode, values are only recorded if error messages appear.

The *.txt file that is hereby recorded (in Windows-ANSI format) can, for example, be imported into EXCEL for further processing. The following settings should be observed for importing:

- separator symbol: semicolon [;]
- text marker symbol: double commas ["]
- decimal separator symbol: point [.]
- 1000s separator symbol: none

Measurements are recorded as follows:

[Time/s];[Angle/°];[Speed/rpm];"Error message with time and date mark"

Example of a log file:

0.000;217.969;-26;"" 0.031;213.179;-30;"" 0.063;203.159;-32;"07.04.2005 13:07:32 - Glitch detected" 0.094;197.534;-36;"" 0.125;191.777;-33;"" 0.156;186:724;-30""

Register



7.3 Register "Speed & Position"

Nach dem Start der Datenerfassung ist das Fenster (**Abb. 22**) mit Geschwindigkeits- und der Postitionsanzeige zu sehen.

Statusleiste:

In der Statusleiste ist die aktuelle Geschwindigkeit und die letzte Fehlermeldung mit Zeit- und Datumsangaben zu sehen.

Bereich 1:

In dem Zeigerinstrument "**Speed [rpm]**" befinden sich Marker, die die erfasste maximale und minimale Drehzahl festhalten.

Durch Klick auf die Reset-Schaltfläche werden diese zurückgesetzt.

Bereich 2:

Das "**Speed Chart [rpm]**" zeigt die letzten 500 übertragenen Geschwindigkeitswerte an. Es verfügt über eine Autoscale-Funktion, die den Anzeigebereich automatisch in Abhängigkeit von minimalen und maximalen Messwert anpasst.

Bereich 3:

Das Diagramm "**Speed Distribution [rpm]**" zeigt die Geschwindigkeitsverteilung. Die am häufigsten auftretende Geschwindigkeit wird am höchsten dargestellt.

7.3 Register "Speed & Position"

When the data acquisition has been started, a window (*Abb. 22*) appears with the speed and position display.

Status bar:

The status bar shows the present speed and the most recent error message (with time and date mark).

Field 1:

The "**Speed** [rpm]" indicator includes markers for the maximum and minimum speeds that have been recorded.

A click on the Reset button resets these markers.

Field 2:

The "**Speed Chart [rpm]**" shows the last 500 speed values that were transmitted. It includes an Autoscale function that automatically adapts the display to suit the minimum and maximum values that have been measured.

Field 3:

The "**Speed Distribution [rpm]**" diagram shows the distribution of the speed values. The most frequently occurring speed is shown at the top.



Status bar

7.4 Register "Pulses & Levels"

Bereich 1:

"Uptime"

Stellt die Zeit nach dem Start der Messung im HENQ 1100 dar. Ein Rücksetzen erfolgt bei Geberwechsel oder Neustart des HENQ 1100.

Bereich 2:

"K1:Mark-Space Ratio"

Puls-Pausen-Verhältnis von K1 (A). Die erste Zahl gibt die prozentuale Zeitdauer des **high**-Pegels gegenüber der gesamten Periodendauer an. Die zweite Zahl entspricht der prozentualen Zeitdauer des **low**-Pegels des Signals K1 (A).

Bereich 3:

"K2:Mark-Space Ratio"

Puls-Pausen-Verhältnis von K2 (B).

Die erste Zahl gibt die prozentuale Zeitdauer des high-Pegels gegenüber der gesamten Periodendauer an. Die zweite Zahl entspricht der prozentualen Zeitdauer des low-Pegels des Signals K2 (B).

Bereich 4:

"K1/K2"

Darstellung des Verhältnisses über die Zeit (time/s).

Bereich 5:

"Squarewave displacement"

zeigt den Phasenversatz zwischen steigender Flanke K1 (A) und steigenden Flanke K2 (B).

Bereich 6:

"Pin Levels"

zeigt den SignalLevelCheck.

Bei Erreichen der **high**- und **low**-Werte wird dieses in der Check-Box mit einem Häkchen bestätigt.

- K#: erkanntes Signal
- K#+high: high-level (HTL ≥ 80%), (TTL ≥ 2,5 V)
- K#+low: low-level (HTL ≤ 20%), (TTL ≤ 1,0 V)
- K#-high: invertiertes Signal high-level (HTL ≥ 80%), (TTL ≥ 2,5 V)
- K#-low: invertiertes Signal low-level (HTL ≤ 20%), (TTL ≤ 1,0 V)

7.4 Register "Pulses & Levels"

Field 1:

"Uptime"

This shows the time since the start of measuring in the HENQ 1100. It is reset if the encoder is changed or the HENQ 1100 is restarted.

Field 2:

"K1:Mark-Space Ratio"

This is the pulse/pause ratio of K1 (A).

The first figure is the duration of the **high** level as a percentage of the complete cycle time. The second figure is the duration of the **low** level of the K1 (A) signal as a percentage of the time.

Field 3:

"K2:Mark-Space Ratio"

This is the pulse/pause ratio of K2 (B).

The first figure is the duration of the high level as a percentage of the complete cycle time. The second figure is the duration of the low level of the K2 (B) signal as a percentage of the time.

Field 4:

"K1/K2[']

Representation of the ratio over time (time/s).

Field 5:

"Squarewave displacement"

This shows the phase shift between the rising edges of K1 (A) and K2 (B).

Field 6:

"Pin Levels"

This is the check on signal levels. If the high and low values are achieved, it is comfirmed by a tick/ check mark in the check box.

- K#: identified signal
- K#+high: high level (HTL ≥ 80%), (TTL ≥ 2,5 V)
- K#+low: low level (HTL ≤ 20%), (TTL ≤ 1,0 V)
- K#-high: inverted signal high level (HTL ≥ 80%), (TTL ≥ 2,5 V)
- K#-low: inverted signal low level (HTL ≤ 0%), (TTL ≤ 1,0 V)



7.5 Register "Power"

Die Leistung berechnet sich aus der gemessenen Spannungsversorgung des Gebers und dessen gemessenem Stromverbrauch.

Bereich 1:

"HTL [V]"

gemessene Spannung in Volt an den Versorgungspins 9+10 der SUB-D-Buchse (**Abb. 2+6**), welche in der Regel HTL-Geber aber auch geregelte TTL-Geber versorgt.

Bereich 2:

"TTL [V]"

gemessene Spannung in Volt an den Versorgungspins 11+12 der SUB-D Buchse (**Abb. 2+6**), welche in der Regel TTL-Geber und auch Sinusgeber versorgt.

7.5 Register "Power"

The power is calculated from the measured supply voltage to the encoder and the measured current that is drawn.

Field 1:

"HTL [V]"

The measured voltage (in volts) at the supply pins 9+10 of the SUB-D socket (**figs. 2+6**), which normally supplies HTL encoders, but also (regulated) TTL encoders.

Field 2:

"TTL [V]"

The measured voltage (in volts) at the supply pins 11+12 of the SUB-D socket (**figs. 2+6**), which normally supplies TTL encoders and sinewave encoders.





Baumer Hübner GmbH

P.O. Box 12 69 43 · 10609 Berlin, Germany Phone: +49 (0)30/69003-0 · Fax: +49 (0)30/69003-104 info@baumerhuebner.com · www.baumer.com/motion