


Bedienungsanleitung des Digital Color Analyser

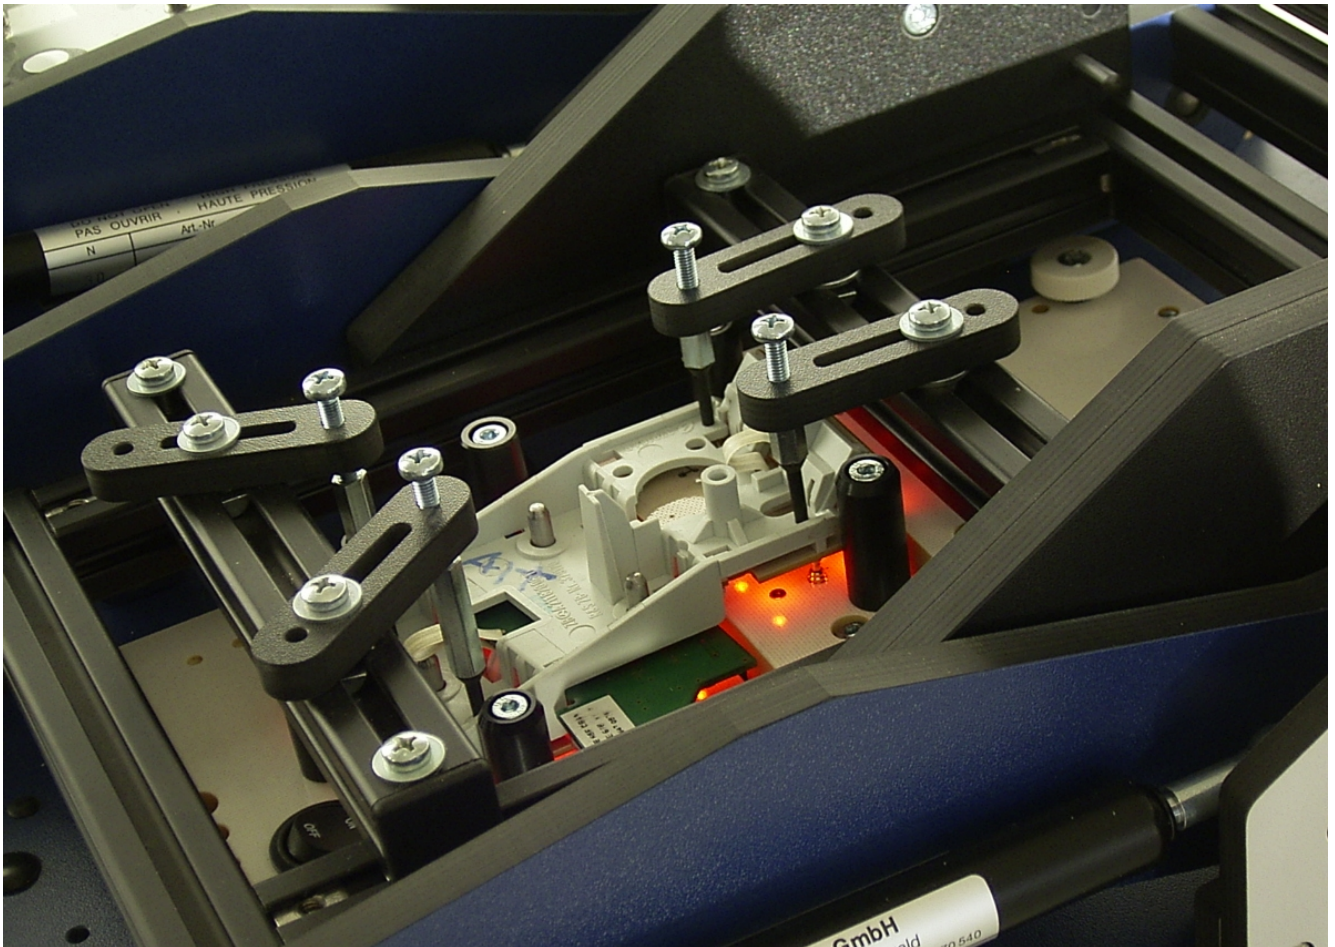

GPS Prüftechnik GmbH
Waldstr. 4
D-82239 Alling
Deutschland
www.gps-prueftechnik.de
E-Mail: info@gps-prueftechnik.de

Inhaltsverzeichnis:

1. LED Digital Color Analyser

1.1 Montage des Digital Color Analysers

1.2 Montage des Lichtleiters

1.3 Das Kürzen des Lichtleiters

2.Schnittstellen und Power Verdrahtung

2.1. Aufbau Einzelgerät im USB Betrieb

2.2. Aufbau Einzelgerät im RS 232 Betrieb

2.3. Aufbau Geräteverbund mit USB

2.4. Aufbau Geräteverbund mit RS 232

3.Inbetriebnahme des Digital Color Analysers

3.1 Der Digital Color Sensor

3.2 Einstellen eines Offsets für die Berechnung der Normfarbanteile x und y

3.3 Bedienungsanleitung für die GPS LED Analyser Software

3.3.1 Der Hauptbildschirm der LED Analyser Software mit Pop Up Menüs

3.3.2 Konfiguration des LED Analysers

3.3.3 Messung über die Funktionselemente des Hauptbildschirms durchführen

3.3.4 Messung und Vergleich mehrer LEDs über Measurement Window und Settings Window

3.3.5 Verwendung des Terminal Modes

4. Befehlsliste des LED Analysers

1. LED Digital Color Analyser

Der Einbau des Digital Color Analysers in einen Prüfadapter ist einer der wichtigen und kritischen Punkte für eine erfolgreiche Anwendung. Wenn diese Schritte eingehalten werden, sind die Testergebnisse sehr stabil, wiederholbar und mit einem geringen Risiko von Fehlmessungen.



Bild 1: GPS Digital Color Analyser

1.1 Montage des Digital Color Analysers

Der LED Analyser kann sowohl an der Oberseite wie auch an der Unterseite des Adapters montiert werden. Achten sie darauf, dass bei der Montage des LED Analysers die Lichtleiter frei beweglich sind und keinen starken Krümmungen ausgesetzt werden. Der kleinste Radius des Lichtleiters beträgt 15 mm. Scharfe Ecken können einen Lichtverlust, der die Messungen beeinflussen kann, bewirken.

Um eine saubere Messung zu erhalten, muss sicher gestellt sein, dass das volle Licht der LEDs vom Lichtleiter zum Sensor auf der Platine geführt wird.

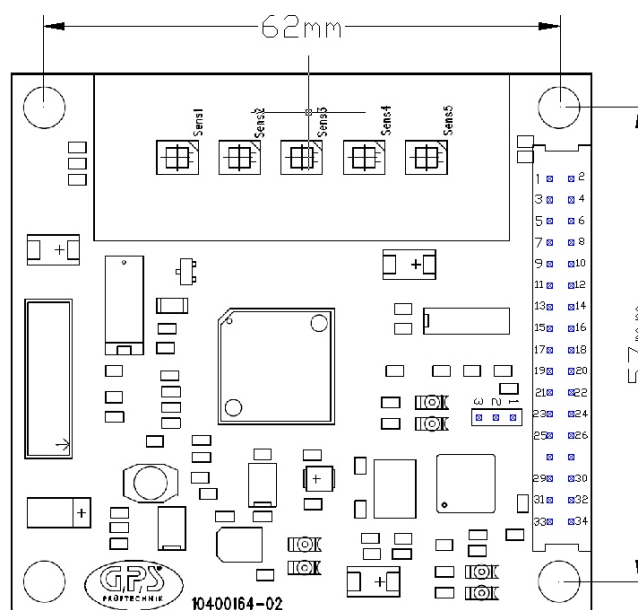


Bild 2: Montagemaße der Platine

Die Montagelöcher sind für M3 Schrauben vorgesehen. Stellen sie sicher, dass die Montagelöcher an der Gehäusemasse angeschlossen sind.

1.2 Montage des Lichtleiters

Die Konstruktion des Adapters ist einer der kritischsten Aspekte einer erfolgreichen Implementierung eines LED Color Analysers. Wenn dieser Schritt richtig ausgeführt wird, werden die resultierenden Tests sehr stabil und wiederholbar sein und mit einem geringen Risiko einer falschen Messung.

Einige wichtige Merkmale des Lichtleiters sind:

- Minimaler Biegeradius 10 mm
- Temperaturbereich von -40 bis $+70$ C°
- Numerische Öffnung 0.5
- Einfallswinkel ca. 60 Grad
- Dämpfung bei 650nm 0,18 dB/m (ca.2%/m)

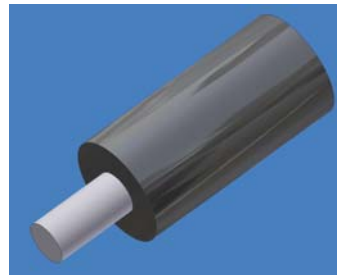


Bild 3: Kunststofflichtleiter

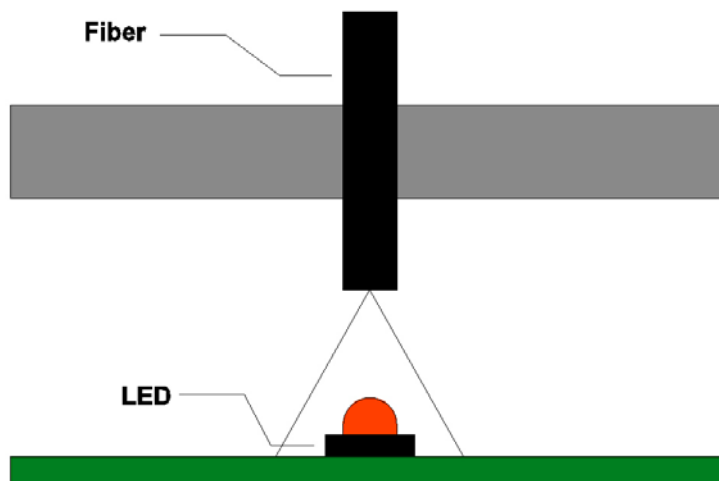


Bild 4: Positionierung des Lichtleiters

Der Lichtleiter muss über der optischen Mitte der LEDs liegen, nähere Auskunft gibt dazu das Datenblatt des Herstellers.

Der Abstand zwischen der LED und dem Lichtleiter sollte zwischen 1 - 3 mm betragen. Im Einzelfall muss dies empirisch ermittelt werden.

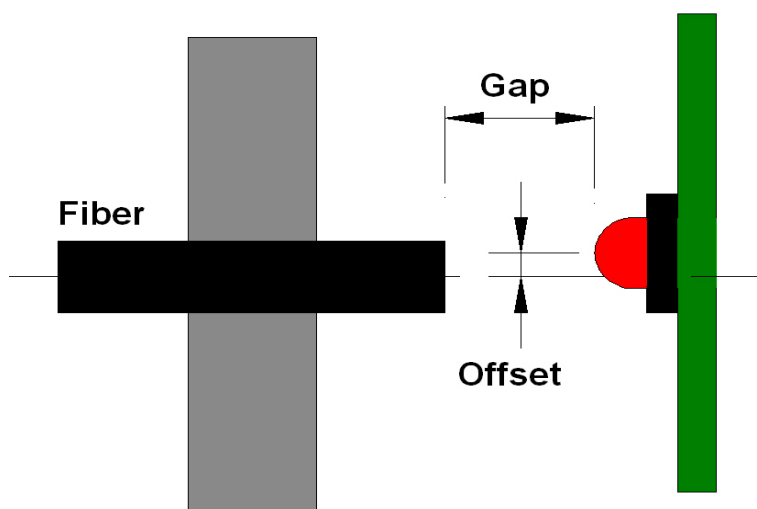


Bild 5: Offset und Gap

Die Intensität einer Messung hängt stark vom „Gap“ Abstand und „Offset“ Versatz der LED zum Lichtleiter ab.

Zur Positionierung des Lichtleiters über die zu testende LED gibt es verschiedene Möglichkeiten.

1. Montage mit einer 75 mil Hülse:

Es wird empfohlen, den Lichtleiter, der 1mm Durchmesser hat, mit einer 75mil. Hülse zu montieren. Ein weiterer Vorteil der Hülse ist eine Einkerbung, welche den Lichtleiter sehr effektiv in einer Position während des Debuggings hält.

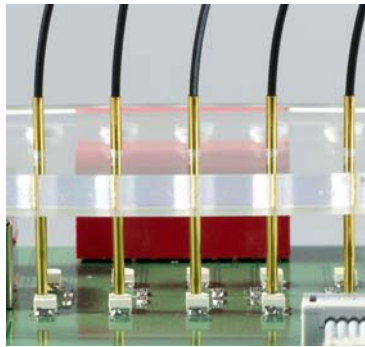


Bild 6: 75 mil Montagehülse

Nach dem Debugging kann mit einem Silikonkleber der Lichtleiter fest fixiert werden.

2. Spannzange für dünne Lichtleiter:

Zusätzlich zu den 75mil Hülsen können auch die Spannzangen E39-F9 verwendet werden, das Einkleben kann dabei entfallen.

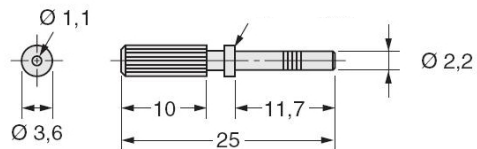


Bild 7: Spannzange E39-F9

Vorteil: der Lichtleiter ist fest fixiert und kann bei Bedarf leicht getauscht werden.

1.3 Das Kürzen des Lichtleiters



Bild 8: Schneidewerkzeug für Lichtleiter

Die Lichtleiter des LED Analysers werden standardmäßig mit einer Länge von ca. 600 mm ausgeliefert. Um Beschädigungen zu vermeiden, wird empfohlen die Lichtleiter auf die optimale Länge zu kürzen. Achten sie beim Schneiden darauf, dass der Lichtleiter im 90° Winkel zum Messer steht, da sonst mit einem Lichtverlust gerechnet werden muss. Um einen sauberen Schnitt des Lichtleiters zu gewährleisten wird empfohlen, jedes Schneidloch nur einmal zu verwenden.

2. Schnittstellen und Power Verdrahtung

2.1. Aufbau Einzelgerät im USB Betrieb

Der Digital Color Analyser kann sowohl über eine RS 232 als auch über eine USB Schnittstelle betrieben werden. Im USB Betrieb erfolgt die Spannungsversorgung für die Platine über die USB Schnittstelle.

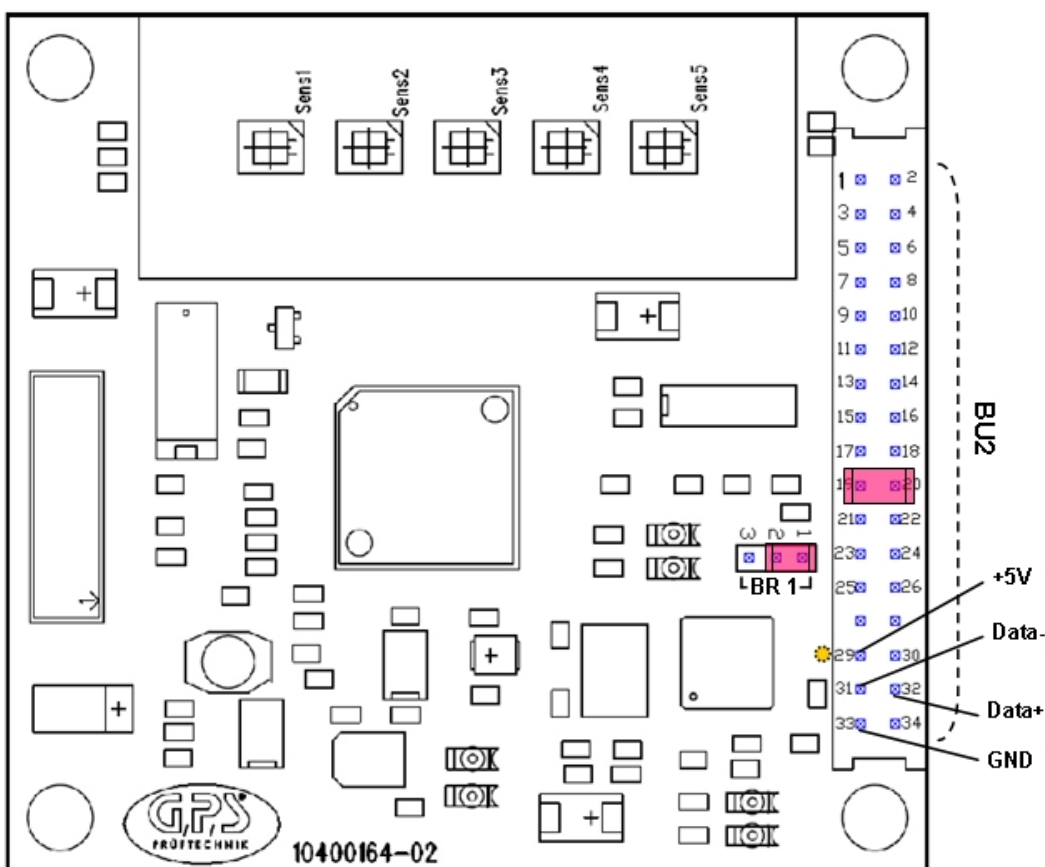


Bild 9a: Platine mit Anschlussbelegung

USB Anschluss:

Stecker BU2, Pin 29	+5V
Pin 30	—
Pin 31	Data-
Pin 32	Data+
Pin 33	GND
Pin 34	—

USB Kabel:

USB Buchse: Pin1 (gelbe Markierung)	—
Pin2	—
Pin3	Data-
Pin4	Data+
Pin5	GND
Pin6	—

USB Stecker: Pin 1	+5V
Pin 2	Data -
Pin 3	Data +
Pin 4	GND

BR1 Pin 1+2 Jumper

USB Kabel kann über GPS bezogen werden.

2. Schnittstellen und Power Verdrahtung

2.2. Aufbau Einzelgerät im RS 232 Betrieb

Der Digital Color Analyser kann sowohl über eine RS 232 als auch über eine USB Schnittstelle betrieben werden. Im RS 232 Betrieb muss zusätzlich eine Spannung von 7-15V, ca. 80mA angelegt werden.

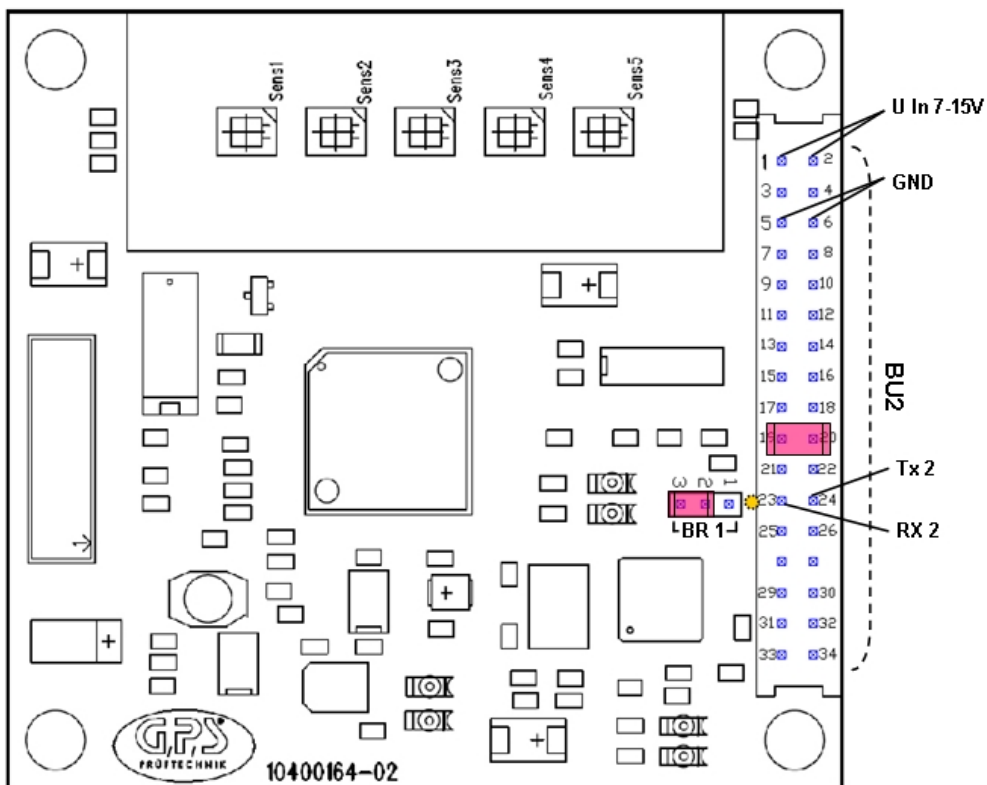


Bild 9b: Platine mit Anschlussbelegung

RS 232 Anschluss:

Buchse 2,	Pin 23	Rx 2	RS 232 Kabel:	Pin 2	Tx 2 gelbe Markierung
	Pin 24	Tx 2		Pin 3	Rx 2
	Pin 25,26	GND		Pin 5	GND

Buchse 2, Pin 19,20 Jumper (bei Verwendung von mehreren Boards, Jumper nur am letzten Board setzen)

Stromversorgung:

Buchse 2,	Pin 1,2	U In 7-15V
	Pin 5,6	GND
BR1	Pin 2+3	Jumper

RS 232 Kabel kann über GPS bezogen werden.

2.3. Aufbau Geräteverbund mit USB

USB Anschluss:

Der Digital Color Analyser kann über den USB Port bis zu maximal 5 Boards zusammen geschlossen werden und damit 25 LEDs gleichzeitig testen. Siehe dazu das Anschlussschema:


USB Anschluss:

Buchse 2,	Pin 29,30	+5V	Pin 1	+5V gelbe Markierung
	Pin 31	Data-	Pin 2	Data -
	Pin 32	Data+	Pin 3	Data +
	Pin 33,34	GND	Pin 4	GND
BR1	Pin 1+2	Jumper		

Bei einer Stromaufnahme von 80 mA pro Board, können bis zu 5 Boards über die USB Schnittstelle betrieben werden (Gesamtstromaufnahme ca. 400mA).

Datenbus:	Board 1	Pin 19	Rx4	Board 2	Pin 24	Tx2
		Pin 20	Tx4		Pin 23	Rx2
		Pin 21, 22	GND		Pin 25, 26	GND


Bild 10a: Anschlussschema

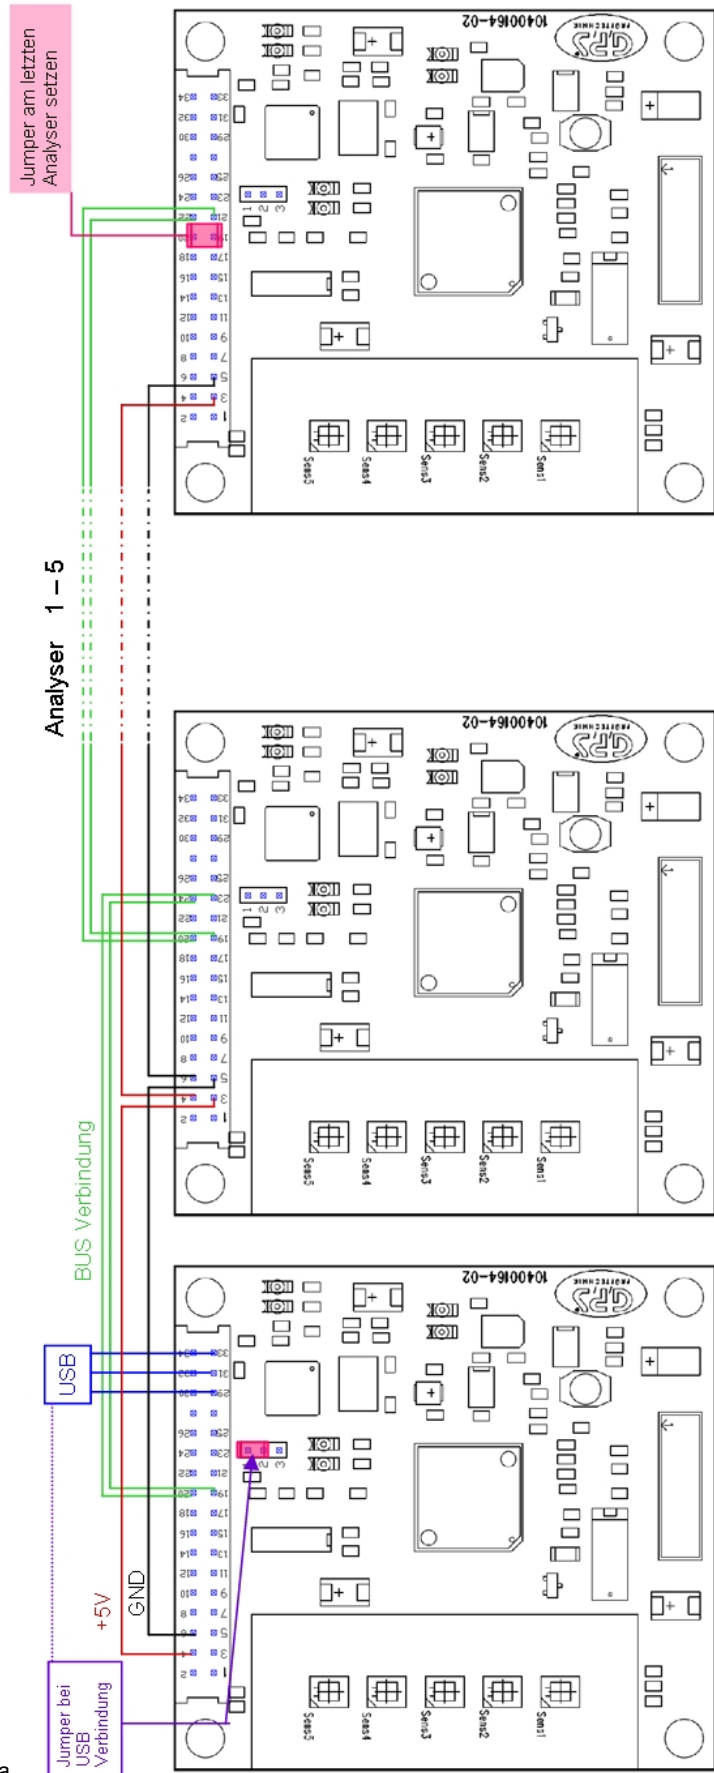

2.4. Aufbau Geräteverbund mit RS 232

RS 232 Anschluss:

Der Digital Color Analyser kann zu maximal 99 Boards zusammen geschlossen werden und damit 495 LEDs testen.
Siehe dazu das Anschlussschema:

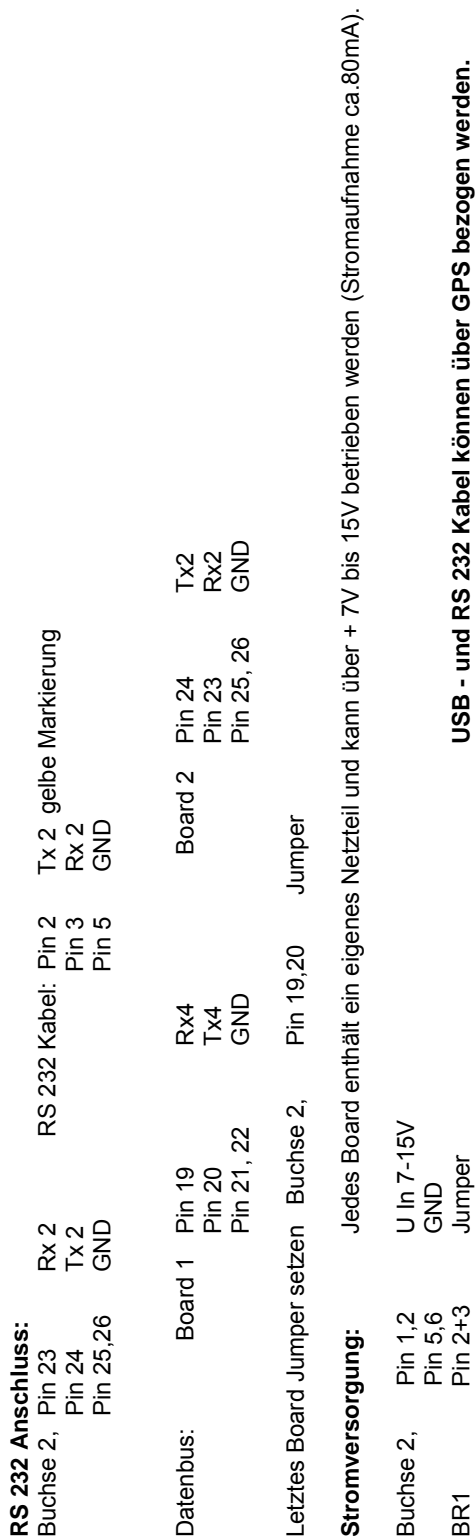

USB - und RS 232 Kabel können über GPS bezogen werden.

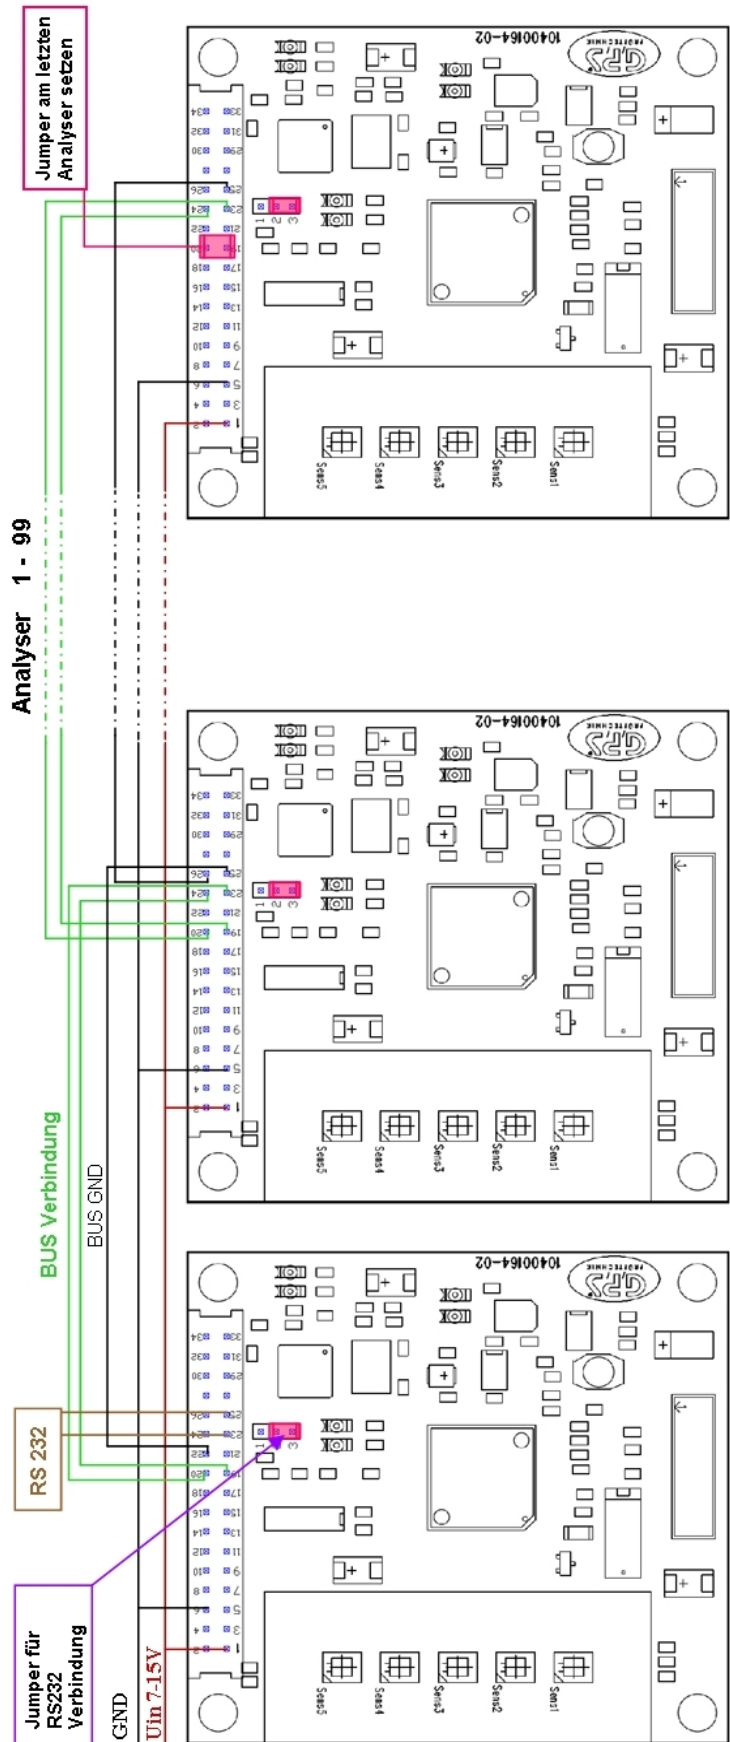


Bild 10b: Anschlussschema

3. Inbetriebnahme des Digital Color Analysers

Nachdem die Software installiert und der Digital Color Analyser angeschlossen ist, sind folgende Einstellungen zu berücksichtigen:

Konfiguration:

Schnittstelle (Interface)

Der USB Port ist als ein virtueller Com Port konfiguriert und wird bezeichnet z.B. als Com5, Com6, etc.

Die Baudrate kann zwischen 9600 und 115200 eingestellt werden.

Stellen Sie den Serial port auf Auto und die Baudrate auf 115200.

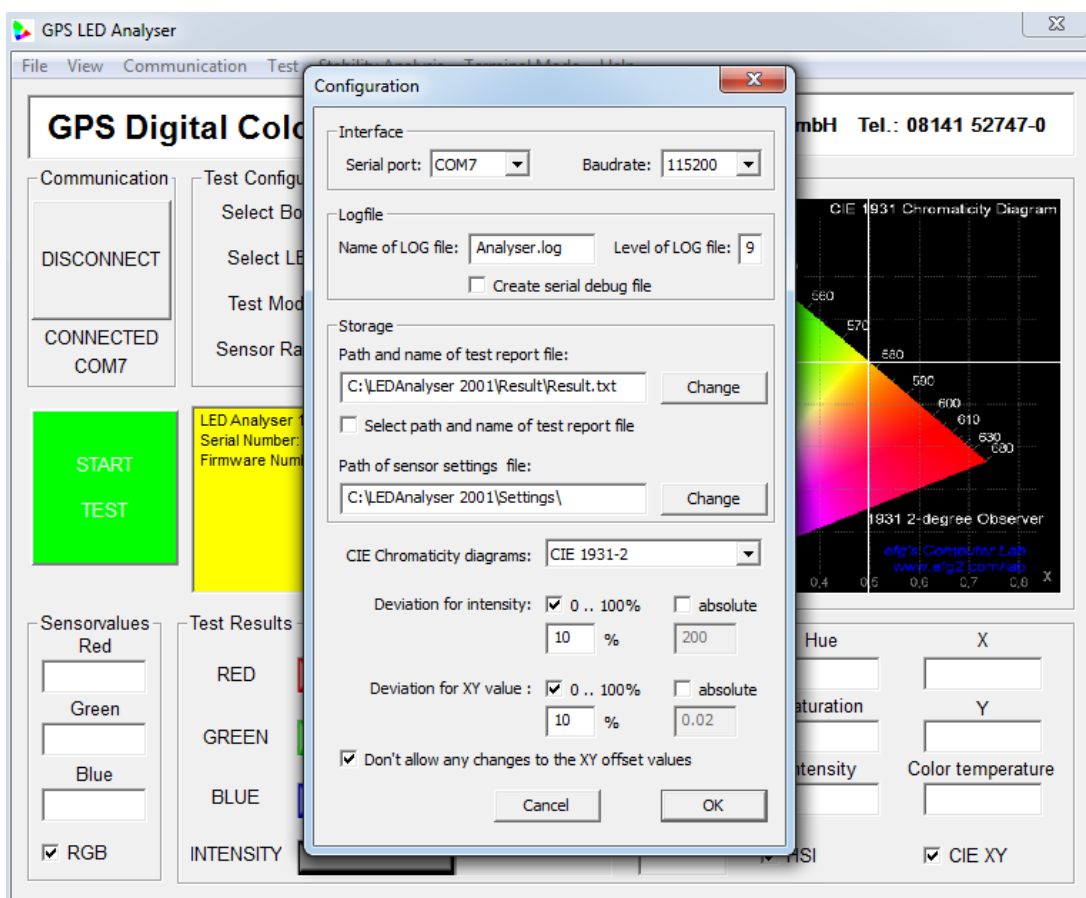


Bild 11: Einstellungen

Das Digital Color Analyser Test Programm ist ein graphisches Tool welches Kommandos senden und Ergebnisse vom Analyser empfangen kann. Die LEDs werden einzeln getestet. Die Ergebnisse werden in einer Datei (z.B. TestReport.txt) abgespeichert.

Das Programm erlaubt dabei, die optimale Einstellung für die zu testende LED festzulegen. Näheres zur Bedienung des LED Analyser Programms finden Sie unter Kapitel 3.3.3 .

Alternativ dazu kann ein kundenspezifisches Programm, das Befehle sendet und die Ergebnisdaten an den USB Port oder RS232 Schnittstelle zurücksendet, generiert werden

3.1 Der Digital Color Sensor

Um eine Messung über einen weiten Bereich von Beleuchtungsstärken zu ermöglichen, kann die Empfindlichkeit des Sensors in zwei Stufen eingestellt werden (High Sensitivity Mode und Low Sensitivity Mode). Der fotodiodenaktive Bereich, welcher benutzt wird, um das Licht zu messen, ist abhängig von der gewählten Sensitivity Mode (High Sensitivity Mode mit 9x9 Elementen oder Low Sensitivity Mode mit 3x3 Elementen im Zentrum des Sensors).

Details of active area (unit: μm)

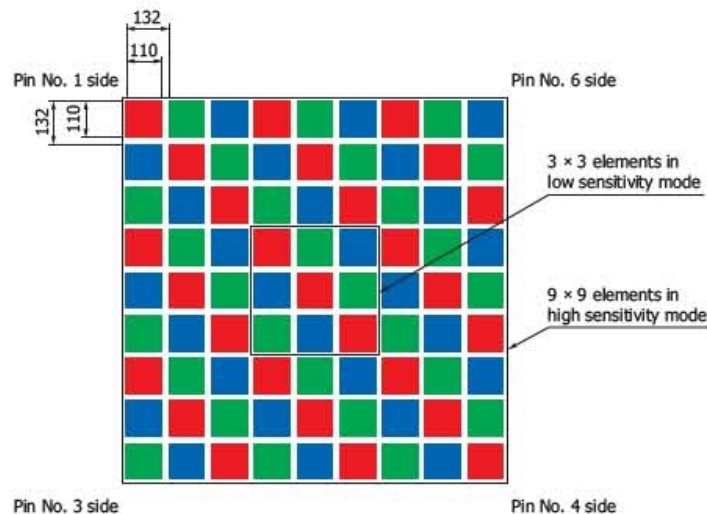


Bild 12: Digital Color Sensor

Neben den beiden Modi High Sensitivity Mode und Low Sensitivity Mode kann die Lichtstärke noch über die Messzeit von 1ms bis 10000 ms beeinflusst werden. Unter Test Modes „Manual Capture“ sind die wichtigsten Einstellungen aufgeführt, die es erlauben sehr dunkle oder sehr helle LEDs zu messen ohne mit zusätzlichen mechanischen Filtern arbeiten zu müssen.

Der digitale Sensor misst die Farben und die Intensität der zu testenden LED im RGB Format. Die Darstellung kann in RGBI, HUE und Saturation oder CIE Chromaticity Diagram dargestellt werden.

3.2 Einstellen eines Offsets für die Berechnung der Normfarbwertanteile x und y

Es gibt drei Wege einen Offset für die Berechnung der Normfarbwertanteile x und y zu hinterlegen. Im Folgenden werden diese erläutert:

1. Die Firma GPS Prüftechnik bietet einen Kalibrierservice für das LED Analyser Board an. Dabei werden die vom Kunden zu prüfenden LEDs mit einem nachweislich kalibrierten Spektrometer unter einem standardisierten Prozess in unserem Haus vermessen. Im nächsten Schritt findet eine Angleichung der vom LED Analyser gemessenen Normfarbwertanteilewerte auf die Messwerte des Spektrometers statt. Dies kann während des Aufspiels der Firmware über einen nicht flüchtig gespeicherten Offset geschehen.
2. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, den LED Analyser über eine Initialisierung des Com-Ports und einem in Kapitel 4 aufgeführten Befehlsatz in ein bestehendes Testsystem zu integrieren. Auch in diesem Anwendungsfall können Sie über die Befehle „setxoffset#+-0.xxxx b“ oder „setyoffset#+-0.xxxx b“ einen Offset für jede zu messende LED hinterlegen. Allerdings ist dies ein flüchtig gespeicherter Offset und geht nach der Stromwegnahme vom Board oder dem Befehl „setdefault b“ verloren.
3. Der Bediener ist zusätzlich in der Lage, einen Offset über die mitgelieferte Software GPS LED Analyser zu speichern. Dieser Speicher ist, wie in Punkt 2, ebenfalls ein flüchtiger Speicher und geht nach der Stromwegnahme oder einem „Reset Borad“ Befehl in der Software verloren. In den folgenden Schritten wird erläutert, wie ein Offset über die Software auf dem Board gespeichert wird.

Grundsätzlich ist zu der LED Analyser Software zu sagen, dass die Anzeige von gespeicherten Offsets und Änderungen im Menüfenster „Measurement settings“ oder „Settings for Sensor“ erst bei der Durchführung einer Messung für die Software übernommen und angezeigt werden. Näheres zum Einstellen und Ändern eines Offsets finden Sie in Kapitel 3.3.4. Nachfolgend wird die Offset-Einstellung kurz erläutert.

Um einen Offset über die LED Analyser Software einzustellen, muss zuerst der Haken in der Kontrollbox „Don't allow any changes to the XY offset values“ entfernt werden. Diese Kontrollbox finden Sie unter „Configuration“ im PopUp-Menu „Communication“. Im nächsten Schritt öffnet man die „Measurement settings“ unter dem PopUp-Menu Test. Nachdem Öffnen werden alle auf dem Board befindlichen Sensoren mit den Einstellungsparametern angezeigt. Wählen Sie nun durch einen Doppelklick auf die Zeile den gewünschten Sensors aus, um die Einstellungen zu ändern. Daraufhin erscheint das Menüfenster „Settings of Sensor“ (siehe Abbildung). Um einen Offset für die Normfarbwertanteile x und y eingeben zu können muss sichergestellt sein, dass der Haken der Kontrollbox „Don't change XY offset“ entfernt ist.

Nach der Eingabe der gewünschten Offsets schließen Sie das Menüfenster über den OK-Button.

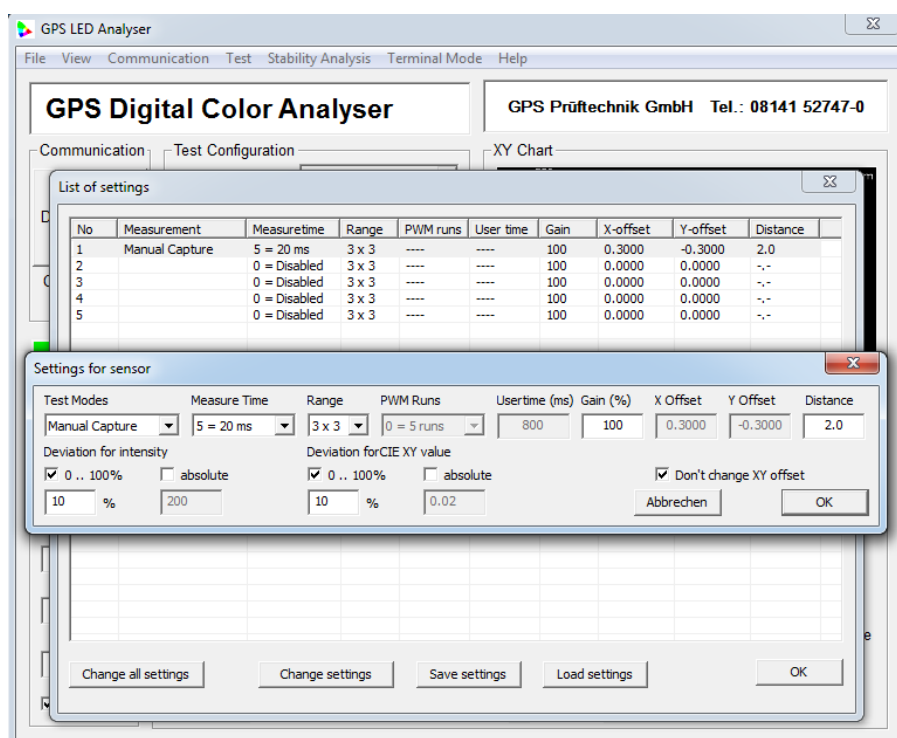


Bild 13: Einstellungen

3.3 Bedienungsanleitung für die GPS LED Analyser Software

3.3.1 Der Hauptbildschirm der LED Analyser Software mit Pop Up Menüs

Nachdem die LED Analyser Software gestartet wurde erscheint der Hauptbildschirm (siehe Bild). Über diesen Hauptbildschirm erreichen Sie alle benötigten Funktionen und Steuerelemente.

In der oberen Zeile befinden sich mehrere Pop Up Menüs, die nachfolgend kurz erläutert und in den folgenden Kapiteln detailliert beschrieben werden:

- **File** über dieses Menu schließen Sie die Software.
- **View** hierüber können Sie zwischen den Farbräumen, die in der rechten Hälfte angezeigt werden, wechseln. Hierbei steht dem Nutzer das HSI Color Wheel, die RGB Color Palette und der CIE Farbraum zur Verfügung. Bei dem CIE 1931 Farbraum kann über das Menu „Communication“ → „Configuration“ zwischen drei Darstellungen gewählt werden. Die jeweiligen Messwerte zu den einzelnen Farbräumen finden Sie in der rechten Hälfte des „Test Result“ Fenster.
- **Communication** hierüber wird das LED Analyser Board verbunden oder abgemeldet. Weiterhin öffnet man über das „Communication“ Menu die Konfigurationseinstellungen des LED Analysers (siehe Kapitel 3.3.2).
- **Test** über das „Test“ Pop Up Menu wird die Anwendung zur Messung und zum Vergleich mehrerer LEDs geöffnet (siehe Kapitel 3.3.4). Zudem können Test Reports abgespeichert und geöffnet werden. Die Funktion „Reset Board“ wird benutzt, falls Offsets während des Betriebes gesetzt wurden und der Ausgangszustand wieder hergestellt werden soll. Grundsätzlich muss nach einem „Reset Board“ die Software einmal neu gestartet werden (siehe auch Kapitel 3.3.4).
- **Terminal Mode** nach Öffnen eines Terminals können Sie mit Hilfe mit der Befehlsliste aus Kapitel 4 direkt mit dem LED Analyser Board kommunizieren.
- **Help** über die Help-Funktion erhalten Sie Auskunft über die verwendete GPS LED Analyser Version

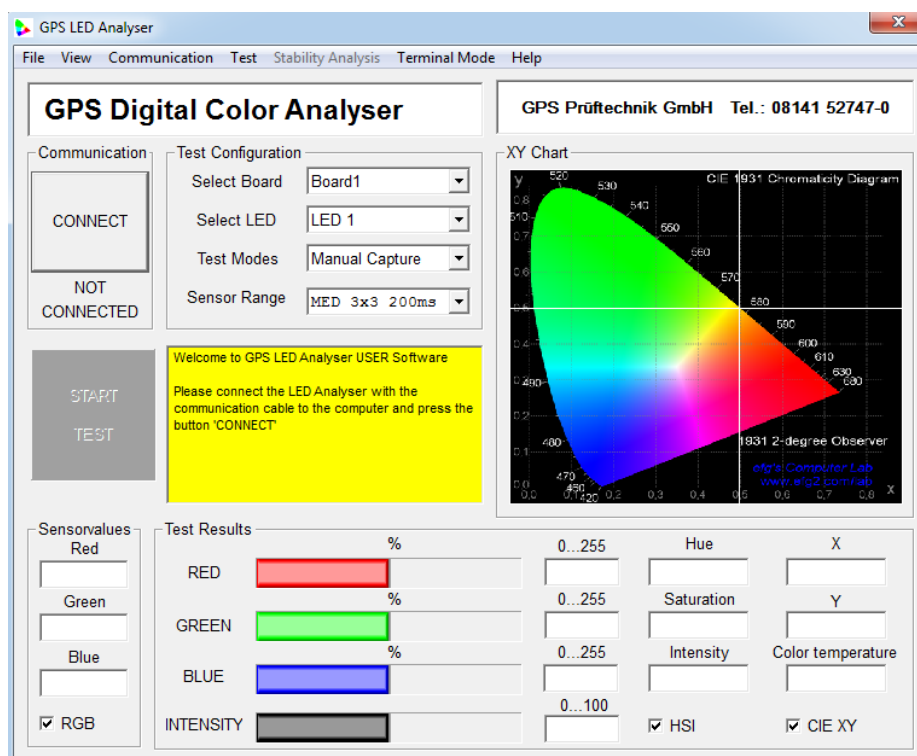


Bild 14.1: Hauptbildschirm

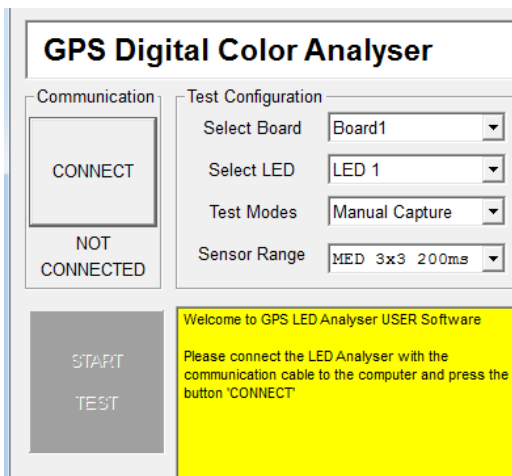


Bild 14.2: Ausschnitt Hauptbildschirm

In der seitlich abgebildeten Grafik sehen Sie einen Ausschnitt des LED Analyser Hauptbildschirms. In den folgenden Schritten werden die Funktionen der einzelnen Steuerelemente erklärt:

- **Connect Button** Nach Drücken des „Connect“ Button wird der LED Analyser mit der Software verbunden. Dabei ändert sich das Button Label zu „Disconnect“. Nach erneutem Drücken wird das LED Analyser Board abgemeldet.
- **Not Connected Label** zeigt den jeweiligen Verbindungsstatus des LED Analyser Boards an.
- **Start - Test Button** Software führt eine Messung mit der aktuellen Test Konfiguration durch.
- **Select Board** ermöglicht die Auswahl der angeschlossenen LED Analyser Boards.
- **Select LED** ermöglicht die Auswahl eines bestimmten Sensors auf dem LED Analyser Board.
- **Test Modes** Je nach Anwendung stehen dem Nutzer unterschiedliche Test Modi zur Verfügung:
 - Der **Manual Capture** Mode ermöglicht vordefinierte Belichtungszeiten und Sensorflächen über das Sensor Range Menü auszuwählen. Die richtige Wahl der Belichtungszeit und Sensorfläche hängt von der Lichtintensität des Prüfobjektes ab.
 - Bei dem **User Capture** Mode kann der Nutzer frei über die Sensor-Konfiguration bzgl. der Belichtungszeit und Sensorfläche entscheiden. Die Software lässt Belichtungszeitwerte von 1ms - 1000ms zu.
 - Der **PWM Capture Modus** eignet sich hervorragend, um die Farbwerte von gepulsten LEDs zu bestimmen. Hierbei übernimmt dieser Modus die Sensor-Einstellungen bzgl. Belichtungszeit und Sensorfläche der zuletzt ausgeführten Messung. Durch die Auswahl des Average Faktors, der nach Anwahl des PWM Modus erscheint, definiert der Nutzer die Anzahl der durchzuführenden Messungen. Sobald der LED Analyser während der Anzahl an automatisch durchgeführten Messungen die LED im On-Zustand erfasst, werden die Farbparameter gespeichert und nach Ablauf des kompletten Messvorgangs dem Nutzer angezeigt.
- **Information Screen** das gelb hinterlegte Informationsfenster gibt dem Bediener Auskunft bzgl. der verwendeten LED Analyser Board Firmware und der Anzahl der angeschlossenen Boards. Weiterhin informiert es den Nutzer über evtl. auftretende Fehler.

In dem Fenster „Test Results“ (siehe Bild unten) werden alle vom LED Analyser gemessenen und berechneten Lichtparameter dem Benutzer dargestellt.

Dem Benutzer werden die gemessenen Farbwerte in drei verschiedenen Farbräumen angezeigt. Im linken Bereich werden die RGB-Werte angezeigt, gefolgt von den HSI (Hue - Saturation - Intensity), bis hin zu den Normfarbwertanteilen x und y aus dem CIE 1931 Farbraum. Weiterhin wird im rechten unteren Bereich die Corelated Colour Temperature (CCT) angezeigt.

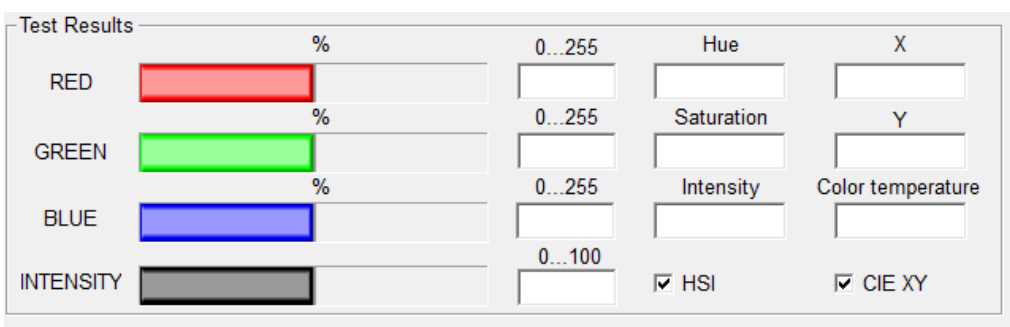


Bild 14.3: Test Results (Hauptbildschirm)

3.3.2 Konfiguration des LED Analysers

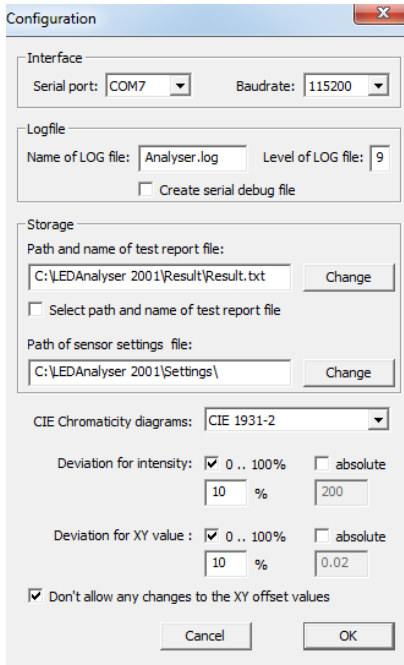


Bild 14.3: Konfigurationsfenster

Bevor Sie eine Messung mit dem LED Analyser durchführen können, müssen Sie zunächst folgende Konfigurationseinstellungen vornehmen:

- **Serial Port** über dieses Pop Up Menu wählen Sie den Com-Port aus, der von Windows dem LED Analyser zu gewiesen wird. Über die Auswahl von "Auto" sucht das Programm den zugewiesenen Com-Port automatisch. Falls Sie den zugewiesenen Com-Port manuell ermitteln wollen, gehen Sie über die Systemsteuerung und den Geräte-Manager zu den Anschlüssen (COM&LPT).
- **Baudrate** hier stellen Sie die Baudrate ein. Bei den neueren Geräten liegt die Baudrate bei 115200.
- **Logfile-Fenster** in diesem Fenster wird das Log-File definiert. Diese Rubrik ist für die gewöhnliche Nutzung nicht von Bedeutung. Sie wird nur zur Fehleranalyse für das GPS Analyser Programm benötigt.
- **Storage-Fenster** hier werden die Speicherorte für das Test Report File und Sensor Settings File definiert.
- **CIE C. diagrams** über dieses Fenster können verschiedene CIE Farbräume gewählt werden, die auf dem Hauptbildschirm zur Anzeige kommen, falls der CIE Farbraum über das View Pop Up Menu gewählt wurde.

- **Deviation for intensity** über diese Wahlmöglichkeiten wird ein Toleranzfenster definiert, das bei Vergleichsmessungen von LEDs berücksichtigt wird. Befindet sich der Messwert innerhalb des Toleranzfensters bzgl. des Referenzwertes, wird die LED für gut befunden. Die Toleranzen für einzelne LEDs können zusätzlich im „Measurement settings“ Fenster geändert werden (siehe Kapitel 3.3.4).
- **Deviation for XY values** verhält sich sinngemäß wie "Deviation for intensity".
- **Don't allow any changes...** diese Kontrollbox gleicht einer Sicherheitsabfrage, falls vom Benutzer ein xy- Offset über das „List of settings“ Fenster geändert werden soll. Solange der Haken gesetzt ist, besteht keine Möglichkeit, die Offsets eines Sensors zu ändern. Der Zustand der Kontrollbox wird beim Schließen der Software gespeichert und bei erneutem Öffnen wieder eingenommen.

3.3.3 Messung über die Funktionselemente des Hauptbildschirms durchführen

Nachdem Sie alle benötigten Einstellungen über das „Configuration“ Fenster vorgenommen haben, gilt es jetzt den richtigen Test Mode und die richtigen Sensoreinstellungen für Ihre Anwendung zu finden.

Grundsätzlich wird empfohlen mit einer größtmöglichen Lichtintensität zu messen. Die Intensität bezieht sich auf die vom Sensor ursprünglich gemessenen RGB Werte (siehe Bild). Der Wert für die Lichtintensität sollte sich dabei zwischen 30% und 80% befinden. Dadurch wird vermieden, dass der Sensor außerhalb der linearen Sensorempfindlichkeitsfunktion in Bezug auf die Farbparameter betrieben wird. So wird ein optimales Testergebnis erreicht.

Im ersten Schritt wählen Sie den gewünschten Sensor aus. Danach beginnen Sie Ihre Messung mit einer Sensorange von 9x9 und einer großen Belichtungszeit. Reduzieren Sie die Belichtungszeit in den nächsten Schritten solange, bis Sie sich im Lichtintensitätsbereich 30%-80% befinden. Im Falle, dass die Reduzierung der Belichtungszeit nicht ausreicht, stellen Sie die Sensorange von 9x9 auf 3x3 um und wiederholen die Ermittlung der optimalen Belichtungszeit, wie gerade beschrieben.

Falls Sie eine Anwendung haben, in der Sie pro Messung mehrere LEDs messen, empfiehlt es sich die optimale Einstellung für jeden Sensor über den Hauptbildschirm zu ermitteln und danach über das Pop Up Menu „Test“ in die Fenster „Measurement settings“ und „Measurements“ zu wechseln (siehe Kapitel 3.3.4). Hierbei werden die Sensoreinstellungen bzgl. der Belichtungszeit und Sensor Range übernommen.

Bei einer Anwendung mit mehreren LEDs gleicher Lichtintensität reicht es die Sensoreinstellung für eine LED über diesen Weg zu ermitteln. Im Anschluss kann diese Einstellung über das „Measurements“ Fenster auf die anderen Sensoren übertragen werden (siehe Kapitel 3.3.4).

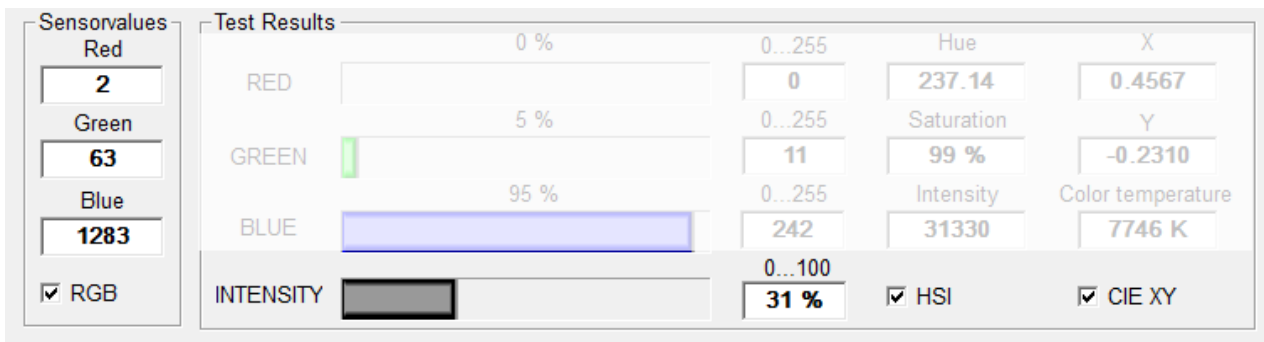



Bild 14.4: Sensorvalues (links) und Intensity in % (unten)

3.3.4 Messung und Vergleich mehrer LEDs über Measurement Window und Settings Window

3.3.4.1 Messen und Vergleichen von LEDs unterschiedlicher Lichtintensitäten

Um LEDs miteinander zu vergleichen, benutzen sie das „Measurement“ Fenster in Verbindung mit dem „Measurement settings“ Fenster (siehe Bild).


Wie in Kapitel 3.3.3 beschrieben, empfiehlt es sich zuerst über den Hauptbildschirm die optimalen Sensoreinstellungen zu ermitteln. Diese werden beim Öffnen des „Measurement settings“ Fenster übernommen. Bei der Übernahme der Belichtungszeit und Sensor Range wird gleichzeitig angezeigt, ob ein Sensor mit einem Offset belegt ist. In dem unten aufgeführten Beispiel wurden 5 Sensoren über den Hauptbildschirm eingestellt. Dabei ist der Sensor 3 mit einem nicht flüchtig gespeicherten Offset durch eine feste Kalibrierung belegt.

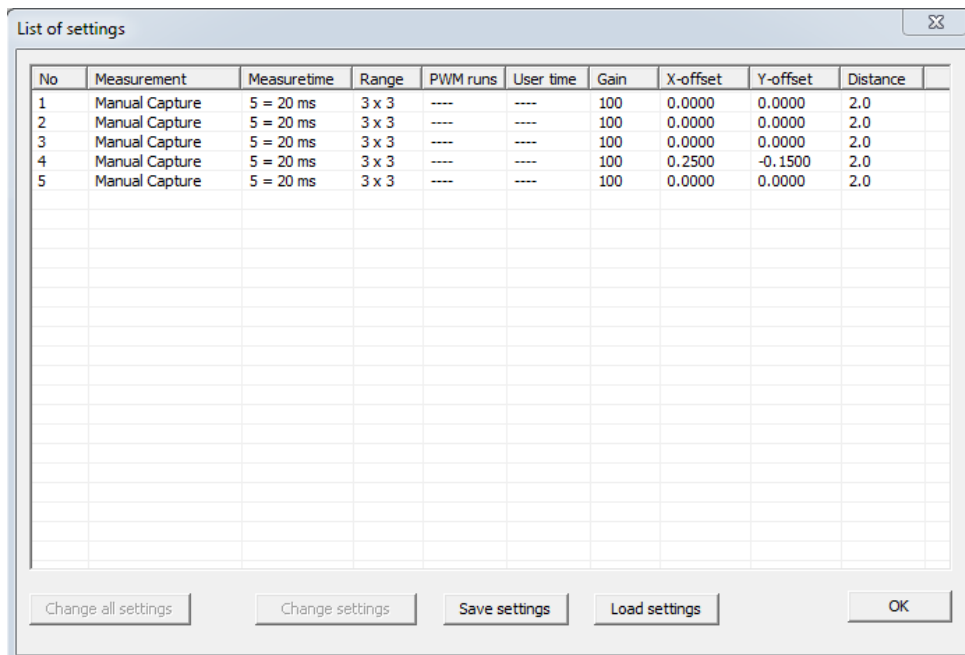

No	Measurement	Measurtime	Range	PWM runs	User time	Gain	X-offset	Y-offset	Distance
1	Manual Capture	5 = 20 ms	3 x 3	----	----	100	0.0000	0.0000	2.0
2	Manual Capture	5 = 20 ms	3 x 3	----	----	100	0.0000	0.0000	2.0
3	Manual Capture	5 = 20 ms	3 x 3	----	----	100	0.0000	0.0000	2.0
4	Manual Capture	5 = 20 ms	3 x 3	----	----	100	0.2500	-0.1500	2.0
5	Manual Capture	5 = 20 ms	3 x 3	----	----	100	0.0000	0.0000	2.0

Bild 14.5: List of settings

Beim Öffnen des „Measurement“ Fensters erscheinen die Farbwerte für die fünf eingestellten Sensoren, die über den Hauptbildschirm ermittelt wurden (siehe Bild).

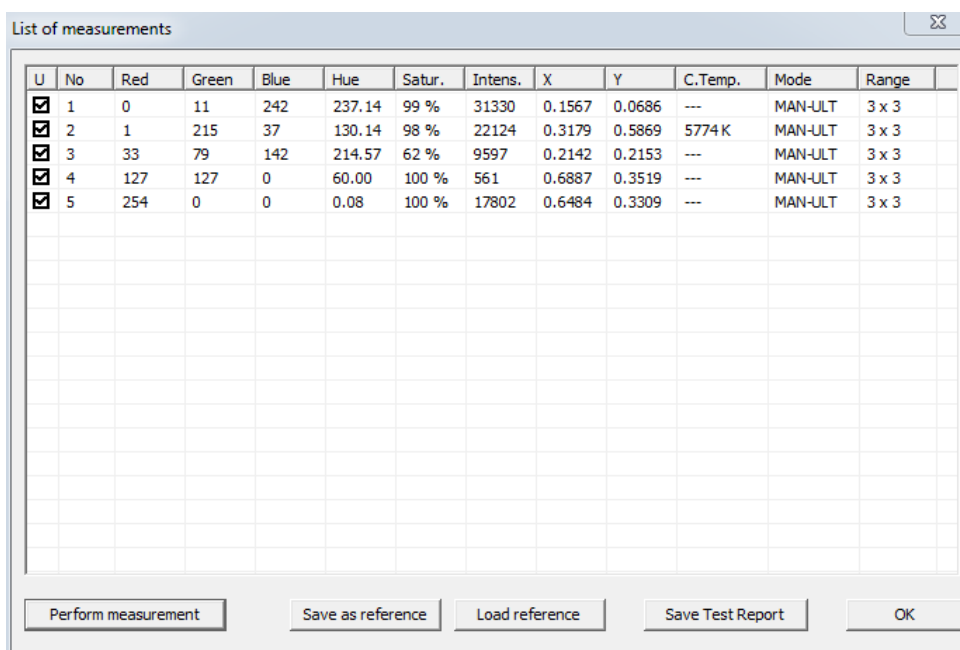

U	No	Red	Green	Blue	Hue	Satur.	Intens.	X	Y	C.Temp.	Mode	Range
<input checked="" type="checkbox"/>	1	0	11	242	237.14	99 %	31330	0.1567	0.0686	---	MAN-ULT	3 x 3
<input checked="" type="checkbox"/>	2	1	215	37	130.14	98 %	22124	0.3179	0.5869	5774 K	MAN-ULT	3 x 3
<input checked="" type="checkbox"/>	3	33	79	142	214.57	62 %	9597	0.2142	0.2153	---	MAN-ULT	3 x 3
<input checked="" type="checkbox"/>	4	127	127	0	60.00	100 %	561	0.6887	0.3519	---	MAN-ULT	3 x 3
<input checked="" type="checkbox"/>	5	254	0	0	0.08	100 %	17802	0.6484	0.3309	---	MAN-ULT	3 x 3

Bild 14.6: List of measurement

Gehen wir davon aus, dass die fünf eingelesenen LEDs als Referenz LEDs angesehen werden, mit denen die nachfolgenden LEDs gleichen Typs verglichen werden.

Hierzu müssen die ermittelten Werte mit dem „Save Reference“ Button abgespeichert und mit dem „Load Reference“ Button geladen werden. Führen Sie jetzt eine erneute Messung über den „Perform Measurement“ Button, ohne die Testumgebung zu verändern, durch. Die Farbwerte erscheinen grün. Das bedeutet, dass die Software die Werte als Referenz erkannt hat. Es empfiehlt sich zudem, die Sensor Settings über „Save Settings“ abzuspeichern, da ansonsten die Settings bei einem Neustart der Software erneut eingegeben werden müssen.

Wenn Sie die Referenz LEDs durch die zu prüfenden LEDs auswechseln und eine erneute Messung über den „Perform Measurement“ Button durchführen, vergleicht das Programm die Messwerte mit den Referenzwerten (siehe Bild). Falls dabei eine Abweichung auftritt wird diese rot angezeigt. Sie können das Testergebnis unter dem „Save Test Report „ Button archivieren.

List of measurements Reference file: sensor.ref - Measurement completed

U	No	Red	Green	Blue	Hue	Satur.	Intens.	X	Y	C.Temp.	Mode	Range
<input checked="" type="checkbox"/>	1	0	11	242	237.15	99 %	31428	0.1567	0.0686	---	MAN-ULT	3 x 3
<input checked="" type="checkbox"/>	2	1	215	37	130.12	98 %	21880	0.3179	0.5869	5774 K	MAN-ULT	3 x 3
<input checked="" type="checkbox"/>	3	33	79	142	214.43	62 %	9474	0.2142	0.2153	---	MAN-ULT	3 x 3
<input checked="" type="checkbox"/>	4	127	127	0	60.00	100 %	537	0.6887	0.3519	---	MAN-ULT	3 x 3
<input checked="" type="checkbox"/>	5	254	0	0	0.12	100 %	12478	0.6484	0.3309	---	MAN-ULT	3 x 3

Buttons: Perform measurement, Save as reference, Load reference, Save Test Report, OK

Bild 14.7: Vergleichsmessung

3.3.4.2 Ändern von Toleranzen, Sensoreinstellungen und eines Offsets

Um ein Toleranzfeld bezüglich der Messwerte bei einer Vergleichsmessung oder ein Offset zu definieren, stehen dem Benutzer folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Hierzu führen Sie im „Measurement settings“ Fenster einen Mausklick auf die gewünschte Sensorzeile durch. Es erscheint das Fenster „Settings for Sensor“ (siehe Bild).

Über dieses Fenster können Toleranzen bezüglich der Intensität und der Normfarbwertanteile x y eingegeben werden. Diese werden beim Vergleich der Messwerte mit den Referenzwerten berücksichtigt.

Weiterhin können jegliche Sensoreinstellungen bzgl. des Test Modes, der Belichtungszeit und der Range im laufenden Betrieb geändert werden.

Um einen Offset für die Normfarbwertanteile x y eingeben zu können, muss zuerst die Kontrollbox „Don't allow any changes to XY values“ im „Configuration“ Fenster deaktiviert und über OK bestätigt werden. Im nächsten Schritt wird die Kontrollbox im Fenster „Settings for sensor“ deaktiviert. Nun kann der x- und y-Offset eingegeben und über OK bestätigt werden.

Auch hierbei gilt, dass Änderungen erst bei der nächsten Messung über das Fenster „Measurements“ übernommen werden!

Settings for sensor

Test Modes	Measure Time	Range	PWM Runs	Usertime (ms)	Gain (%)	X Offset	Y Offset	Distance
Manual Capture	5 = 20 ms	3 x 3	0 = 5 runs	800	100	0.0000	0.0000	2.0
Deviation for intensity		Deviation for CIE XY value		<input type="checkbox"/> Don't change XY offset				
<input checked="" type="checkbox"/> 0 .. 100%	<input type="checkbox"/> absolute	<input checked="" type="checkbox"/> 0 .. 100%	<input type="checkbox"/> absolute					
10 %	200	10 %	0.02					
								Abbrechen OK

Bild 14.8: Settings for sensor

3.3.4.3 Messen und Vergleichen von mehreren LEDs gleicher Lichtintensität

Für den Fall, dass Sie LEDs gleicher Lichtintensität vergleichen wollen, reicht es für eine LED die optimalen Sensoreinstellungen über den Hauptbildschirm zu ermitteln. Gehen Sie in das „Measurement settings“ Fenster. Wählen Sie danach den Sensor, dessen Parameter Sie übernehmen wollen, durch Anklicken der Sensorzeile aus. Drücken Sie nun den „Change all settings“ Button, um die Sensoreinstellungen zu übernehmen. Im Anschluss führen Sie eine Messung über das „Measurement“ Fenster durch, um die Referenzwerte zu ermitteln.

Bei der Übernahme der Sensoreinstellungen ist besonders darauf zu achten, ob Sie den Offset mit übernehmen wollen oder nicht. Hierfür gibt es die Kontrollboxen im „Configuration“ Fenster und dem „Settings for Sensor“ Fenster, deren Funktion nachfolgend näher erläutert wird:

- Falls Sie nur die Sensorparameter ohne Offset von einem Sensor auf alle anderen Sensoren übertragen wollen, muss im „Configuration“ Fenster die Kontrollbox „Don't allow any...“ aktiviert und über OK bestätigt werden. Wählen Sie den Sensor, dessen Parameter übernommen werden sollen, aus. Durch das Drücken des „Change all settings“ Button werden die Parameter auf die anderen Sensorzeilen übertragen. Nach Durchführung einer Messung über das „Measurement“ Fenster werden die Änderungen wirksam.
- Falls Sie die Offsets von einem Sensor für die anderen Sensoren nur teilweise oder ganz übernehmen wollen, müssen Sie die Kontrollbox des „Configuration“ Fensters deaktivieren. Gleichzeitig muss bei jedem Sensor, für den Sie das Offset übernehmen wollen, die Kontrollbox im „Settings for Sensor“ Fenster deaktiviert werden. Bei den Sensoren, bei denen die alte Offset Einstellung beibehalten werden soll, muss die Kontrollbox im „Settings for Sensor“ Fenster aktiviert bleiben. Im Anschluss wählen Sie den Sensor, dessen Parameter übertragen werden sollen durch Anklicken aus und prüfen nach, ob die Kontrollbox im „Settings for Sensor“ Fenster ebenfalls deaktiviert ist. Danach drücken Sie nach Anwahl des Sensors den „Change all settings“ Button. Zuletzt führen Sie eine Messung über das „Measurement“ Fenster durch, um die Parameter in der Messung zu übernehmen.

Änderungen bzgl. der Offset- und Sensoreinstellungen werden grundsätzlich erst nach einem erneuten Ausführen einer Messung über das „List of measurement“ Fenster übernommen!

3.3.4.4 Zurücksetzen von Offset-Einstellungen in den Auslieferungszustand

Um den Auslieferungszustand des LED Analyser Boards wieder herzustellen verwenden Sie den Befehl „Reset Board“ unter dem Pop Up Menu „Test“. Nach diesem Befehl muss der LED Analyser über den Disconnect Button abgemeldet werden und die Software neugestartet werden, um den Auslieferungszustand zu übernehmen.

3.3.5 Verwendung des Terminal Modes

Die GPS LED Analyser Software bietet dem Benutzer zusätzlich einen Terminal Mode an. Mit Hilfe dieses Terminal Modes kann sich der Benutzer mit den Befehlen in Kapitel 4 vertraut machen, um den LED Analyser in ein bestehendes Test System zu integrieren (siehe Bild).

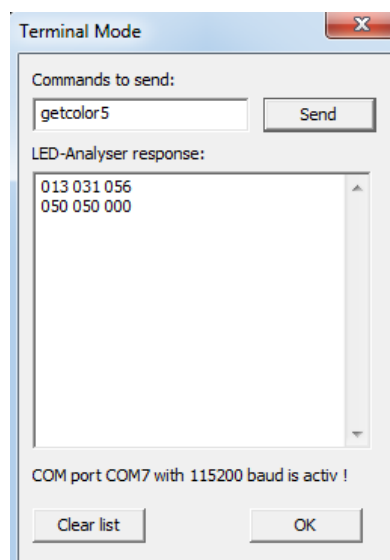


Bild 14.9: Terminal Mode

4. Befehlsliste des LED Analysers

4.1. Verbindungstest

Transmit	Description	Receive	Example	Comment
testcon	Verbindungstest	OK oder xOK	testcon 2 OK	x = Anzahl Boards

Beschreibung:

Dieser Befehl dient zur Überprüfung der Verbindung zwischen dem Testsystem / PC und des LED Analysers. Ist nur ein Board am Tester angeschlossen und die Verbindung steht, kommt die Rückmeldung „OK“. Sind mehrere Boards angeschlossen, wird die Anzahl der Boards mit angezeigt, z.B. „2 OK“.

Wichtig: Dieser Befehl muss als erster Befehl gesendet werden, damit alle angeschlossenen Boards erkannt werden!

4.2. Allgemeines Messen

Misst und speichert die Farbe und Intensität der LEDs.

Transmit	Description	Receive	Example	Comment
capture	Start Messung Farbe, Sättigung Intensität	OK	capture OK	Messung aller Boards und Sensoren mit aktuellen Einstellungen

Beschreibung:

Dieser Befehl beauftragt den Analyser, die Farben und Intensität aller angeschlossenen LEDs gleichzeitig zu messen und zu speichern.

Mit dem Befehl „setcaptimexyz b“ kann vor der eigentlichen Messung die Messzeit und die Sensorfläche eingestellt werden.

4.3. Manuelles Messen

Misst und speichert die Farbe und Intensität der einzelnen LEDs, mit vorgegebener Messzeit.

Transmit	Description	Receive	Example	Comment
capturexyz b	x=Vorwahl Messzeit 1=600 ms 2=200 ms 3=120ms 4=60 ms 5=20 ms 6=10 ms 7=2 ms 8= user programmierbar 9= aktuelle Einstellung wird übernommen 0= Sensor aus y=0 Vorwahl Sensor Low (3x3) y=1 Vorwahl Sensor High(9x9) z=Vorwahl Kanal 1...5 oder 1....n b=Vorwahl Board 1...n	OK	capture 215 3 capture 31 capture 3117 capture 312 4	x=Messzeit 200ms y=Sensor High (9x9) z=Kanal 5 b=Board 3 x=Messzeit 120ms y=Sensor High (9x9) für alle Kanäle und Boards x=Messzeit 120ms y=Sensor High (9x9) Kanal 17 oder Kanal 2 auf Board 4

Beschreibung:

Dieser Befehl erlaubt für jede zu prüfende LED eine optimale Einstellung.

Für dunkle LEDs wird mit einer längeren Messzeit gemessen (z.B. 600 oder 200ms) und die Einstellung Sensor High verwendet (dabei werden alle 9x9 Segmenten des Sensors verwendet).

Für sehr helle LEDs wird die Einstellung Sensor Low gewählt (es werden nur 3x3 Segmente des Sensors verwendet) und die Messzeit entsprechend verringert (z.B. 10 oder 2 ms).

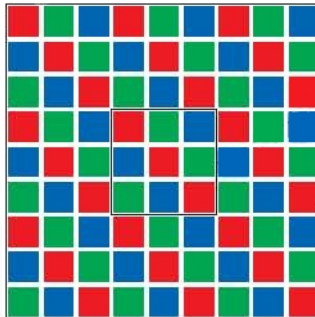


Bild 14: Digital Sensor

Der Digital Sensor besteht aus 9x9 = 81 Segmenten für die Farben Rot, Grün und Blau. Für dunkle LEDs werden alle Segmente verwendet und eine lange Belichtungszeit gewählt. Für sehr helle LEDs werden nur die mittlern 3x3 = 9 Segmente verwendet und je nach Helligkeit die Belichtungszeit verringert bis ein Übersteuern der Segmente verhindert wird.

4.4. Allgemeines Messen von gepulsten LEDs

Misst und speichert die Farbe und Intensität von gepulsten (PWM) LEDs.

Transmit	Description	Receive	Example	Comment
capturepwm	Start PWM-Messung Farbe Intensität	OK	capturepwm OK	Messung aller Boards und Sensoren mit aktuellen Einstellungen

Beschreibung:

Puls-Width-Modulated (PWM) LEDs

Dieser Befehl beauftragt den Analyser, die Farben und Intensität aller angeschlossen LEDs zu messen und zu speichern.

Es wird dabei eine Standardeinstellung verwendet, die für die meisten LEDs ausreichend ist. Um aber bessere Ergebnisse bei unterschiedlichen LEDs zu erzielen, wird empfohlen die Vorwahl manuell einzustellen (siehe den nächsten Befehl).

4.5. Manuelles Messen von gepulsten LEDs

Misst und speichert die Farbe und Intensität von gepulsten (PWM) LEDs mit vorgegebener Messzeit.

Transmit	Description	Receive	Example	Comment
capturepwm##z b	## Durchschnittsfaktor 0=5 Messvorgänge 1=10 Messvorgänge 2=15 Messvorgänge 3=20 Messvorgänge 15=80 Messvorgänge z = Kanal b = Board	OK	capturepwm103 2	10=55 Messvorgänge z=Kanal 3 b=Board 2

Beschreibung:

Puls-Width-Modulated (PWM) LEDs

Dieser Befehl erlaubt für jede gepulste (PWM) LED eine optimale Einstellung.

Die ersten beiden Faktoren beziehen sich auf den Durchschnittsfaktor von minimal 5 und maximal 80 Messvorgängen. Z bezieht sich auf den Kanal und mit b wird wieder das verwendete Board gekennzeichnet.

Der Durchschnittsfaktor (Average Factor) ist in 15 Bereiche aufgeteilt, Faktor 2 betreffen 15 Messvorgänge.

Die Einstellungen der Messzeit und die Sensorfläche richtet sich nach der vorherigen Einstellung für diesen Sensor, z.B. über „setcaptime...“ (siehe unten).

4.6 Gespeicherte RGB-Werte und Intensität aus dem Speicher lesen

Die „Get Data Commands“ werden für das Lesen der gespeicherten Daten („Capture Commands“) benötigt.

Es können dabei die Messwerte der Farben, Sättigung und Intensität ausgelesen werden.

Transmit	Description	Receive	Example	Comment
getrgbi# b # = Kanalnr. 1..5 b oder # = 1....495	Gespeicherte RGB-Werte und Intensität auslesen	rrr ggg bbb iiii	getrgbi3 5 getrgbi23 Ausgabeformat: 006 230 018 06383	# = 1..5 wenn b = Board # = 1..495 bei max. 99 Boards, b nicht angegeben

Beschreibung:

Im vorgegebenen Fall werden die Daten der LED 3 vom Board 5 oder durchnummeriert LED 23 ausgelesen. Die Werte sind für **Rot 006**, für **Grün 230**, **Blau 018** und Intensität 06383.

4.7 Gespeicherte RGB Farbanteile in Prozent aus dem Speicher lesen

Transmit	Description	Receive	Example	Comment
getcolor# b # = Fibernr. 1..5 oder # = 1..495	Gespeicherte RGB Farbanteile in Prozent auslesen	rrr ggg bbb	getcolor3 getcolor13 getcolor3 2 Ausgabeformat: 010 068 022	# = 1..5 wenn b = Board # = 1..495 bei max. 99 Boards, b nicht angegeben

4.8 Gespeicherte HUE-Werte, Sättigung und Intensität aus dem Speicher lesen

Transmit	Description	Receive	Example	Comment
gethsi# b # = Kanalnr. 1..5 b oder # = 1....495	Gespeicherte HUE-Werte, Sättigung und Intensität auslesen	hhh.hh sss iiii	gethsi3 5 gethsi23 Ausgabeformat: 123.47 089 04383	# = 1..5 wenn b = Board # = 1..495 bei max. 99 Boards, b nicht angegeben

4.9 Gespeicherte XY Chromaticity Werte aus dem Speicher lesen

Transmit	Description	Receive	Example	Comment
getxy# b # = Fibernr. 1..5 b oder # = 1....495	Gespeicherte XY Chromaticity Werte auslesen	0.xxxx 0.yyyy	getxy1 4 getxy16 Ausgabeformat: 0.6461 0.3436	# = 1..5 wenn b = Board # = 1..495 bei max. 99 Boards, b nicht angegeben

4.10 Gespeicherte Temperaturwerte in Kelvin aus dem Speicher lesen

Transmit	Description	Receive	Example	Comment
getctemp# b # = Fibernr. 1..5 b oder # = 1....495	Gespeicherte Werte für Temperatur auslesen	xxxx.x	getctemp1 Ausgabeformat °Kelvin: 05679.9	00000.0 = Berechnung nicht möglich # - b Werte siehe getrgbi

4.11 Wert für Intensität auslesen

Transmit	Description	Receive	Example	Comment
getintensity# b # = Kanalnr. 1..5 b oder # = 1....495	Wert für Intensität auslesen	iiii	getintensity1 Ausgabeformat: 06734	00000 = under range 99999 = over range # b - Werte siehe getrgb

4.12 Gespeicherte Verstärkung auslesen

Transmit	Description	Receive	Example	Comment
getintgain# b # = Kanalnr. 1..5 b oder # = 1....495	Gespeicherte Verstärkung auslesen	xxx	getintgain1 Ausgabeformat: 100	Norm = 100% # b - Werte siehe getrgb

4.13 Bereiche der Intensitäten für alle Lichtleiter auslesen

Transmit	Description	Receive	Example	Comment
getranges b	Bereiche der Intensitäten eines Boards für alle Kanäle auslesen	m-f m-f m-f m-f m-f	getranges 2 Ausgabeformat: 2-0 2-0 3-1 1-0 6-1	Siehe capturexyz b m = Messzeit (0-8) f = Sensorfläche (0/1) 0 = 3x3, 1 = 9x9 b = Board

4.14 Benutzerdefinierte Messzeit auslesen

Transmit	Description	Receive	Example	Comment
getusertime b	Benutzerdefinierte Messzeit auslesen	xxxx	getusertime von Board 1 Ausgabeformat: 01000	Zeit in ms, b = Board, wenn angegeben, sonst Board1

4.15 Offset des x-Normfarbanteils auslesen

Transmit	Description	Receive	Example	Comment
getxoffset# b # = Fibernr. 1..5 oder # = 1..495	Gespeicherten X Chromaticity Offsetwert auslesen	+0.xxxx	getxoffset1 getxoffset2 3 Ausgabeformat: +0.0550	# = 1..5 wenn b = Board # = 1..495 bei max. 99 Boards, b nicht angegeben

4.16 Offset des y-Normfarbanteils auslesen

Transmit	Description	Receive	Example	Comment
getyoffset# b # = Fibernr. 1..5 oder # = 1..495, b = Board	Gespeicherten Y Chromaticity Offsetwert holen	+0.xxxx	getyoffset1 getyoffset2 3 Ausgabeformat: -0.0015	# = 1..5 wenn b = Board # = 1..495 bei max. 99 Boards, b nicht angegeben

4.17 Distanz zwischen LED und Board auslesen

Transmit	Description	Receive	Example	Comment
getdistance# b # = Fibernr. 1..5 oder # = 1..495, b = Board	Gespeicherten Abstandswert in mm holen	xxx.x	getdistance4 Ausgabeformat: 003.5	# = 1..5 wenn b = Board # = 1..495 bei max. 99 Boards, b nicht angegeben

4.18 Setzen der Messzeit ohne Messung

Transmit	Description	Receive	Example	Comment
setcapturexyz b	x = Vorwahl Messzeit 1=600 ms, 2=200ms, 3=120ms, 4=60 ms, 5=20 ms, 6=10 ms, 7=2 ms, 8=user programmierbar 0= aus, ohne Messung - nur Vorwahl	OK	setcapture2115 oder setcapture215 3 Ausgabeformat: OK	x= 2 200ms y= 1 Sensor High 9x9 z=15 Sensor 5, Board 3 z= 1 Sensor 1-5 oder 1..495 b=Board, wenn z=1-5

4.19 Setzen des Averagefaktors ohne Messung

Transmit	Description	Receive	Example	Comment
setaverage## b	Averagefaktor 0=5 ... 15=80 Durchläufe ohne Messung - nur Vorwahl	OK	setaverage10 oder setaverage10 2 Ausgabeformat: OK	## = 0...15 b=Board

4.20 Verstärkung für Intensität setzen

Transmit	Description	Receive	Example	Comment
setintgain#xxx # = Fibernr. 1..5 b oder # = 1..495	Verstärkung für Intensität setzen	OK	setintgain1095 sertintgain23095 Ausgabeformat: OK	Fiber 1 auf 95% setzen Fiber 23 auf 95% setzen #=Sensor, xxx=Wert, b=Board

4.21 Benutzerdefinierte Messzeiten setzen

Transmit	Description	Receive	Example	Comment
setusertime##### b	benutzerdefinierte Messzeit setzen	OK	setusertime01000 Ausgabeformat: OK	1..10000 ms b=Board

4.22 X Chromaticity Offsetwert setzen

Transmit	Description	Receive	Example	Comment
setxoffset#+-0.xxx # = Fibernr. 1..5 b oder # = 1..495	X Chromaticity Offsetwert setzen	OK	setxoffset1+0.050 Ausgabeformat: OK	Fiber 1 x offset auf +0.050 setzen #=Sensor, xxx=Wert, b=Board

4.23 Y Chromaticity Offsetwert setzen

Transmit	Description	Receive	Example	Comment
setyoffset#+-0.xxx # = Fibernr. 1..5 b oder # = 1..495	Y Chromaticity Offsetwert setzen	OK	setyoffset1-0.050 Ausgabeformat: OK	Fiber 1 y offset auf -0.050 setzen #=Sensor, xxx=Wert, b=Board

4.24 Distanz zwischen LED und Lichtleiter setzen

Transmit	Description	Receive	Example	Comment
setdistance#xxx.x b # = Fibernr. 1..5 oder # = 1..495	Abstand zur Lichtquelle in mm setzen, Default = 2mm Bereich: 000.0 - 999.9 mm	OK	Setdistance4003.5 Ausgabeformat: OK	Fiber 4 Abstand auf 3.5mm setzen, #=Sensor, xxx.x=Wert, b=Board

4.25 LED Analyser Board auf Default Werte setzen

Transmit	Description	Receive	Example	Comment
setdefault b	Defaultwerte setzen	OK	Setdefault Ausgabeformat: OK	Auf Werkeinstellungen zurücksetzen, b = Board wenn angegeben, sonst Board1

4.26 Seriennummer des Analysers auslesen

Transmit	Description	Receive	Example	Comment
getserial	Seriennummer des Analysers auslesen	xxxx	getserial Ausgabeformat: 75A6	4-stellig

4.27 Firmware Versionsnummer auslesen

Transmit	Description	Receive	Example	Comment
getversion	Firmware Versionsnummer auslesen	xxxx	getversion Ausgabeformat: 1034	4-stellig

4.28 Hardware Versionsnummer auslesen

Transmit	Description	Receive	Example	Comment
gethw	Hardware Versionsnummer auslesen	xxxxxxxxx	gethw Ausgabeformat: GPS 5-1	7-stellig

4.29 Baudrate setzen

Transmit	Description	Receive	Example	Comment
setbaudratexxxxxx	Baudrate setzen Default: 57600	OK	setbaudrate019200 Ausgabeformat: OK	9600, 19200, 38400, 57600, 115200 , 230400 Wirkt nur auf die Verbindung Board <-> PC

Achtung:

Zwischen dem Befehl und der Boardnummer muss ein Leerzeichen gesendet werden.

z.B.: capture215 3 capture = Start Messung
 2 = Messzeit -> 200ms, MED
 1 = Empfindlichkeit -> High, 9x9 Sensormatrix
 5 = Sensor -> 5. Sensor
 Leerzeichen
 3 = Boardnummer -> 3.Board in Serie

Hinter jedem Befehl muss ein Carrige Return CR (0x0d) gesendet werden.

Jede empfangene Zeichenkette ist mit CR abgeschlossen

Die Baudrate zwischen den Boards beträgt 115200 und kann nicht verändert werden.

Die Baudrate zwischen dem ersten Board und dem PC kann individuell eingestellt werden.



GPS Gruppe

Büro Süd:
GPS Prüftechnik GmbH
Waldstr. 4
D-82239 Alling
Telefon +49-8141-52 747-0
Telefax +49-8141-52 747-47

Büro Rhein/Main:
GPS Prüftechnik Rhein/Main GmbH
Ferdinand-Porsche-Str.17
D-63500 Seligenstadt
Telefon +49-6182-89 37-0
Telefax +49-6182-89 37-37

Büro Westfalen
GPS Prüftechnik GmbH
Steigerring 25
D-59075 Hamm
Telefon +49-2381-99 110-0
Telefax +49-2381-99 110-99

Internet: gps-prueftechnik.de

E-Mail: info@gps-prueftechnik.de

Ungarn:
GPS Prüftechnik Kft.
Zrinyi M. u. 105
HU-8900 Zalaegerszeg
Telefon +36-92 510 740
Telefax +36-92 510 741

Schweiz:
GPS Prüftechnik AG
Täferstr. 2a
CH-5405 Baden-Dättwil
Telefon +41-56-483 25 80
Telefax +41-56-483 25 89

GPS Vertriebsbüro Ost
Dieter Boldt
Olwenstraße 26
D-13465 Berlin
Telefon +49-30 - 401 19 03
Telefax +49-30 - 401 00 816

© Copyright 2005-2009 by GPS Prüftechnik GmbH. All rights reserved.
No parts of this manual may be reproduced or retransmitted in any form or means,
electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other storage
and retrieval system without prior permission in writing from GPS Prüftechnik GmbH.