

# **Dokumentation HDRIVE Entwurf**

# HDrive17-ETH

# Servomotor



Der HDrive17-ETH ist ein sehr einfach bedienbarer Servoantrieb der direkt über den integrierten Webserver oder mit nur wenigen Zeilen Code in Bewegung gebracht werden kann. Die Ethernet-Schnittstelle ermöglicht eine übergeordnete Steuerung welche Betriebssystem- und Softwareunabhängig arbeiten kann.

Beim Motor HDrive-ETH handelt es sich um einen Direktantrieb auf Basis eines hochpoligen bipolaren Schrittmotors. Der Motor verfügt über eine feldorientierte Regelung und wird anhand eines Positionssensors elektrisch kommutiert. Vorteil gegenüber herkömmlichen Methoden ist, dass das sonst bei Schrittmotoren übliche Rastmoment weg fällt und somit ein sehr homogener Drehmomentverlauf realisiert werden kann.

Der Servomotor kann im Positions-, Geschwindigkeit oder Drehmoment Modus betrieben werden. Die Positionsdaten werden durch ein integriertes Encoder System mit 14Bit Auflösung erfasst. Das schlanke Kommunikationsprotokoll ermöglicht es Bewegungen mit nur einem Befehl auszuführen.



# INHALT

Inbetriebnahme	3
Technische Daten	4
Pin-Belegung	4
Standartwerte bei Auslieferung	5
Elektrische Standard Betriebswerte	5
Elektrische Absolute MaximalWerte	5
Mechanische Merkmale	6
Zeitliche Merkmale	6
Statusanzeige LED	6
GPIO	6
Motor Regler	7
Motor Zustandsmaschine	8
Integrierter Webserver	10
Motor kalibrieren	10
Kommunikation	12
Befehle zum Antrieb	12
Paramterbeschreibung	12
Paramterbeschreibung	13
Beispiele	14
Meldungen vom Antrieb	14
Fehlerzustände	14
Firmware Upgrade	15
Factory Reset	15
Beispiele	15
Matlab	15



kumentversionen17
-------------------

# **INBETRIEBNAHME**

Um den Motor zu konfigurieren, ist es nötig diesen mit einem Ethernet Kabel an einen Switch oder direkt an einen PC anzuschliessen. Um die Kommunikation herzustellen, muss der Host (PC) Netzwerkadapter mit derselben Netz ID wie der Motor ausgestattet werden. Hierzu benötig der Host PC eine IP-Adresse zwischen 192.168.1.1 und 192.168.1.254.

Eine Konfigurationsmöglichkeit wäre zum Beispiel:

General Connection IPv4 Connectivity: IPv6 Connectivity:	Local Area Connection Properties	×	
Media State: Duration: Speed: Details	Networking Connect using:	Internet Protocol Version 4 (TCP)	/IPv4) Properties ×
Activity	This connection uses the following items:  Client for Microsoft Networks  Client for Microsoft Network  Client for Microsoft Network  Client Sharing for Microsoft Network  Client Scheduler  Client Scheduler  Alter Protocol Version 4 (TCP/IPv4)  Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol  Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol  Microsoft LLDP Protocol Onver  Install Uninstall  F Description Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Tr wide area network protocol that provides communia across diverse interconnected networks.  OK	General You can get IP settings assigned this capability. Otherwise, you n for the appropriate IP settings. Obtain an IP address auton Obtain an IP address: IP address: Subnet mask: Default gateway: Obtain DNS server address Obtain DNS server address Obtain DNS server: Alternate DNS server: Validate settings upon exit	automatically if your network supports eed to ask your network administrator natically s: 192.168.1.102 255.255.255.0  automatically er addresses:   Advanced

Sobald die Host IP-Adresse umgestellt ist kann in einem beliebigen Webbrowser die IP-Adresse des Motors angegeben werden. Die Standarteinstellung für den HDrive ist 192.168.1.102.

Henschel-Robotics web a 🔍				*	-		×
← → C 🗋 192.168.1.102				G	12	CORS	≡
HENSCHEL Stics	Position:	0.0° Speed:	0 RPM				1



Mit Hilfe eines Webbrowsers kann mit dem Motor kommuniziert werden.

# **TECHNISCHE DATEN**

# PIN-BELEGUNG



Abbildung 1: Hdrive17-ETH Seitenansicht mit Stecker





# STANDARTWERTE BEI AUSLIEFERUNG

IP Adresse:	192.168.1.102
Subnetz Maske	255.255.255.0
TCP-Port:	1000
UDP-Port:	1001

# ELEKTRISCHE STANDARD BETRIEBSWERTE

Name	Funktion	Einheit	Wert
VCC	Versorgungsspannung	V	12-24V

Der HDrive besitzt einen integrierten Verpolungsschutz und übersteht eine Verpolung ohne Schaden.

# ELEKTRISCHE ABSOLUTE MAXIMALWERTE

Name	Funktion	Einheit	Wert
VCC	Versorgungsspannung	V	24
Current	Versorgungsstrom	Α	2
Digital In	Digitaler Eingang	V	0 - 24



#### MECHANISCHE MERKMALE

Name	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Dimensionen		42 X 42 X 74		mm
Leerlauf Drehzahl	-7'000		7'000	U/min
Nenn Drehzahl	-2'000		2'000	
Haltemoment	-0.5	-	0.5	Nm
Nenn Drehmoment		0.1		Nm
Absolut Genauigkeit kalibr	iert	+/- 0.2 ( 1 Sigm	a)	Grad

#### ZEITLICHE MERKMALE

Name	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Startzeit nach		1		S
Einschalten				
Verbindungsaufbau		2		S
Ethernet nach Startzeit				
Positionssende	-	-	500	Hz
Frequenz Ethernet TCP				
Positionssende			1000	Hz
Frequenz Ethernet UDP				

### STATUSANZEIGE LED

MODUS	FUNKTION
Grün blinkend	Ethernet Socket Verbunden
Grün dauernd	Endstufe Eingeschaltet
Rot blinkend	Fehler
Rot permanent	Factory Reset

# GPIO

Die Ein- und Ausgänge am HDrive können dynamisch konfiguriert werden. Jeder GPIO kann als Ein- oder Ausgang definiert werden.

• Eingangsspannung 0...24 VDC



- Logik 0 < 2.0 V
- Logik 1 > 2.4 V

Eingangsbeschaltung:



# **MOTOR REGLER**

Der HDrive beinhaltet einen Bahngenerator welcher die Sollwerte für den internen Regelkreis generiert.



Abbildung 2: Regler Architektur



Der Motor kann in mehreren Modi betrieben werden:

#### 1. Stromregler

Hier wird ein Soll Strom mit dem Parameter "Current" übergeben. Der Stromregler kontrolliert dann, dass dieser Strom eingehalten wird. Im Allgemeinen gilt je höher der Strom desto grösser das Drehmoment. Der Stromregler arbeitet mit einem Takt von 50kHz.

 Geschwindigkeitsregler Hier wir die Geschwindigkeit geregelt.

#### 3. Positionsregler

Der Positionsregler kontrolliert eine Zielposition mit Berücksichtigung der maximalen Beschleunigungen und Geschwindigkeiten

#### 4. Geschwindigkeitsregler (Stepper)

Hier wird eine Sollgeschwindigkeit zum Motor delegiert (keine Regelung) welche mit dem Systemtakt <sup>®</sup>generiert wird und sehr genau ist. Die Geschwindigkeit kann aber nicht auf Störungen reagieren. In diesem Modus sind auch sehr langsame aber trotzdem kontinuierliche Geschwindigkeiten von < 0.1 RPM machbar.

#### 5. Positionsregler (Stepper)

Ein Positionsregler welcher anhand des Geschwindigkeit-Reglers (Stepper) eine Position regeln kann. Dieser Modus kann für Anwendungen die wenig Dynamik erfordern eine kontinuierlichere Bahn ermöglichen.

MOTOR ZUSTANDSMASCHINE





Abbildung 3: Zustandsdiagramm



### **INTEGRIERTER WEBSERVER**

Der Antrieb verfügt über einen integrierten Webserver. Mit Hilfe des Webbrowser können alle Motordaten live betrachtet werden. Zudem können alle Parameter, wie z.B. Regler Einstellungen, Strom, Beschleunigungsrampe usw. konfiguriert werden.

	Position: N/A	A Speed: N/A	IP Adress: Temperature: Mode: Motor State: CPU Load: Uptime: Voltage:	N/A N/A*C N/A N/A% Uptimes VoltageV	Demanded Speed: Demanded Position: Demanded Torque: Demanded Acceleration: Demanded Decceleration: Digital Out:	N/A RPM N/A* N/A mNm N/A RPM/s^2 N/A RPM/s^2 N/A
home Motor Parameters Motor Control	IP-Configuration	n Debug Information				
Motor Control			Postion and ve	velocity		
This functions can cause the motor to start spinning. The motor shaft has to spin completely free!	50 40 30					
slow speed control:	20					
Velocity 0	0					
torque 10 10	-20					
deceleration 10 mode Power Off	-30					
Control parameters:	-40					
PI current control Values         P:         I:           PI position control values:         P:         I:			Motor Torque (mNn	n) lq and ld		

Abbildung 4: HDrive17-ETH Webinterface

Achtung: Falls das Web GUI im Betriebsmodus "Motor Control" geöffnet ist, reagiert der Motor nicht auf externe Befehle.

### MOTOR KALIBRIEREN

Der Motor wird werksseitig vor der Auslieferung kalibriert. Sollte es zu Unstimmigkeiten im Betrieb kommen, da sich der Motor zu sehr erwärmt hat oder hohen mechanischen Belastungen ausgesetzt wurde kann eine erneute Kalibrierung notwendig sein.

Der Motor kann über das WEB GUI neu kalibriert werden. Hierzu ist es erforderlich, dass am Motor eine Spannung von 12V anliegt und die Motorwelle frei und ohne Last drehen kann.



Henschel-Robotics we	b ac X				± _	- 🗆 X
← → Ĉ 🗋 192.1	168.1.102/index.html?maintenan	ce				☆ <b>=</b>
			IP Adress:	192.168.1.102:1000	Demanded Speed:	0 RPM
		Position: Speed:	Temperature:	67°C	Demanded Position:	0°
	SCHEL	860395.1° 0 RPM	Mode:	0	Demanded Torque:	1000 mNm
rob	otics		Motor State:	3	Demanded Acceleration:	0 RPM/s^2
			CPU Load:	5%	Demanded Decceleration:	0 RPM/s^2
HDRIVE WEB ACCESS			Uptime:	19484s	Digital Out:	0
			Voltage:	12V	)	
home Mo	tor Parameters Motor Control	IP-Configuration Maintenance Debug Inform	nation	nitu		
Maintona	nce		Postion and veloc	city		
Maintena	lice		position	velocity		
		900000				
	starts the calibration. this will	800000	ناوار او وارد او او ا	الناخاط فاغاط فاخ	النابية فاعتف فاعتف فا	
calibration	full revolution. Therefor the					
ound uton	motorshaft has to turn	700000				
	completly free.	C00000				
		600000				
erase	This erases the saved	500000				
calibtration	calibration only used for debug					
	purpose	400000				
	This puts the motor in	30000				
	firmware upgrade mode. Use					
	the Firmware uprade tool after	200000				
firmware	altering the mode here. The	100000				
upgrade	motor will not response in the	100000				
	firmwareupgrade mode. To	0				
	have to restart the motor					
raeat		-100000		0.0.0.0.0.0.0.0.0	0-1-9-0-0-0-0-0-0-0	S. 9. 9. 1
position	Resets the motor position to 0			3°8° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10°		193,93,94, 194
			Motor Torque (mNm) I	q and ld		
			Id Internet	la		
		50				
		40				
		30				
		20				

#### Abbildung 5: Maintenance Mode

Im Reiter "Maintenance" ist der rote Button "calibration" aufgelistet. Nach betätigen dieses Modus macht der Motor eine volle Umdrehung als Referenzfahrt und stellt alle notwendigen Parameter ein. Dieser Vorgang kann bis zu 5 Minuten dauern. Das Web GUI reagiert in dieser Zeit nicht. Nach der Kalibrierung startet der Motor automatisch neu und die Kommunikation mit dem Web GUI wird fortgesetzt.



# KOMMUNIKATION

Der HDrive verfügt neben dem Webinterface auch über einen TCP Port für das Empfangen von Befehlen. Fahr- und Konfigurationsbefehle werden immer über TCP gesendet.

Für die Informations-Telegramme vom Motor kann sowohl das TCP- als auch das UDP-Protokoll konfiguriert werden. So sollte, um die Kommunikationsrate zu erhöhen oder die Netzwerkauslastung zu verringern der Motor kann so eingestellt werden, dass seine Antwort-Telegramme in einem UDP Paket verpackt werden.

### **BEFEHLE ZUM ANTRIEB**

Es können zwei verschiedene Telegramme zum Motor gesendet werden. Das "Konfigurations" Telegramm und das "Positionierungs" Telegramm. Ersteres wird verwendet um den Motor neue Konfigurations Parameter wie Regelparameter, Beschleunigung etc. zu senden. Dies kann im maximalen Kommunikationstakt erfolgen. Der Motor verwendet empfangene Parameter sofort und passt Regelparameter und Bahnplanparameter an.

Beispiel für ein Konfigurations-Telegramm:

```
<hdrive setup ppos="1000" ipos="10" dpos="0" pspeed="10" ispeed="10" pcurrent="10" icurrent="5" />
```

Das Konfigurations-Telegramm wird nicht permanent im Motor gespeichert. Um Parameter permanent zu speichern muss das Webinterface verwendet werden.

Der Motor wird mit Standartparameter ausgeliefert. Die Parameter müssen an die jeweilige Last bzw. an die Applikation angepasst werden.

#### PARAMTERBESCHREIBUNG

XML Tag	Wertebereich	Einheit	Funktion
ppos	0 bis 2000	-	P-Anteil des Positionsreglers
ipos	0 bis 100	-	I-Anteil des Positionsregler
dpos	0 bis 2000	-	D-Anteil des Positionsreglers
pspeed	0 bis 200	-	P-Anteil Geschwindigkeitsregler
ispeed	0 bis 200	-	I-Anteil Geschwindigkeitsregler
pcurrent	0 bis 2000	-	P-Anteil Stromregler
icurrent	0 bis 2000	-	I-Anteil Stromregler

Mit dem Positionierungs-Telegramm kann dem Motor eine Zielposition, Zielgeschwindigkeit oder ein Zielstrom vorgegeben werden. Der interne Bahnplaner errechnet eine Bahn anhand der vorkonfigurierten Beschleunigungen und Geschwindigkeiten.



Beispiel für ein Positionierungs-Telegramm:

Telegramm um die Position 100.0° mit einer Geschwindigkeit von 200 U/min und einem maximal Strom von 0.2Nm anzufahren:

<system pos="1000" speed="200" current="20" acc="1000" decc="1000" mode="129" out="0" />

Die Reihenfolge der Befehlskette muss eingehalten werden. Das System ist intolerant auf Leerzeichen in oder vor den Werten und Attributen.

## PARAMTERBESCHREIBUNG

XML Tag	Wertebereich	Einheit	Funktion
Pos	-5000000 bis +	1/10 Grad	Definiert die Zielposition
	500000		
Speed	-5000 bis +5000	RPM	Definiert die maximal
			Geschwindigkeit für den integrierten
			Bahnplaner
Current	0 bis 100	% Stromauslastung	Im Stepper Regler Modus: Definiert
			dieser Parameter die
			Stromauslastung mit welcher der
			Motor betrieben werden soll
			Im Vektor Regel Modus: Ist dieser
			Parameter der Ziel-Strom in 1/10
			mNm
Acc	1 bis 100'000	RPM/s^2	Beschleunigung für Bahnplaner
Decc	1 bis 100'000	RPM/s^2	Verzögerung für Bahnplaner
Mode		-	0 = Power Off
			1 = System Reset
			2 = Firmware Upgrade Mode
			3 = Reserviert
			4 = Reserviert
			5 = Reset Positionssensor auf 0
			8 = Geschwindigkeitsregler (Stepper)
			9 = Motor Kalibrationsmodus
			10 = Reserviert
			11 = Motor Positionsregler (Stepper)
			129 = Motor Positionsregier
			(Feldorientiert)
			130 = Motor Geschwindigkeitsregier
aut 1/aut 2	O his 1C		(Feldorientiert)
out1/out2	0 015 16	-	Digitaler Ausgang Binar Out1 = bit1
			Outz = Ditz, Out3 = Dit3, Out4 = Dit4



# BEISPIELE

Reset position auf 0:

<system pos="0" speed="0" current="0" acc="0" decc="0" mode="5" out="0" />

Fährt auf Position 100.0° mit 1000 RPM, 0.2 Nm Stromauslastung 1000 RPM/s<sup>2</sup> Beschleunigung und Verzögerung. <system pos="1000" speed="1000" current="20" acc="1000" decc="1000" mode="129" out="0" />

Fährt auf Position -210.0° mit 1000 RPM, 0.2 Nm Stromauslastung 1000 RPM/s<sup>2</sup> Beschleunigung und Verzögerung.

<system pos="-2100" speed="1000" current="20" acc="1000" decc="1000" mode="129" out="0" />

#### MELDUNGEN VOM ANTRIEB

Sobald eine TCP-Verbindung besteht, wird der Motor über den TCP-Socket seine Positionsdaten in Form eines XML formatierten Strings senden. Ein solches Telegramm kann wie folgt aussehen:

<system Position="000300" Speed="000" Input1="1" Input2="1" Time="000216" Fault="0" Temp="44" Voltage="155" />

XML Tag	Wertebereich	Einheit	Bedeutung
Position	32 Bit	Grad	Beinhaltet die aktuelle Position des Antriebes
Speed	16 Bit	RPM	Zeigt die aktuelle Geschwindigkeit an
Input1/Input2	0 - 3	-	Wenn ein Signal an den Digitaleingang Input1 oder Input2 angelegt wird, ändert dieser den Wert zu 0. Bei 0V ist der Wert 1.
Time	32 Bit	ms	Echtzeituhr des Systems
Fault	16 Bit		Fehler wenn nicht 0
Temp	16 Bit	1/10 °C	Die aktuelle Temperatur der Platinen
Voltage	16 Bit	1/10 V	Die angelegte Betriebsspannung VCC

Das Ticket hat immer eine Länge von 142 Zeichen.

#### FEHLERZUSTÄNDE

Die letzten Fehler werden im Motor direkt gespeichert und können über das Web GUI ausgelesen werden.



16	over temperatur	Schaltet den Motor aus, wenn die Platinen-Temperatur mehr als 95°C beträgt.
17	under voltage	Schaltet den Motor aus und speichert alle Zustände, falls die Spannung unter 10V absinkt. Dies ist im normalen Betrieb kein Fehler sondern die Standard Prozedur wenn der Motor ausgeschaltet wird.
18	over voltage	Schaltet den Motor aus, wenn die Betriebsspannung über 30V ist. Insbesondere beim Bremsvorgang kann die Spannung durch den Generatorbetrieb stark ansteigen. Gegebenenfalls muss dem Motor einen zusätzlichen Kondensator oder ein Bremswiderstand hinzugefügt werden. Sodass die überschüssige Leistung zwischengespeichert oder in Wärme umgewandelt werden kann.

### FIRMWARE UPGRADE

Die Firmware des HDrives kann aktualisiert werden. Der Motor muss dazu erst in den Bootloader Modus versetzt werden. Dies kann über das Webinterface in Menu Maintenance gemacht werden. Danach kann mit der Update-Software der Motor auf den neusten Stand gebracht werden.

# **FACTORY RESET**

Ist die IP-Adresse unbekannt oder wurde der Motor versehentlich falsch programmiert können die Fabrikeinstellungen zurückgeladen werden. Dazu muss beim Einschalten des HDrives der "Digital In 2" Anschluss drei Mal infolge innert einer Sekunde auf GND gebracht werden. Dies kann mit ein wenig Übung von Hand gemacht werden. Bei erfolgreichem Reset leuchtet die LED stetig rot. Nach einem Ein- Ausschaltvorgang ist der Motor wieder betriebsbereit und unter seinen Standard Werten erreichbar.

# BEISPIELE

#### MATLAB

clear all;
pause on

% TCP-Socket erstellen



t=tcpip('192.168.1.102', 1000, 'NetworkRole', 'client'); % TCP-Socket öffnen fopen(t); % Fahrbefehl generieren und senden fwrite(myTCPConnection, '<system pos="0" speed="10" current="20" acc="500" decc="400" mode="8" out1="0" out2="0" />') % dem Motor Zeit geben die Position zu erreichen pause( 30 ); % schliesst den TCP-Socket und der Motor wird stromlos fclose(t);

Weitere Beispiele sind auf www.henschel-robotics.ch zu finden.



# DOKUMENTVERSIONEN

Version	Datum	Änderungen
0	05.08.2016	Dokumenterstellung