Vorsicht Falle

(Der PIC Prozessor und die eingebauten Hardware-Module)

Der Prozessor zickt und das Projekt funktioniert nicht, woran kann es liegen?

Mögliche Ursache ist:

Wenn der ausgesuchte PIC über ein A/D-Wandler- und/oder ein Comparator-Modul verfügt, dann sind diese Module beim Start immer eingeschaltet. Der Programmierer der am Port RA digitale I/O Funktionen nutzen will, muss diese Hardware Module ausschalten. Wie das für den jeweiligen PIC Type funktioniert, steht ausführlich im Datenblatt. Lesen Sie bitte auch die sogenannten "ERRATA"-Dokumente, die Sie ebenfalls auf der Internetseite von Microchip finden, die Dokumente beschreiben Fehler, die noch nicht im Datenblatt erwähnt wurden.


Achtung neuere PIC-Typen besitzen auch an Port RB Analog-Eingänge.

Ein Beispiel für den 16F627A, dieser PIC-Typ verfügt über zwei Comparatoren:

Im Datenblatt ist zu lesen:

G MODES

RA2/AN2/VREF

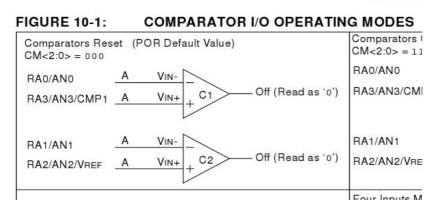


Beide Comparatoren sind in der Grundeinstellung (POR= Power-on Reset) eingeschaltet und die Port-Pin RAO, RA1, RA2 und RA3 lassen sich NICHT! als digitale I/O-Pin benutzen, es sei denn, die Comparatoren werden ausgeschaltet.

Comparators Off CM < 2:0 > = 111D RAO/ANO Off (Read a VIN+ RA3/AN3/CMP1 D RA1/AN1 Off (Read a D VIN+

Vss

Um die beiden Comparatoren auszuschalten sind die BIT CM0,CM1 und CM2 zu setzen. Auf der folgenden Seite finden Sie Beispiele

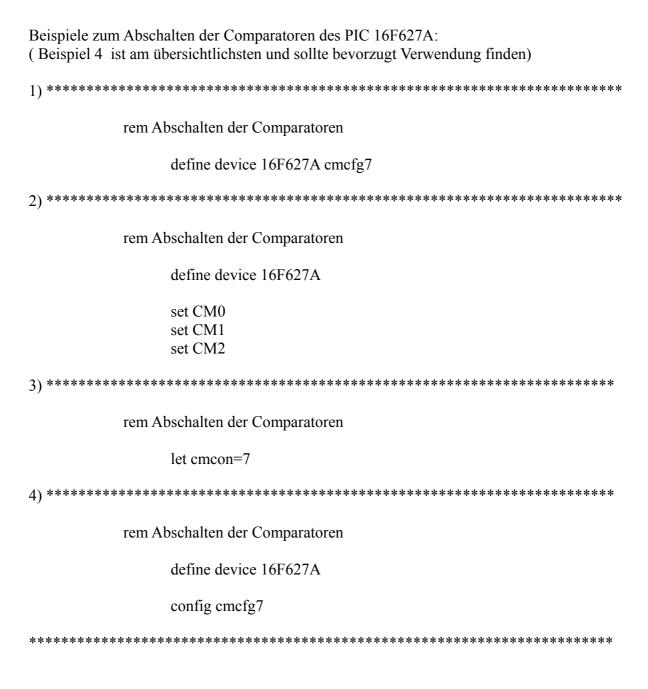

Weitere hilfreiche Hinweise finden Sie im Internet auf der FAQ-Seite unter www.il-online.de.